

SOEHNLE

PROFESSIONAL

Bedienungsanleitung	2
Operating Instructions	10
Mode d'emploi	18
Instrucciones de manejo	26
Istruzioni d'uso	34



9241

CE

Danke, dass Sie sich für dieses SOEHNLE PROFESSIONAL-Produkt entschieden haben. Dieses Produkt ist mit allen Merkmalen modernster Technik ausgestattet und für einfachste Bedienung optimiert.

Wenn Sie Fragen haben oder an Ihrem Gerät Probleme auftreten, die in der Bedienungsanleitung nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren SOEHNLE PROFESSIONAL-Servicepartner oder besuchen Sie uns im Internet unter www.soehnle-professional.com.

Verwendungszweck

Die SOEHNLE PROFESSIONAL Waage 9241 ist für den Einsatz zum Wiegen von Gütern konzipiert. Diese Waage ist innerhalb der EG für nicht eichpflichtigen Verkehr vorgesehen. Sie entspricht dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenen Baumuster, sowie den geltenden Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG, 73/23/EWG.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen sorgfältig durch. Sie enthalten wichtige Hinweise für die Installation, die bestimmungsgemäße Verwendung und die Wartung des Gerätes.

Der Hersteller haftet nicht, wenn nachstehende Hinweise nicht beachtet werden:

Bei Verwendung elektrischer Komponenten unter erhöhten Sicherheitsanforderungen sind die entsprechenden Bestimmungen einzuhalten. Arbeiten am Gerät nie unter Spannung durchführen.

Bei unsachgemäßer Installation entfällt die Gewährleistung. Elektrische Anschlußbedingungen müssen mit den auf dem Netzgerät aufgedruckten Werten übereinstimmen.

Die Geräte sind für den Betrieb in Gebäuden konzipiert. Beachten Sie die zulässigen Umgebungstemperaturen für den Betrieb (Technische Informationen).

Das Gerät erfüllt die Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit. Überschreitungen der in den Normen festgelegten Höchstwerte sind zu vermeiden.

Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren SOEHNLE PROFESSIONAL-Servicepartner.

Reinigung

Zum Reinigen genügen ein feuchtes Tuch und handelsübliche Reinigungsmittel. Keine scheuernden Mittel verwenden.

Wartung

Die Waage bedarf keiner routinemäßigen Wartung. Es ist jedoch sinnvoll die Genauigkeit in periodischen Abständen zu kontrollieren. Die Häufigkeit hängt von Einsatz und dem Zustand der Waage ab. Bei festgestellten Abweichungen kontaktieren sie bitte Ihren Händler oder den SOEHNLE PROFESSIONAL-Servicepartner.

Hinweis

Dieses Gerät ist entsprechend der geltenden EG-Richtlinie 89/336/EWG funkenstört. Unter extremen elektrostatischen sowie elektromagnetischen Einflüssen z. B. beim Betreiben eines Funkgerätes oder Mobiltelefons in unmittelbarer Nähe des Gerätes kann jedoch eine Beeinflussung des Anzeigewertes verursacht werden. Nach Ende des Störeinflusses ist das Produkt wieder bestimmungsgemäß benutzbar, ggfs. ist ein Wiedereinschalten erforderlich. Bei permanenten elektrostatischen Störeinflüssen empfehlen wir die Erdung der Plattform.

Das Gerät ist ein Messinstrument. Luftzug, Vibrationen, schnelle Temperaturänderungen und Sonneneinstrahlung können zur Beeinflussung des Wäageergebnisses führen. Die Waage entspricht der Schutzart IP 54. Hohe Luftfeuchtigkeit, Dämpfe, aggressive Flüssigkeiten und starke Verschmutzung sind zu vermeiden.

Gewährleistung - Haftung

Soweit ein von SOEHNLE PROFESSIONAL zu vertretender Mangel der gelieferten Sache vorliegt, ist SOEHNLE PROFESSIONAL berechtigt, wahlweise den Mangel entweder zu beseitigen oder Ersatz zu liefern. Ersetzte Teile werden Eigentum von SOEHNLE PROFESSIONAL. Schlägt die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistungszeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie die Rechnung als Nachweis auf. Im Servicefall kontaktieren sie bitte Ihren Händler oder den SOEHNLE PROFESSIONAL Kundendienst.

Keine Gewähr wird insbesondere übernommen für Schäden, die aus den nachfolgenden Gründen entstehen: Ungeeignete, unsachgemäße Lagerung oder Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder durch Dritte, natürliche Abnutzung, Veränderung oder Eingriffe, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, insbesondere übermäßige Beanspruchung, chemische, elektrochemische, elektrische Einflüsse oder Feuchtigkeit, sofern diese nicht auf ein Verschulden von SOEHNLE PROFESSIONAL zurückzuführen sind.

Sollten betriebliche, klimatische oder sonstige Einflüsse zu einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse oder des Materialzustandes führen, entfällt die Gewährleistung für die einwandfreie Gesamtfunktion der Geräte. Soweit SOEHNLE PROFESSIONAL im Einzelfall Garantie gibt, bedeutet dies die Freiheit von Mängeln am Liefergegenstand in der Garantiezeit.

Originalverpackung für einen eventuellen Rücktransport aufbewahren.

Energieversorgung



Die Waage kann mit dem Steckernetzteil oder über den eingebauten Akku betrieben werden. Die Ladung des Akkus erfolgt über das Steckernetzteil. Ein defekter Akku ist gemäß den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung gesondert zu entsorgen.

Entsorgung der Waage



Dieses Produkt ist nicht als normaler Abfall zu behandeln, sondern muss an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Gemeinde, die kommunalen Entsorgungsbetriebe oder der Firma, von der Sie das Produkt gekauft haben.

Steckernetzteil



Das Netzteil ist nicht wassergeschützt und darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Sollte das Netzteil nass werden oder sichtbare Schäden aufweisen, darf die Waage nicht mehr mit dem Netzteil betrieben werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler oder SOEHNLE PROFESSIONAL - Servicepartner.

Technische Daten

Wägebereich: 30 kg
Zifferschritt: 1 g


Arbeitstemperatur: 0° – 40°C
Max. Luftfeuchtigkeit: 85 %
Lagertemperatur: -15° – 55°C

Gehäuse aus ABS, Edelstahlplattform
Akubetrieb: Bei vollem Akku 70 h

Inbetriebnahme



- Alle Teile auspacken:
- Waage
 - Plattform
 - Steckernetzteil

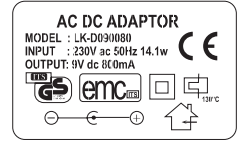

1. Netzspannung prüfen.
2. Netzkabel einstecken.
Vor erster Inbetriebnahme sollte der Akku mindestens 12 Stunden geladen werden. (Details unter "Akku laden").
3. Waage am Einsatzort aufstellen.
4. Mit Hilfe der Stellfüße und der Libelle für waagerechten Stand sorgen.
5. Die Waage ist betriebsbereit.

Anzeigefeld



über dem Kontrollbereich
innerhalb d. Kontrollbereichs
unter dem Kontrollbereich

pcs
%
kg lb OZ

Zählmodus aktiv
Prozentverwiegung aktiv
aktive Gewichtseinheit

ZERO
NET
GROSS

Nullmeldung
Nettowägung
Bruttowägung



Akku fast leer



Stillstand

Bedientasten




1. Bedienebene	Umschalten kg / lb / oz	Summieren	Funktionsebene	Prozentwägung	Kontrollfunktion	Tarieren oder Tara löschen	Nullstellung
Funktionsebene		Verlassen der Funktionsebene	Eingabewert löschen	Dekade nach links schalten	Dekade nach rechts schalten	Dekade hochtakten	Eingabe übernehmen

Einschalten



 Ein-Aus-Schalter



Nur bei unbelasteter Waage.

Nach Ablauf der Prüfroutine schaltet Anzeige auf Null. Die Waage ist wiegebereit.

 
Wiegegut auflegen. In der Anzeige erscheint das Bruttogewicht.

Eine kurze Anwärmzeit von 15 Minuten nach dem Einschalten stabilisiert die Messwerte. Wiegegut vorsichtig auflegen. Keine Dauerlast auf die Plattform. Stöße und Überlastung über die angegebene Höchstlast sind zu vermeiden. Waage könnte dadurch beschädigt werden.

Nullstellen

Wenn bei unbelasteter Waage nicht Null angezeigt wird -Taste drücken. Möglicher Nullstellbereich -4 % ... +4 % des Wägebereichs.

Wiegen mit Tara



Behälter auf die Plattform stellen. Gewicht und **GROSS** erscheint in der Anzeige. -Taste betätigen. Die Anzeige geht auf Null und zeigt **NET**. Wiegegut auflegen. Nach Stillstand der Anzeige wird das Nettogewicht des Wiegeguts angezeigt.

Tara löschen

Bei leerer Waage erneut -Taste betätigen. Anzeige geht vom negativen Wert auf Null und **GROSS** erscheint in der Anzeige.

Akku laden



Wenn die Anzeige "Akku fast leer" im Display erscheint, kann noch ca. 10h gewogen werde, danach schaltet die Waage automatisch ab um den Akku zu schonen. Zum Laden des Akkus Netzteil anschließen. Empfohlene Ladezeit 12h.


Während des Ladevorgangs leuchtet eine LED

Rot = Akku fast leer

Gelb= mittlere Ladung

Grün= Akku geladen

Zählen

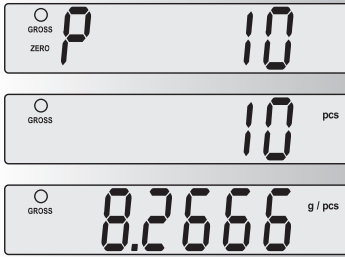

Aktivieren durch **F**-Taste, danach **→T←** drücken um gewünschte Referenzmenge festzulegen.

10, 20, 50, 100 oder 200 Stück Referenzmenge auflegen, **→0←** drücken und Zählteile auflegen.

Durch Drücken der **%**-Taste kann das Referenzgewicht aufgerufen werden.

Rückkehr in den Wiegemodus durch erneutes drücken der **F**-Taste.


Anmerkung: Je größer die Referenzmenge desto genauer kann das Teilgewicht ermittelt werden.

10 Referenzteile = ca. 95% Zählgenauigkeit

50 Referenzteile = ca. 98% Zählgenauigkeit

Bei zu kleinem Referenzgewicht ($< 1/5d$) zählt die Waage zwar, die Genauigkeit ist jedoch unzureichend.

Kontrollverwiegung

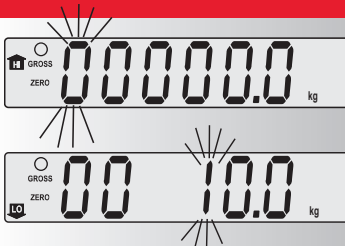

über dem Kontrollbereich
innerhalb d. Kontrollbereichs
unter dem Kontrollbereich

Taste **□** drücken.

Mit **→T←** den Wert des oberen Kontrollwertes hochtakten, mit **%** Dekaden weiter- oder mit **□** zurückschalten.

Mit der **→0←**-Taste Eingabe abschließen und bestätigen.

Mit **→T←** den Wert des unteren Kontrollwertes hochtakten, mit **%** Dekaden weiter- oder mit **□** zurückschalten.

Mit der **→0←**-Taste Eingabe abschließen und bestätigen.

Signaltonaktivierung siehe User Mode.

Prozentverwiegung

Ermöglicht die Gewichtsanzeige in Prozent bezogen auf ein Referenzgewicht.

Referenzgewicht auflegen ($> 100 \times d$).

% betätigen.


Anzeige wechselt auf 100%.

Jedes danach aufgelegte Teil wird nun ins Verhältnis zum Referenzgewicht gesetzt.

Rückkehr in den Wiegemodus durch betätigen der

F-Taste.

Summieren

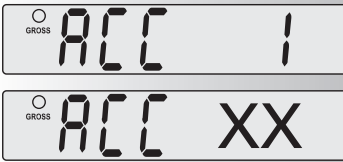

Bei aufgelegtem Wägegut \oplus -Taste betätigen. **ACC 1** erscheint für 2 Sekunden in Display. Wägegut entnehmen und Stillstand abwarten. Nächstes Wägegut auflegen. Erneut \oplus -Taste betätigen. **ACC 2** erscheint für 2 Sekunden in Display, usw. Es können bis 99 Einzelgewichte summiert werden.

Anzeige des Summenspeichers

Bei aufgelegtem Wägegut \oplus -Taste betätigen. Zuerst wird die Anzahl der Einzelwägungen angezeigt und danach das Summengewicht.

Löschen des Summenspeichers

Durch Betätigen der \ominus -Taste bei Anzeige des Summengewichts wird das Summengewicht gelöscht.

USER MODE

Die Waage hat 6 Parameter welche durch den User verändert können.

- Änderung des Zifferschnittes bei schlechten Umweltbedingungen
- Einstellung der Hintergrundbeleuchtung zum optimalen Energiehaushalt
- Einstellung der Schnittstelle (nicht möglich)
- Drucken mit Summieren (nicht möglich)
- Nullnachführung
- Ändern der Standardeinheit
- Einstellung des Piepstones beim Kontrollieren Filtereinstellung

Aktivieren durch gleichzeitiges drücken der \ominus - und \oplus -Taste

Änderung des Zifferschnittes



Beispiel: Waage 6 kg hat 0,2 g Teilung
Einstellmöglichkeiten 0,2 / 0,5 / 1 / 2 g
Dargestellt als: Inc 2 / 5 / 10 / 20
Hochtakten mit $\rightarrow T \leftarrow$ bestätigen mit $\rightarrow 0 \leftarrow$.

Hintergrundbeleuchtung




Keine Beleuchtung

Ständig aktiv

An bei Belastung

Hochtakten mit $\rightarrow T \leftarrow$ bestätigen mit $\rightarrow 0 \leftarrow$.

Einstellung Schnittstelle (nicht vorhanden)

Übergehen durch mehrfaches betätigen der -Taste bis im Display "A2 --" erscheint.

Einstellen der Nullnachführung




Kann zwischen 0,5d / 1d / 2d / 4d(Standard) eingestellt werden.


(Dient zur Nullpunkt Korrektur bei starken Temperaturschwankungen)

Hochtakten mit  bestätigen mit .


Einheitenumschaltung



Dient zur Aktivierung der möglichen Einheiten zur Umschaltung über die -Taste.

Durch Betätigen der -Taste werden nacheinander die möglichen Einheiten durchgetastet.

Durch betätigen der -Taste kann die angewählte Einheit aktiviert (on) oder deaktiviert (off) werden.

Weitertakten durch -Taste.

Piepston für Kontrollverriegung einstellen



0 = Piepser aus

1 = Piepser an bei **OK** zwischen **LO** und **HI**

2 = Piepser an solange nicht **OK** bei **LO** und **HI**.

Hochtakten mit  bestätigen mit .

Filter einstellen



7,5 Messungen / sec = starker Filter

15 Messungen / sec (Standard)

30 Messungen / sec

60 Messungen / sec = kein Filter

Hochtakten mit  bestätigen mit .

Benutzerjustierung

UnLoAd

° A 2000.

° A 6000.

UnLoAd



° 6.0000.

° LoAd

Mit festen Stützpunkten


0 Punkt / 1/3 Last / Max. Last

Waage ausschalten. Waage einschalten.

Während dem Einschalten die Tasten  und  betätigen und 2 sec. halten.

Waage entleeren und mit  den Nullpunkt bestätigen.

Vorgegebenes Gewicht (z.B. 6 kg) eingeben
(  ) mit  bestätigen.

Vorgegebenes Gewicht auflegen (Max. Last) mit  bestätigen.



Waage entleeren.

Waage geht in Wägebetrieb.


Mit freiem Stützpunkt


0 Punkt vorhandenes Prüfgewicht < Max

Waage ausschalten. Waage einschalten.

Während dem Einschalten die Tasten  und  betätigen und 2 sec. halten.

Waage entleeren und mit  den Nullpunkt bestätigen.

Vorgegebenes Gewicht (z.B. 6 kg) eingeben
(  ) mit  bestätigen.

Vorhandenes Gewicht auflegen (Max. Last) mit  bestätigen.

Waage entleeren.

Waage geht in Wägebetrieb.

Thank you for choosing this SOEHNLE PROFESSIONAL product. All the features of this product were designed to the state of the art and are optimised for simple and straightforward use.

If you have any queries or experience any problems not addressed in the operating instructions, please contact your SOEHNLE PROFESSIONAL service partner, or visit us on the Internet at www.soehnle-professional.com.

Intended use

The SOEHNLE PROFESSIONAL Scale 9241 is designed for weighing products. This scale is intended for applications not subject to compulsory calibration within the EC. The scale complies with the type described in the EC Type Approval Certificate as well as the applicable requirements of EC Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC

Safety instructions

Before putting the appliance into use, please read with care the information given in the Operating Instructions. They contain important instructions for installation, proper use and maintenance of the appliance.

The manufacturer shall not be liable for damages arising out of failure to heed the following instructions:

When using electrical components under increased safety requirements, always comply with the appropriate regulations. Never perform work on the appliance while the power is switched on.

Improper installation will render the warranty null and void. Ensure the voltage marked on the power supply unit matches your mains power supply.

The device is designed for use within buildings. Observe the permissible ambient temperatures for use (Technical Information).

The device meets the requirements for electromagnetic compatibility. Do not exceed the maximum values specified in the applicable standards.

If you have any problems, contact your local SOEHNLE PROFESSIONAL service partner.

Cleaning

It is sufficient to clean the scale with a moist cloth and a regular cleaning agent. Do not use any scourers.

Maintenance

The scale does not require any routine maintenance. However, we recommend to check the scale's accuracy at regular intervals. The regularity of these checks is dependent on the level of use and the state of the scale. If any inaccuracies occur, please contact your local dealer or SOEHNLE PROFESSIONAL service partner.

Note

Interference suppression of the unit corresponds to the valid EU directive 89/336/EEC.

The display value may be influenced by extreme electrostatic and electro-magnetic interference, e.g. operation of a radio unit or a mobile phone in the immediate vicinity of the unit. When the electrostatic interference is no longer present, the unit can again be used for its intended purpose. You may need to switch it on again. If there is permanent electrostatic interference, we recommend earthing the platform.

The unit is a measuring instrument. Air currents, vibrations, rapid changes in temperature and direct sunlight may have an effect on the accuracy of the scale.

The scale is protected to IP 54 protection class. Therefore, avoid high levels of humidity, vapours, aggressive liquid media and strong contamination.

Warranty - Liability

If a fault or defect is present on receipt of the unit which is within SOEHNLE PROFESSIONAL's scope of responsibility, SOEHNLE shall have the right to either repair the fault or supply a replacement unit. Replaced parts shall be the property of SOEHNLE. Should the fault repairs or replacement delivery not be successful, the statutory provisions shall be valid. The period of warranty shall be two years, beginning on the date of purchase. Please retain your receipt as proof of purchase. Should your scale require servicing, please contact your dealer or SOEHNLE PROFESSIONAL Customer Service.

No responsibility shall be accepted for damage caused through any of the following reasons: Unsuitable or improper storage or use, incorrect installation or commissioning by the owner or third parties, natural wear, changes or modifications, incorrect or negligent handling, overuse, chemical, electrochemical or electrical interference or humidity, unless this is attributable to negligence on the part of SOEHNLE PROFESSIONAL.

If operating, climatic or any other influences lead to a major change in conditions or material quality, the warranty for perfect unit functioning shall be rendered null and void. If SOEHNLE provides an individual warranty, this means that the unit supplied will be free of faults for the length of the warranty period.

Always keep the original packaging in case you have to return the scale.

Power supply



The scale can be operated using the plug-in power adapter or the built-in battery. The battery can be recharged using the plug-in power adapter. Dispose of defective batteries in accordance with the national and local regulations for environmental protection and recycling.

Disposing of the scale



This product is not to be treated as regular household waste, but should be handed in to an electrical/electronic equipment recycling centre. You can obtain further details from your local council, your municipal waste disposal company or the firm from which you purchased the product.

Plug-in power adapter



The power adapter is not waterproof and therefore must not come into contact with water. Should the power adapter become wet or show visible signs of damage, do not operate the scale with the power adapter. In this case, please contact your dealer or your SOEHNLE PROFESSIONAL Service Partner.

Technical data

Weighing range: 30 kg
Division resolution: 1 g


Operating temperature: 0° – 40°C
Max. air humidity: 85 %
Storage temperature: -15° – 55°C


ABS housing, stainless steel platform
Battery operation: 70 h with a fully charged battery

Getting Started



- Unpack all parts:
- Scale
 - Platform
 - Plug-in power adapter

1. Check the mains voltage. 

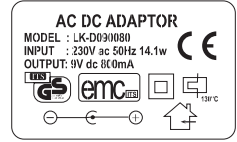

2. Connect the power cord.

The battery should be charged for at least 12 hours before putting the scale into operation (see "Charging the battery" for details).

3. Install the scale at the point of application.

4. Align the scale horizontally using the adjustable feet and spirit level.

5. The scale is ready for operation.

Display panel



above check range
within check range
below check range

pcs

%
kg lb OZ

Counting mode active
Percentage weighing active
active weight units



Battery almost empty



Standstill

ZERO
NET
GROSS

Zero reading
Net weighing
Gross weighing

Control keys



1. Operator level	kg / lb / oz conversion	Totalising	Function level	Percentage weighing	Checking function	Tare or clear tare	Set to zero
Function level		Exit function level	Clear input value	Shift one decade to the left	Shift one decade to the right	Increment decade	Accept input

Power-on



On/Off Switch



Only when the scale is not loaded.

After the test routine, the display is set to zero.
The scale is ready for use.

Place the weighing product on the scale.
The display shows the gross weight.

 
The measured values stabilise after a short warm-up period of 15 minutes after power-on. Place the weighing product carefully on the scale. Do not keep any loads permanently on the platform.

Avoid shocks and loading the scale beyond the specified maximum load. These could damage the scale.

Zero

If zero is not indicated when the scale is unloaded, press the $\rightarrow 0 \leftarrow$ key. Possible zero range -4 % ... +4 % of the weighing range.

Tare weighing



Place a container on the platform. The weight and GROSS appear in the display. Press the $\rightarrow T \leftarrow$ key. The display is reset to zero and NET is indicated.

Place the weighing product on the scale. After the display settles, the net weight of the weighing product is displayed.

Clear tare

When the scale is empty, press the $\rightarrow T \leftarrow$ key again. The display changes from the negative value to zero and GROSS is displayed

Charging the battery



If the "Battery almost empty" message appears in the display, the scale can be operated for approx. 10 hrs, after which it shuts down automatically in order to protect the battery. To charge the battery, connect the power adapter. Recommended charging time 12 hrs.


During the charging process, an LED lights up.

Red = battery almost empty

Yellow = medium charge

Green = battery charged

Counting

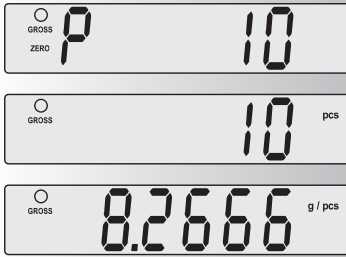

Activate by pressing the **F** key, then press **→T←** to define required reference quantity.


10, 20, 50, 100 or 200 pcs. Place reference quantity on scale, press the **→0←** key and place countable parts on scale.

To call up the reference weight, press the **%** key. To return to weighing mode, press the **F** key again.

Note: The greater the reference quantity, the more precise the part weight can be determined.
 10 reference parts = approx. 95% counting accuracy
 50 reference parts = approx. 98% counting accuracy

If the reference weight is too small (<1/5d), the scale counts the parts but the degree of accuracy is too low.

Check weighing

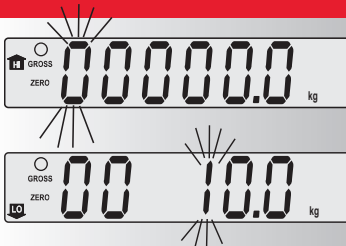

HI above check range
OK within check range
LO below check range

Press the **[]** key.

Increment the upper check value by pressing the **→T←** key.

Shift decades up by pressing **%** key and down by pressing the **[]** key.

End your input and confirm by pressing **→0←**.

Increment the lower check value by pressing the **→T←** key.

Shift up decades by pressing the **%** key and down by

[] .

End your input and confirm by pressing **→0←**.

Activating the acoustic signal: see User Mode.

Percentage weighing

Allows weight display in percent based on a reference weight.

Place reference weight on scale (> 100 x d).

Press the **%** key.


The display changes to 100%.

The weight of each part placed on the scale afterwards is displayed as a percentage of the reference weight.

To return to weighing mode, press the

F key.

Totalising

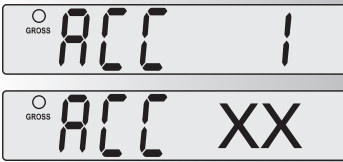

After the weighing product has been placed on the scale, press the **+** key.

ACC 1 appears on the display for 2 seconds.

Remove the weighing product and wait until the display settles.

Place the next weighing product on the scale. Press the **+** key again.

ACC 2 appears on the display for 2 seconds, etc.

Up to 99 individual weights can be totalised.

Total memory display

After the weighing product has been placed on the scale, press the **+** key.

The number of individual weighings is first displayed, followed by the total weight.

Clearing the total memory

To clear the total weight, press the **F** key when the total weight is displayed.

User Mode

The scale has 6 parameters which can be changed by the user.

- Change the scale division in bad ambient conditions
- Set the backlight for optimum energy efficiency
- Set the I/O port (not possible)
- Print with totalising (not possible)
- Zero tracking
- Change the standard units
- Set the beep tone when checking the filter setting

Activate by pressing the **F** and **+** keys simultaneously

Changing the scale division



Example: 6 kg scale has 0.2 g division resolution

Setting options 0.2 / 0.5 / 1 / 2 g

Displayed as: Inc 2 / 5 / 10 / 20

Increment by pressing **→T←** and confirm by pressing **→0←**.

Backlight



No lighting

Continuous on

 
On when under load

Increment by pressing **→T←** and confirm by pressing **→0←**.

Setting the I/O port (not available)

Press the $\rightarrow 0 \leftarrow$ key repeatedly until "A2 --" is displayed.

Setting the zero tracking function




Can be set between 0.5d / 1d / 2d / 4d (default).
(can be used for zero offset in heavily fluctuating temperatures)



Increment by pressing $\rightarrow T \leftarrow$ and confirm by pressing $\rightarrow 0 \leftarrow$.

 Mass unit switchover



Used to activate the mass unit options available by toggling the kg/lb key.



The mass unit options can be displayed one after the other by pressing the $\rightarrow 0 \leftarrow$ key.

The selected unit can be activated (on) or deactivated (off) by pressing the $\rightarrow T \leftarrow$ key.

Press the $\rightarrow 0 \leftarrow$ key to display the next option.

Setting the beep tone for check weighing



0 = beeper off

1 = beeper on when **OK** between **LO** and **HI**

2 = beeper on as long as not **OK** at **LO** and **HI**.



Increment by pressing $\rightarrow T \leftarrow$ and confirm by pressing $\rightarrow 0 \leftarrow$.

Filter setting



7.5 measurements / sec = high filter

15 measurements / sec (default)

30 measurements / sec

60 measurements / sec = no filter

Increment by pressing $\rightarrow T \leftarrow$ and confirm by pressing $\rightarrow 0 \leftarrow$.

User calibration

UnLoAd



° A 2000.

° A 6000.





With fixed reference points


0 point / 1/3 load / Max. load

Switch the scale off. Switch the scale on.

Press the  and  keys and hold for 2 sec. during power-on.

Empty the scale and confirm the zero point by pressing .

Enter the default weight (e.g. 6 kg) (  ) and confirm by pressing .

Place the default weight on the scale (Max. load) and confirm by pressing .



Empty the scale.


The scale goes to weighing mode.





With variable reference point


0 point Test weight < Max

Switch the scale off. Switch the scale on.

Press the  and  keys and hold for 2 sec. when switching on.

Empty the scale and confirm the zero point by pressing the  key.

Enter the default weight (e.g. 6 kg) (  ) and confirm by pressing .

Place the default weight on the scale (Max. load) and confirm by pressing .

Empty the scale.

The scale goes to weighing mode.

UnLoAd

° 6.0000.

° LoAd

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit SOEHNLE PROFESSIONAL. Il intègre les fonctionnalités techniques les plus avancées et a été conçu pour une utilisation d'une simplicité optimale.

Dans le cas où des questions ou des problèmes de fonctionnement de l'appareil ne seraient pas traités dans la notice d'utilisation, veuillez vous adresser au service après-vente de votre distributeur SOEHNLE PROFESSIONAL ou bien consultez notre site Internet www.soehnle-professional.com.

Utilisation

La balance SOEHNLE PROFESSIONAL 9241 est destinée à la pesée des marchandises. Cette balance est prévue pour un usage ne nécessitant pas de calibrage au sein de la Communauté européenne. Elle est conforme aux modèles de type décrit dans le certificat d'homologation ainsi qu'aux exigences applicables des directives européennes 89/336/CEE et 73/23/CEE.

Consignes de sécurité

Avant la première mise en service de l'appareil, lisez attentivement les informations contenues dans la présente notice d'utilisation. Vous y trouverez des instructions essentielles sur l'installation, l'utilisation adéquate et la maintenance de l'appareil.

Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas de non respect des consignes mentionnées ci-après :

Dans les cas où des composants électriques doivent être utilisés dans des conditions de sécurité renforcées, les dispositions applicables doivent être respectées. Mettre l'appareil hors tension avant toute opération de maintenance ou de réparation.

Une installation non conforme annule la validité de la garantie. Les caractéristiques de raccordement électrique doivent correspondre aux valeurs spécifiées sur le bloc d'alimentation.

Cet appareil est conçu pour fonctionner à l'intérieur de bâtiments. Vérifiez les limites de température admises pour son fonctionnement (cf. Fiche technique).

Cet appareil est conforme aux prescriptions relatives à la compatibilité électromagnétique. Éviter tout dépassement des valeurs maximales définies dans les normes CEM.

En cas de problème, contactez le service après-vente de votre distributeur SOEHNLE PROFESSIONAL.

Nettoyage

Nettoyer la balance simplement avec un chiffon humide et un détergent ordinaire. Ne pas employer de produit abrasif.

Maintenance

La balance ne nécessite aucune intervention de maintenance programmée. Il est toutefois conseillé de vérifier la précision de la balance à intervalles réguliers. La périodicité de ces contrôles est fonction de l'usage et de l'état de la balance. Si vous constatez des écarts évidents, contactez votre distributeur ou votre service après-vente SOEHNLE PROFESSIONAL.

Remarque

Conformément à la directive 89/336/CEE applicable, cet appareil est protégé contre les perturbations radioélectriques.

Les valeurs affichées par l'appareil peuvent toutefois être affectées par une exposition à de très fortes perturbations d'origine électrostatique ou électromagnétique, provoquées par exemple par l'utilisation d'un émetteur radio ou d'un téléphone portable à proximité immédiate de l'appareil. Dès que ces perturbations disparaissent, l'appareil refonctionne normalement mais il peut s'avérer nécessaire de l'éteindre et de le rallumer aussitôt. En cas d'exposition permanente à des perturbations électrostatiques, nous vous recommandons de procéder à une mise à la terre de la plate-forme.

Cet appareil est un instrument de mesure. Par conséquent, les courants d'air, les vibrations, les brusques variations de température et l'exposition directe au soleil peuvent affecter les valeurs de pesée affichées. La balance est conforme à la classe de protection IP 54. Il faut donc éviter une hygrométrie élevée, l'émission de vapeurs, l'usage de liquides agressifs et l'encrassement.

Garantie - Responsabilité

Si l'objet livré présente un défaut imputable à SOEHNLE PROFESSIONAL, le fabricant est en droit, à sa discrétion, de réparer le défaut ou bien de remplacer le produit. Les pièces remplacées sont la propriété de SOEHNLE PROFESSIONAL. En l'absence de réparation ou de remplacement les dispositions légales seront applicables. La garantie est de 2 ans et prend effet le jour de l'achat. Conservez votre facture comme justificatif d'achat. Pour toute intervention, contactez notre concessionnaire ou le service clientèle de SOEHNLE PROFESSIONAL.

La garantie ne sera pas applicable pour les dommages ayant les causes suivantes : stockage/usage inapproprié ou inadéquat, montage ou mise en service incorrects par l'acheteur ou un tiers, usure naturelle, modification ou intervention, erreur ou négligence au niveau de la manipulation, notamment sollicitation exagérée de l'appareil, influences chimiques, électrochimiques, électriques ou humidité, dans la mesure où ces causes ne sont pas imputables à la responsabilité de SOEHNLE PROFESSIONAL.

Si des facteurs d'ordre opérationnel, climatique ou autre devaient entraîner une modification essentielle des conditions d'utilisation ou de l'état du matériel, la garantie d'un bon fonctionnement global des appareils deviendra sans objet. La garantie accordée par SOEHNLE PROFESSIONAL suppose que l'objet livré est exempt de tout vice pendant la durée de la garantie.

Toujours conserver l'emballage d'origine en cas d'éventuelle réexpédition.

Alimentation



La balance peut fonctionner avec un bloc d'alimentation secteur ou la batterie intégrée. La batterie est rechargée à l'aide du bloc d'alimentation. Conformément aux réglementations locales et nationales en matière de protection de l'environnement et de récupération des matières premières, toute batterie défectueuse doit être mise au rebut dans les endroits prévus à cet effet.

Mise au rebut de la balance



Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet usuel, mais doit être mis au rebut dans les points de recyclage prévus pour les appareils électriques et électroniques. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre commune, aux services municipaux de gestion des déchets ou à la société qui vous a vendu ce produit.

Bloc d'alimentation



Le bloc d'alimentation secteur n'est protégé contre les projections d'eau et ne doit donc pas être en contact avec de l'eau.

Si le bloc d'alimentation est mouillé ou présente des détériorations visibles, la balance ne doit plus fonctionner avec l'alimentation secteur. Veuillez vous adresser à votre distributeur ou au service après-vente SOEHNLE PROFESSIONAL.

Caractéristiques techniques

Portée de pesée: 30 kg
Pas de graduation: 1 g

Température de travail: 0 à 40 °C
Humidité max.: 85 %
Température de stockage: -15 à 55 °C

Boîtier ABS, plateau en acier inoxydable
Autonomie de la batterie : 70 h avec la batterie complètement chargée


Mise en service



Déballer tous les éléments:

- Balance
- Plateau
- Bloc d'alimentation

1. Vérifier la tension du secteur.

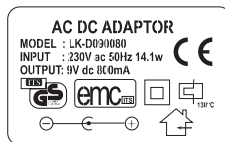

2. Brancher le câble d'alimentation.

Avant la première mise en service, la batterie doit être chargée pendant au moins 12 heures (détails dans "Chargement de la batterie").

3. Positionner la balance sur son lieu d'installation.

4. Utiliser les pieds de réglage et la nivelé pour que la balance soit parfaitement horizontale.

5. La balance est prête à fonctionner.

Indicateur



HI Dépassement de la limite de contrôle supérieure
OK Dans les limites de la plage de contrôle
LO Dépassement de la limite de contrôle inférieure

pcs

%
kg lb OZ

Mode comptage activé
 Pesée en pourcentage activée
 Unité de poids activée

ZERO
NET
GROSS

Affichage du zéro
 Poids net
 Poids brut



Batterie presque déchargée



Arrêt

Touches de commande




1er niveau de commande	Permutation kg / lb / oz	Totalisation	Niveau de fonction	Pesée en pourcentage	Fonction de contrôle	Tarage ou annulation du tarage	Mise à zéro
Niveau de fonction		Sortie du niveau de fonction	Suppression valeur saisie	Dizaine vers la gauche	Dizaine vers la droite	Valeur de dizaine supérieure	Appliquer la saisie

Mise sous tension



 Marche/Arrêt




Uniquement avec la balance sans charge.

Après le test de contrôle automatique, l'écran indique zéro. La balance est prête à fonctionner.

 
Poser l'objet à peser. Le poids brut s'affiche.


Une brève période d'échauffement de 15 minutes après la mise sous tension permet de stabiliser les valeurs de mesure. Poser avec précaution l'objet à peser. Ne pas laisser un objet sur le plateau de manière continue. Éviter les chocs et le dépassement de la valeur de charge maximale qui risquent d'endommager la balance.

Mise à zéro

Si la balance sans charge n'affiche pas un zéro, appuyer sur la touche . Plage de valeurs zéro possible : de -4 % à +4 % de la portée de la balance.

Pesée avec tarage




Placer le récipient sur le plateau. Le poids brut est affiché à l'écran. Appuyer sur la touche .

L'écran affiche zéro et la NET.

Poser l'objet à peser. Lorsque l'écran se stabilise, il affiche le poids net de l'objet à peser.

Annulation du tarage

Avec la balance sans charge, appuyer de nouveau sur la touche . L'affichage passe de la valeur négative à zéro puis à celle du poids brut.

Chargement de la batterie



Lorsque le message " Batterie presque déchargée " s'affiche à l'écran, la balance dispose encore d'une autonomie de pesée d'environ 10 heures puis s'arrête automatiquement pour préserver la batterie. Brancher le bloc d'alimentation pour charger la batterie. Le temps de charge recommandé est 12 heures.

 
 
Pendant la charge, une diode s'illumine:

Rouge = Batterie presque déchargée

Jaune = Charge moyenne

Verte = Batterie chargée

Comptage



Activer la fonction avec touche **F** puis appuyer sur **→T←** pour définir la quantité de référence.

Choisir 10, 20, 50, 100 ou 200 pièces comme quantité de référence, appuyer sur **→0←** et poser les pièces.

L'appui sur la touche **%** permet d'afficher le poids de référence.

Appuyer de nouveau sur la touche **F** pour revenir au mode de pesée.

Remarque : Plus la quantité de référence est élevée, plus grande est la précision du poids des pièces.

10 pièces de référence = env. 95 % de précision de comptage
50 pièces de référence = env. 98 % de précision de comptage

En cas de poids de référence trop petit (inférieure à 1/5), la balance procède au comptage, mais la précision n'est pas optimale.

Pesée de contrôle



Dépassement de la limite de contrôle supérieur

Dans les limites de la plage de contrôle

Dépassement de la limite de contrôle inférieure

Appuyer sur la touche **□**.

Appuyer sur **→T←** pour atteindre la limite supérieure de la valeur de contrôle,

avec **%** augmenter ou avec **□** diminuer les dizaines.

Valider la saisie avec la touche **→0←**.

Appuyer sur **→T←** pour atteindre la limite inférieure de la valeur de contrôle,

avec **%** augmenter ou avec **□** diminuer les dizaines.

Valider la saisie avec la touche **→0←**.

Activation du bip, voir le Mode utilisateur.

Pesée en pourcentage

Permet d'afficher le poids en pourcentage par rapport à un poids de référence.

Placer le poids de référence (>100 x dixièmes).


Appuyer sur **%**.

L'affichage passe à 100 %.

Désormais, toutes les pièces seront pesées en fonction du poids de référence.

Revenir au mode de pesée en appuyant sur la touche **F**.

Totalisation

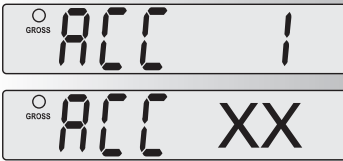

Poser l'objet à peser et valider avec la touche **+**.

ACC 1 s'affiche pendant 2 secondes

Retirer l'objet et attendre l'immobilisation de l'indicateur.

Poser l'objet suivant. Valider de nouveau avec la touche **+**.

ACC 2 s'affiche pendant 2 secondes, et ainsi de suite.

Il est possible de totaliser jusqu'à 99 poids individuels.

Affichage de la mémoire de totalisation

Poser l'objet à peser et valider avec la touche **+**.

L'indicateur affiche d'abord le nombre de pesées puis le poids totalisé.

Effacement de la mémoire de totalisation

Lorsque le poids total est affiché, appuyer sur la touche

F pour le supprimer.

MODE UTILISATEUR (USER MODE)

La balance comporte 6 paramètres pouvant être configurés par l'utilisateur.

- Modification de la graduation en cas de conditions d'environnement défavorables
 - Réglage du rétroéclairage pour une économie d'énergie optimale (nicht möglich)
 - Réglage de l'interface (impossible)
 - Impression avec totalisation (impossible)
 - Maintien du zéro
 - Modification de l'unité standard
 - Réglage du bip lors du contrôle du réglage du filtre
- Activation par appui simultané sur les touches **F** et **+**.

Modification de la graduation



Exemple: Balance avec une portée de 6 kg et une graduation de 0,2 g

Réglages possibles sur 0,2 / 0,5 / 1 / 2 g

 
Affichage des graduations : Inc 2 / 5 / 10 / 20

Atteindre la valeur supérieure en appuyant sur **→T←**, puis valider avec **→0←**.

Rétroéclairage




Éclairage désactivé




Constamment activé

 À la pose d'une charge





Atteindre la valeur supérieure en appuyant sur **→T←**, puis valider avec **→0←**.

Réglage de l'interface (non disponible)



  Accès par appui répété sur la touche  jusqu'à ce que "A2 --" s'affiche à l'écran .

Réglage du maintien à zéro

 
 


Options de réglage possibles : 0,5d / 1d / 2d / 4d (par défaut).


Permet une correction du zéro en cas de fortes variations de température.


Atteindre la valeur supérieure en appuyant sur , puis valider avec .

Permutation entre les unités de pesée



Permet d'activer la permutation entre les unités de masse possibles à l'aide de la touche .

Appuyer sur la touche  pour faire défiler les différentes unités de masse possibles.

Appuyer sur la touche  pour activer l'unité sélectionnée (on) ou la désactiver (off).

Poursuivre le défilement avec la touche .



Réglage du bip pour la pesée de contrôle



0 = Bip désactivé

1 = Bip lorsque OK entre LO et HI

2 = Bip activé tant que OK est absent entre LO et HI

Atteindre la valeur supérieure en appuyant sur , puis valider avec .

Réglage filtre





7,5 mesures/seconde = filtre fort

15 mesures/seconde (par défaut)

30 mesures/seconde

60 mesures/seconde = filtre désactivé

Atteindre la valeur supérieure en appuyant sur , puis valider avec .

Réglage par l'utilisateur

UnLoAd

° A 2000.

° A 6000.

UnLoAd



° 6.0000.


° LoAd

Avec des bases fixes


Base 0 / 1/3 de la charge / Charge max.


Mettre la balance hors tension. Mettre la balance sous tension.

Pendant la mise sous tension, appuyer sur les touches  et  en les maintenant enfoncées pendant 2 secondes.

Décharger la balance et confirmer le point zéro avec la touche .

Entrer le poids prédéfini (par exemple 6 kg)

(  ) et valider avec .

Poser le poids prédéfini (charge max.) et valider avec la touche .



Décharger la balance.


La balance passe en mode de pesée.

Avec une base libre





Base 0 Poids étalon disponible < Max.


Mettre la balance hors tension. Mettre la balance sous tension.

Pendant la mise sous tension, appuyer sur les touches  et  en les maintenant enfoncées pendant 2 secondes.

Décharger la balance et valider le point zéro avec la touche .

Entrer le poids prédéfini (par exemple 6 kg)

(  ) et valider avec .

Poser le poids prédéfini (charge max.) et valider avec la touche .

Décharger la balance.

La balance passe en mode de pesée.

Gracias por adquirir este producto SOEHNLE PROFESSIONAL. Esta balanza está equipada con las características técnicas más avanzadas y ha sido optimizada para facilitar su manejo.

Si necesita información o si su aparato presenta algún problema que no aparece en las instrucciones de uso, diríjase al servicio posventa de SOEHNLE PROFESSIONAL o visite nuestra página web, www.soehnle-professional.com.

Usos y aplicaciones

La balanza 9241 SOEHNLE PROFESSIONAL ha sido diseñada para pesar mercancías. Su uso está previsto para el transporte no sujeto a calibración oficial dentro del ámbito de aplicación de la UE. Cumple con el tipo de construcción descrito en la marca de homologación, así como con los requisitos aplicables de las directrices europeas 89/336/CEE, 73/23/CEE.

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente la información que aparece en las instrucciones de uso del aparato antes de su puesta en marcha. Contienen informaciones útiles para la instalación, la aplicación según lo previsto y el mantenimiento del aparato.

El fabricante no se hace responsable si no se respetan las instrucciones:

Al trabajar con componentes eléctricos en condiciones de altos requisitos de seguridad se deben respetar las normas correspondientes. No realizar nunca trabajos en el aparato bajo tensión.

La garantía no incluye daños derivados de la instalación inadecuada del aparato. Las condiciones de la conexión eléctrica deben coincidir con los valores impresos en el bloque de alimentación.

Los aparatos han sido concebidos para su uso en edificios. Respetar las temperaturas ambiente permitidas para el funcionamiento del aparato (informaciones técnicas).

El aparato cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética establecidos. Se debe evitar superar los valores máximos establecidos en las normas.

Si surge algún problema, diríjase al servicio posventa de SOEHNLE PROFESSIONAL.

Limpieza

Para limpiar la balanza utilice un paño húmedo y productos de limpieza que puede adquirir en comercios. No se deben utilizar productos abrasivos.

Mantenimiento

La balanza no requiere un mantenimiento rutinario. Sin embargo, es conveniente comprobar la precisión a intervalos periódicos. La frecuencia dependerá del uso y del estado de la balanza. Si detecta anomalías, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio posventa de SOEHNLE PROFESSIONAL.

Nota

Este aparato cuenta con protección antiparásita según la directiva vigente de la CE 89/336/CEE. Las influencias electrostáticas y electromagnéticas externas en la proximidad del equipo de pesaje procedentes, p. ej., de un radiotransmisor o de un teléfono móvil pueden repercutir en el valor indicado. Una vez finalizada la interferencia, el producto se puede volver a usar correctamente, en su caso puede ser necesario conectarlo de nuevo. En caso de perturbaciones electroestáticas permanentes le recomendamos que conecte a tierra la plataforma.

El aparato es un instrumento de medición. Las corrientes de aire, las vibraciones, cambios rápidos de temperatura y la radiación solar pueden influir, asimismo, en el resultado del pesaje.

La balanza cumple con el tipo de protección IP 54. Se debe evitar una humedad del aire demasiado alta, así como vapores, líquidos agresivos y un grado fuerte de suciedad.

Garantía - Responsabilidad

Si el material suministrado presenta un defecto atribuible a SOEHNLE, ésta estará facultada a eliminar el defecto o, alternativamente, a suministrar un recambio. Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de SOEHNLE. Si la eliminación del defecto o el suministro de recambio fracasan, se aplicarán las disposiciones vigentes. El período de garantía es de 2 años y comienza a partir de la fecha de la compra. Conserve su factura como justificante. Para solicitar asistencia técnica, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio posventa de SOEHNLE.

La garantía no incluye en particular aquellos daños que se deriven de las siguientes causas: Almacenamiento o uso inadecuado, montaje o puesta en marcha defectuosos por parte del comprador o de terceros, desgaste natural, modificaciones o alteraciones, manejo defectuoso o negligente, en particular un uso excesivo, influencias químicas, electroquímicas, eléctricas o humedad, en tanto éstas no se deban a una falta por parte de SOEHNLE.

La garantía del perfecto funcionamiento conjunto de los aparatos queda anulada en el caso de que influencias de servicio, climáticas o de otro tipo ocasionaran una alteración importante de las condiciones o del estado del material. Siempre que SOEHNLE conceda una garantía en casos individuales, ésta se referirá a la ausencia de defectos del objeto de suministro durante el período de garantía.

Conserve el embalaje original para el caso de que sea necesario transportar el aparato para su devolución.

Suministro de energía



La balanza puede funcionar con la fuente de alimentación de red o con la batería instalada. La carga de la batería se realiza mediante la fuente de alimentación de red. Las baterías defectuosas deben eliminarse por separado según las normativas vigentes en cada país en materia de protección medioambiental y reciclaje de materiales.

Eliminación de la balanza



Este producto no debe tratarse como un residuo doméstico, sino que debe depositarse en los puntos de recogida habilitados para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Si desea más información, diríjase a la oficina municipal de información al ciudadano, a la empresa municipal de reciclaje o al establecimiento donde adquirió el producto.

Fuente de alimentación de red



El bloque de alimentación no es resistente al agua y por tanto debe evitarse el contacto con este líquido. Si el bloque de alimentación presenta humedad o daños visibles, la balanza no deberá utilizarse con este bloque de alimentación. Diríjase a su establecimiento habitual o a un punto de servicio posventa SOEHNLE PROFESSIONAL.

Datos técnicos

Rango de pesaje: 30 kg
Pasos de cifra: 1 g

Temperatura de trabajo: 0° - 40°C
Humedad máx. del aire: 85 %
Temperatura de almacenaje: -15° - 55°C


Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable
Alimentación por batería: 70 h con la batería cargada

Puesta en servicio



Desembalar todos los componentes:

- Balanza
- Plataforma
- Fuente de alimentación de red

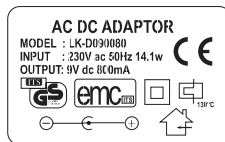

1. Comprobar la tensión de red.
2. Enchufar el cable de red.
Antes de utilizar el equipo por primera vez, la batería deberá cargarse ininterrumpidamente al menos 12 horas (consulte el apartado "Carga de la batería").
3. Colocar la balanza en el lugar previsto para tal fin.
4. Con ayuda del nivel de burbuja y de los pies ajustables, colocar la balanza en posición horizontal.
5. La balanza está lista para su utilización.

Pantalla



HI por encima de la zona de control
OK dentro de la zona de control
LO por debajo de la zona de control

pcs
%
kg lb OZ

Modo de conteo activado
Pesaje en tanto por ciento activado
Unidad de peso activada

ZERO
NET
GROSS

Mensaje de puesta a cero
Pesaje neto
Pesaje bruto



Batería casi descargada



Parada


Teclas de mando

	Esc	C	←	→	▲	↶	
	kg/lb	+	F	%	⏏	→T←	→0←
1. Nivel de mando	Conmutación kg / lb / oz	Sumar	Nivel de función	Pesaje en tanto por ciento	Función de control	Determinar/borrar tara	Puesta a cero
Nivel de función		Salir del nivel de función	Borrar el valor introducido	Cambiar a la decena de la izquierda	Cambiar a la decena de la derecha.	Incrementar decena	Aceptar los valores

Encendido



 Interruptor de encendido/apagado



La balanza debe estar descargada.

Al finalizar la inspección de rutina, el indicador se pone a cero. La balanza está lista para pesar.

Colocar el material a pesar. En la pantalla aparece el peso bruto.

 
Al encender la balanza es recomendable esperar 15 minutos para calentar la balanza y así estabilizar los valores de medición. Colocar con precaución los materiales a pesar. No dejar nunca una carga permanente sobre la plataforma.

Evitar los golpes y una carga superior a la carga máxima autorizada. La balanza podría sufrir daños.

Puesta a cero

Si con la balanza descargada no se indica un valor cero, pulsar la tecla $\rightarrow 0 \leftarrow$. Intervalo posible de puesta a cero -4 % ... +4 % del rango de pesaje.

Pesaje con tara



Colocar el depósito en la plataforma. En la pantalla aparece el peso y la indicación GROSS. Pulse la tecla $\rightarrow T \leftarrow$. La pantalla se pone a cero y se muestra la indicación NET.

Colocar el material que se desea pesar en la balanza. Cuando el indicador se para, el peso neto del material de pesaje se visualiza en pantalla.

Cómo borrar la tara

Pulsar de nuevo la tecla $\rightarrow T \leftarrow$ con la balanza vacía. El indicador pasa de un valor negativo a cero y se muestra GROSS en pantalla.

Carga de la batería



Si aparece la indicación "Batería casi descargada", la balanza dispone todavía de aprox. 10h de funcionamiento.

Una vez transcurrido este intervalo de tiempo, la balanza se desconecta automáticamente para proteger la batería.

Para cargar la batería deberá conectarse el bloque de alimentación. Tiempo de carga recomendado 12h.

 
 
El indicador LED se ilumina durante el proceso de carga.

rojo = batería casi descargada

amarillo = batería a media carga

verde = batería cargada

Conteo



Activar con la tecla **F** y a continuación pulsar **→T←** para especificar la cantidad de referencia deseada.

Colocar una cantidad de referencia de 10, 20, 50, 100 o 200 piezas; pulsar **→0←** y colocar las piezas que se desean contar.

Al pulsar la tecla **%**, se solicita el peso de referencia. Si se pulsa de nuevo la tecla **F**, se vuelve al modo de pesaje.

Nota: el cálculo del peso de las piezas será más preciso cuanto mayor sea la cantidad de referencia.
 10 piezas de referencia = aprox. 95% de precisión de conteo
 50 piezas de referencia = aprox. 98% de precisión de conteo

Si el peso de referencia es pequeño ($< 1/5d$), la balanza realiza el conteo, pero el grado de precisión no es bueno.

Pesaje de control



por encima de la zona de control
 dentro de la zona de control
 por debajo de la zona de control

Pulsar la tecla **□**.

Incrementar el valor de control superior con **→T←**, conmutar decenas con **%** o cambiar a la posición anterior con **□**.

Finalizar y confirmar la introducción de valores con la tecla **→0←**.

Incrementar el valor de control inferior con **→T←**, conmutar decenas con **%** o cambiar a la posición anterior con **□**.

Finalizar y confirmar la introducción de valores con la tecla **→0←**.

Para la activación del tono de señal, consulte el Modo usuario.

Pesaje en tanto por ciento

Permite visualizar el peso en tanto por ciento con respecto a un peso de referencia.

Colocar el peso de referencia ($> 100 \times d$).


Pulsar **%**.

El indicador cambia a 100%.

El peso de cualquier pieza colocada posteriormente, se calcula en relación al peso de referencia.

Si se pulsa la tecla **F**, se vuelve al modo de pesaje.

Sumar

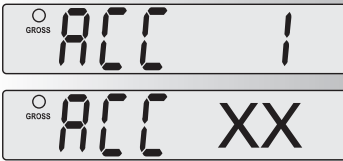

Pulsar de nuevo la tecla **+** el material que se desea pesar colocado sobre la balanza. La indicación **ACC 1** aparece durante 2 segundos en pantalla.

Retirar el material y esperar a que la balanza pare. Colocar el siguiente material. Pulsar de nuevo la tecla **+**. La indicación **ACC 2** aparece durante 2 segundos en pantalla, etc.

Es posible sumar hasta 99 pesos individuales.

Indicador de la memoria de sumas

Pulsar de nuevo la tecla **+** con el material que se desea pesar colocado sobre la balanza.

En primer lugar se muestra el número de pesos individuales y, a continuación, el peso de todas las sumas.

Cómo borrar la memoria de sumas

Al pulsar la tecla **F** con la indicación del peso de todas las sumas en pantalla, se borra el peso de todas las sumas.

Modo usuario

La balanza tiene 6 parámetros que pueden modificarse.

- Modificación de los pasos de cifra en condiciones deficientes del lugar de trabajo
- Ajuste de la iluminación de fondo para garantizar un ahorro de energía
- Ajuste del puerto (no es posible)
- Impresión de la suma (no es posible)
- Seguimiento del valor cero
- Modificación de la unidad estándar
- Ajuste del pitido al controlar la configuración de filtro

La activación tiene lugar mediante la pulsación simultánea de la tecla **F** y **+**.

Modificación de los pasos de cifra




Ejemplo: la balanza 6 kg cuenta con una graduación de 0,2 g

Posibilidades de ajuste 0,2 / 0,5 / 1 / 2 g

Representación: Inc 2 / 5 / 10 / 20

Incrementar con **→T+** y confirmar con **→0<**.

Iluminación de fondo

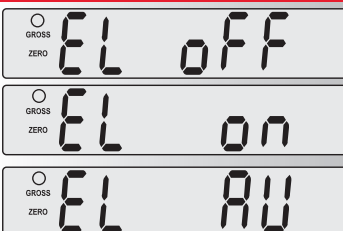


Sin iluminación

Activado permanentemente

 
 
Encendido con carga

Incrementar con **→T+** y confirmar con **→0<**.

Ajuste del puerto (no dispone)

Pulsar repetidas veces la tecla  hasta que aparezca la indicación "A2 --" en pantalla.


Ajuste del seguimiento del valor cero




Puede ajustarse entre 0,5d / 1d / 2d / 4d (estándar).
(Sirve para la corrección del punto cero en caso de cambios bruscos de temperatura)


Incrementar con  y confirmar con .

 Cambio de unidades



Sirve para la activación y cambio de las unidades disponibles mediante la tecla .

Al pulsar la tecla , aparecen sucesivamente las unidades disponibles.

Al pulsar la tecla , la unidad seleccionada se activa (on) o desactiva (off).

Continuar el ajuste con la tecla .

Ajuste del pitido para el pesaje de control



0 = pitido desconectado
1 = pitido conectado con **OK** entre **LO** y **HI**
2 = pitido conectado sin **OK** en **LO** y **HI**.

Incrementar con  y confirmar con .

Configuración de filtro



7,5 mediciones / s = filtro fuerte
15 mediciones / s (estándar)
30 mediciones / s
60 mediciones / s = sin filtro

Incrementar con  y confirmar con .

Ajustes del usuario

UnLoAd

° A 2000.

° A 6000.

UnLoAd



° 6.0000.


° LoAd





Con puntos de apoyo fijos


0 puntos / 1/3 carga / carga máx.

Apagar la balanza. Encender la balanza.

Mantener pulsadas las teclas  y  durante 2 segundos al encender la balanza.

Vaciar la balanza y confirmar el punto cero con la tecla .

Introducir el peso indicado (p. ej., 6 kg) (  ) y confirmar con .

Colocar el peso indicado (carga máx.) y confirmar con .



Vaciar la balanza.

La balanza cambia al modo de pesaje.





Con punto de apoyo libre

0 puntos peso de comprobación actual < Máx

Apagar la balanza. Encender la balanza.

Mantener pulsadas las teclas  y  durante 2 segundos al encender la balanza.

Vaciar la balanza y confirmar el punto cero con la tecla .

Introducir el peso indicado (p. ej., 6 kg) (  ) y confirmar con .

Colocar el peso indicado (carga máx.) y confirmar con .

Vaciar la balanza.

La balanza cambia al modo de pesaje.

Grazie per aver scelto questo prodotto SOEHNLE PROFESSIONAL. Esso è dotato di tutte le caratteristiche tecniche più innovative e ottimizzato per un più semplice utilizzo.

In caso di domande o di problemi all'apparecchio, non trattati nelle presenti istruzioni d'uso, rivolgersi al servizio assistenza SOEHNLE PROFESSIONAL o visitare il sito Internet www.soenhle-professional.com.

Applicazione

La bilancia SOEHNLE PROFESSIONAL 9241 è concepita per effettuare la pesata di merci. In ambito CE, questa bilancia è prevista per applicazioni senza obbligo di taratura. Essa corrisponde al modello descritto nel certificato di approvazione e ai requisiti in vigore delle direttive CE 89/336/CEE, 73/23/CEE

Avvertenze sulla sicurezza

Prima della messa in esercizio dell'apparecchio, leggere attentamente le informazioni riportate nelle istruzioni d'uso. Esse contengono importanti avvertenze circa l'installazione, l'utilizzo secondo le disposizioni e la manutenzione dell'apparecchio.

Il costruttore non risponde nel caso in cui non vengano osservate le seguenti avvertenze:

In caso di utilizzo di componenti elettrici con requisiti di sicurezza elevati è necessario rispettare le relative disposizioni. Non eseguire mai i lavori sull'apparecchio sotto tensione.

In caso di installazione non conforme decade la garanzia. Le condizioni di allacciamento elettrico devono corrispondere ai valori impressi sull'apparecchio alimentato dalla rete.

Gli apparecchi sono concepiti per l'utilizzo al chiuso. Rispettare le temperature ambientali consentite per l'utilizzo. (Informazioni tecniche).

L'apparecchio risponde ai requisiti di tollerabilità elettromagnetica. I valori massimi fissati nelle norme non devono essere superati.

In caso di problemi rivolgersi al servizio assistenza SOEHNLE PROFESSIONAL.

Pulizia

Per la pulizia è sufficiente un panno umido e un detersivo d'uso commerciale. Non utilizzare sostanze abrasive.

Manutenzione

La bilancia non necessita di una manutenzione di routine. E' tuttavia opportuno controllarne periodicamente la precisione. La frequenza dipende dall'impiego e dallo stato della bilancia. In caso di scostamenti contattare il rivenditore o il servizio assistenza SOEHNLE PROFESSIONAL.

Avvertenza

Il presente apparecchio è schermato in conformità alla vigente Direttiva CE 89/336/CEE.

In presenza di forti influssi elettrostatici o elettromagnetici, p.es. in caso di funzionamento di un apparecchio radio o di un telefono cellulare nelle immediate vicinanze della bilancia, i valori indicati possono subire interferenze. Una volta terminata l'interferenza, il prodotto può essere utilizzato in modo conforme; può rendersi necessaria la riaccensione. In presenza di interferenze elettrostatiche permanenti si consiglia la messa a terra della piattaforma.

L'apparecchio è uno strumento di misurazione. Correnti d'aria, vibrazioni, rapidi sbalzi di temperatura e l'esposizione al sole possono interferire con i risultati della pesata.

La bilancia soddisfa il livello di protezione IP 54. E' necessario evitare un'elevata umidità dell'aria, vapori, liquidi aggressivi e forte inquinamento.

Garanzia - Responsabilità

Nel caso in cui il prodotto fornito presenti un difetto attribuibile a SOEHNLE PROFESSIONAL, SOEHNLE PROFESSIONAL potrà, a propria scelta, provvedere all'eliminazione del difetto oppure fornire un ricambio. Le parti sostituite diventano proprietà di SOEHNLE. Nel caso l'eliminazione del difetto o la consegna del ricambio non avessero successo, si applicano le disposizioni di legge. Il periodo di garanzia è di due anni e decorre dal giorno dell'acquisto. Si consiglia di conservare la ricevuta come prova. Per esigenze di manutenzione contattare il rivenditore o il centro di assistenza SOEHNLE PROFESSIONAL.

Non viene riconosciuta alcuna garanzia per danni originati dalle cause seguenti: stoccaggio o utilizzo inappropriato o scorretto, montaggio e/o messa in funzione eseguiti dall'acquirente o da terzi in modo errato, usura naturale, modifiche o interventi, trattamento errato o negligente, impiego eccessivo, disturbi di tipo chimico, elettrochimico ed elettrico, o dovuti ad umidità, a meno che essi non siano attribuibili a SOEHNLE PROFESSIONAL.

Nel caso in cui disturbi di natura ambientale o climatica dovessero portare a significative modifiche delle condizioni o dello stato dei materiali, la garanzia relativa al perfetto funzionamento complessivo dell'apparecchio decade. La garanzia fornita da SOEHNLE PROFESSIONAL nel singolo caso, si riferisce all'assenza di difetti nel prodotto fornito per la durata del periodo di garanzia.

Conservare l'imballaggio originale per un eventuale trasporto in restituzione.

Alimentazione elettrica



La bilancia può funzionare usando l'alimentatore a spina oppure l'accumulatore incorporato. L'accumulatore viene caricato attraverso l'alimentatore a spina. Un accumulatore difettoso deve essere smaltito separatamente, rispettando le norme nazionali e locali per la protezione dell'ambiente e il recupero dei materiali.

Smaltimento della bilancia



Questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto normale, ma deve essere consegnato a un punto di consegna per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ulteriori informazioni possono essere richieste al comune, alle aziende comunali di smaltimento o la ditta dalla quale il prodotto è stato acquistato.

Alimentatore a spina



L'alimentatore non è impermeabile e non deve essere messo in contatto con acqua. Se l'alimentatore si bagna o presenta danni visibili, la bilancia non deve essere più usata con l'alimentatore. In questo caso, rivolgersi al rivenditore o all'incaricato del Service SOEHNLE PROFESSIONAL.

Dati tecnici

Intervallo di pesata: 30 kg
Intervallo cifre: 1 g

Temperatura di lavoro: 0° - 40°C
Umidità max.: 85 %
Temperatura di magazzinaggio: -15° - 55°C

Involucro in ABS, piattaforma in acciaio inox
Uso con accumulatore: Con accumulatore carico 70 h


Messa in funzione



Disimballare tutte le parti:

- Bilancia
- Piattaforma
- Alimentatore a spina

1. Controllare la tensione di rete.

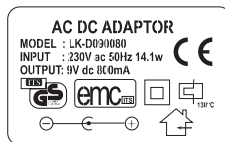

2. Inserire il cavo di rete.

Prima della prima messa in funzione l'accumulatore dovrebbe essere messo in carica per almeno 12 ore (dettagli al punto "Carica dell'accumulatore").

3. Collocare la bilancia sul luogo d'impiego.

4. Usando i piedini regolabili e la livella, regolare la posizione orizzontale.

5. La bilancia è pronta per l'uso.

Campo indicatore



Oltre l'intervallo di controllo
Entro l'intervallo di controllo
Sotto l'intervallo di controllo

pcs
%
kg lb OZ

modalità conteggio attiva
pesata percentuale attiva
unità di peso attiva

ZERO
NET
GROSS

Segnale di zero
Peso netto
Peso lordo




Accumulatore quasi scarico



Arresto


Tasti di comando

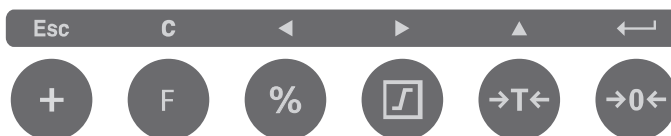

1. Livello di comando	Commutazione kg / lb / oz	Somma	Livello funzione	Pesata percentuale	Funzione di controllo	Tara o annulla tara	Azzeramento
Livello funzione		Uscita dal livello funzione	Cancela valore inserito	Commuta decina verso sinistra	Commuta decina verso destra	Incrementa decina	Conferma valore inserito



 Interruttore on-off



Inserimento

Solo a bilancia scarica.

Al termine della routine di controllo, il display commuta sullo zero.

La bilancia è pronta per la pesata.

Collocare il materiale da pesare.

Sul display viene visualizzato il peso lordo.

 
Dopo l'inserimento, un breve tempo di riscaldamento di 15 minuti stabilizza i valori misurati. Collocare con cautela il materiale da pesare. Non caricare la piattaforma in modo continuo.

Evitare urti e sovraccarichi oltre il peso massimo indicato. Ciò potrebbe causare danni alla bilancia.

Azzeramento

Se la bilancia priva di carico non indica zero, premere il tasto . Intervallo di azzeramento possibile -4 % ... +4 % dell'intervallo di pesata.

Pesata con tara



Collocare il contenitore sulla piattaforma. Sul display viene visualizzato il peso e GROSS. Premere il tasto .

Il display si porta a zero e indica NET.

Collocare il materiale da pesare. Quando il display si ferma, viene indicato il peso netto del materiale da pesare.

Annullamento della tara

A bilancia vuota, premere di nuovo il tasto . Il display si porta dal valore negativo a zero e indica GROSS

Carica dell'accumulatore



Se su display viene visualizzata l'indicazione "Accumulatore quasi scarico", si può continuare a pesare per ca. 10h, poi la bilancia si disinserisce automaticamente per risparmiare l'accumulatore. Per caricare l'accumulatore, collegare l'alimentatore. Tempo di carica raccomandato 12h.

 
 
Durante la carica si accende un LED

Rosso = accumulatore quasi scarico

Giallo = carica intermedia

Verde = accumulatore carico

Conteggio



Attivare con il tasto **F**, poi premere **→T←** per definire la quantità di riferimento.

Collocare la quantità di riferimento di 10, 20, 50, 100 o 200 pezzi, premere **→0←** e collocare i pezzi da contare.

Premendo il tasto **%** si può richiamare il peso di riferimento.

Si ritorna alla modalità di pesata premendo di nuovo il tasto **F**.

Nota: Quanto più grande è la quantità di riferimento tanto maggiore la precisione con cui può essere determinato il peso dei pezzi.

10 pezzi di riferimento = precisione di conteggio ca. 95%
50 pezzi di riferimento = precisione di conteggio ca. 98%

In caso di peso di riferimento troppo piccolo ($< 1/5d$) la bilancia conta, ma la precisione è insufficiente.

Pesata di controllo



oltre l'intervallo di controllo
entro l'intervallo di controllo
sotto l'intervallo di controllo

Premere il tasto **↔**.

Con **→T←** incrementare il valore di controllo superiore,

con **%** incrementare o con **↔** decrementare le decine.

Con il tasto **→0←** concludere l'inserimento e confermarlo.

Con **→T←** incrementare il valore di controllo inferiore,

con **%** incrementare o con **↔** decrementare le decine.

Con il tasto **→0←** concludere l'inserimento e confermarlo.

Per l'attivazione del segnale acustico, vedere User Mode.

Pesata percentuale

Consente di visualizzare il peso come percentuale rispetto a un peso di riferimento.

Collocare il peso di riferimento ($> 100 \times d$).


Premere **%**.

L'indicazione passa a 100%.

Ciascun pezzo collocato successivamente viene posto in rapporto al peso di riferimento.

Si ritorna alla modalità di pesata premendo il tasto **F**.

Somma

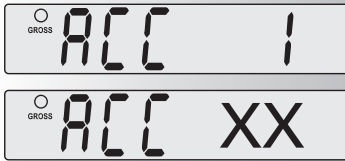

Con il materiale da pesare collocato, premere il tasto **+**. **ACC 1** viene visualizzato per 2 secondi sul display. Rimuovere il materiale da pesare e attendere l'arresto. Collocare il successivo materiale da pesare. Premere di nuovo il tasto **+**. **ACC 2** viene visualizzato per 2 secondi sul display, ecc. Si possono sommare fino a 99 pesi singoli.

Indicazione della memoria somma

Con il materiale da pesare collocato, premere il tasto **+**. Viene prima visualizzato il numero delle pesate singole e poi il peso somma.

Cancellazione della memoria somma

Premendo il tasto **F** mentre è visualizzato il peso somma, questo viene cancellato.

USER MODE

La bilancia ha 6 parametri che possono essere modificati dall'utente.

- Modifica dell'intervallo cifre in caso di condizioni ambientali sfavorevoli
- Impostazione dell'illuminazione dello sfondo per ottimizzare il consumo di energia
- Impostazione dell'interfaccia (non possibile)
- Stampa con somma (non possibile)
- Azzeramento
- Cambio di unità standard
- Impostazione del segnale acustico durante il controllo impostazione filtro

Attivare premendo contemporaneamente il tasto **F** e **+**.

Modifica dell'intervallo cifre



Esempio: La bilancia da 6 kg ha la divisione da 0,2 g
Impostazioni possibili 0,2 / 0,5 / 1 / 2 g
Rappresentate come: Inc 2 / 5 / 10 / 20
Incrementare con **→T+** confermare con **→0←**.

Illuminazione dello sfondo




Nessuna illuminazione

Sempre attiva

 
 
Attiva sotto carico

Incrementare con **→T+** confermare con **→0←**.

Impostazione dell'interfaccia (non disponibile)

Commutare premendo più volte il tasto  fino a quando sul display compare "A2 --".


Impostazione di azzeramento




Impostazione possibile tra 0,5d / 1d / 2d / 4d(standard).
(Serve per la correzione dello zero in caso di forti oscillazioni di temperatura)


Incrementare con  confermare con .

 Commutazione di unità



Serve per attivare le unità possibili per la commutazione con il tasto .

Premendo il tasto  le unità possibili vengono commutate in successione.

Premendo il tasto  l'unità selezionata può essere attivata (on) o disattivata (off).

Commutare con il tasto .

Impostazione del segnale acustico per la pesata di controllo



0 = Segnale disattivato

1 = Segnale attivato se **OK** tra **LO** e **HI**

2 = Segnale attivato se non **OK** con **LO** e **HI**.

Incrementare con  confermare con .

Impostazione del filtro



7,5 misurazioni / sec = filtro forte

15 misurazioni / sec (standard)

30 misurazioni / sec

60 misurazioni / sec = nessun filtro

Incrementare con  confermare con .

Regolazione da utente

UnLoAd

° A 2000.

° A 6000.

UnLoAd



° 6.0000.


° LoAd





Con punti di appoggio fissi


Punto 0 / Carico 1/3 / Carico max.

Disinserire la bilancia. Inserire la bilancia.

Durante l'inserimento, premere e tenere premuti per 2 sec. i tasti  e  :

Scaricare la bilancia e confermare lo zero con .

Inserire il peso preimpostato (p. es. 6 kg)
(  ) confermare con .

Collocare il peso previsto (Carico max.) confermare con .



Scaricare la bilancia.


La bilancia si porta in modalità di pesata.





Con punto di appoggio libero


Punto 0 Peso di controllo disponibile < max

Disinserire la bilancia. Inserire la bilancia.

Durante l'inserimento, premere e tenere premuti per 2 sec. i tasti  e .

Scaricare la bilancia e confermare lo zero con .

Inserire il peso preimpostato (p. es. 6 kg)
(  ) confermare con .

Collocare il peso previsto (Carico max.) confermare con .

Scaricare la bilancia.

La bilancia si porta in modalità di pesata.

- D Technische Änderungen vorbehalten
- GB Subject to technical modifications.
- F Tous droits de modification technique réservés
- E Todas las modificaciones técnicas reservadas.
- I Con riserva di modifiche tecniche

SOEHNLE

PROFESSIONAL

Soehnle Industrial Solutions GmbH
Gaildorfer Straße 6
DE-71522 Backnang

Telefon +49 (0) 71 91 / 34 53-220
Telefax +49 (0) 71 91 / 34 53-211

info@soehnle-professional.com
www.soehnle-professional.com