

## FORBEREDELSE

Velegnet til at passe sammen med en manuel eller automatisk kommerciel skoddeport, sektionssporte så vel som vippeporte, skoddeporte, sidehængslet og sektionssporte til almindelige garager.

For at opnå det bedste resultat skal overfladen være så jævn og glat som muligt og blottet for buler eller forsænkninger. Udbedende foranstaltninger skal udføres for at udbedre ujævne overflader før tærskeltætningen monteres. Tag altid alting ud af kassen og tjek indholdet imod den ovenstående liste, før du starter monteringen.

### Påkrævet Værktøj:



Målebånd



En skarp saks



Blyant eller tuschpen



Lineal




Fugepistol til lim

**Bemærk:** Tærskelforseglingen skal være forsynet med en moden voksen og være forsigtig, og der skal altid gøres opmærksomhed, når man går over tærsklen.


**Anbefalet anvendelsestemperatur:** +5° C to +25° C.  
Klæbemiddel skal opbevares ved stuetemperatur for at muliggøre lettere anvendelse



Åbn garageporten og mål åbningens samlede bredde. Medregn ca. 40 cm overhæng så gulvtætningslisten kan udskæres rundt om dørkarmen. Skær dernæst tætningslisten til i den ønskede længde.

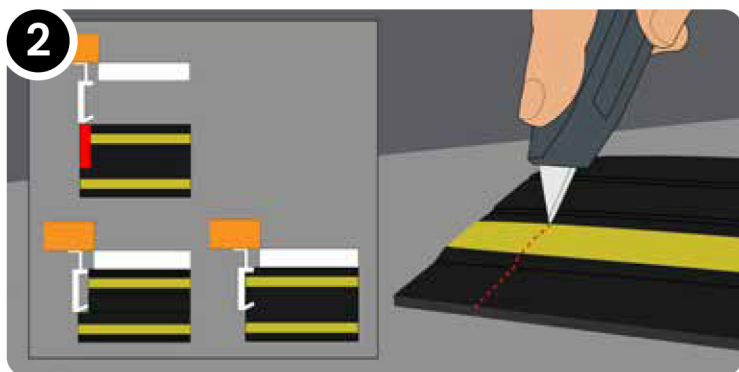

Anbring tætningslisten sådan, at når garagedøren lukkes, er puklen bagved garagedøren.

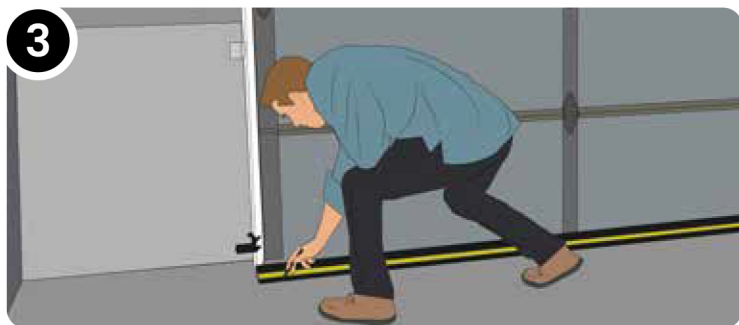

Med døren lukket indefra garagen, skal tætningslisten skubbes op til dørens bagside sådan at puklen rører døren, eller så tæt, som den kan komme dertil. Lav en markering langs gulvtætningslistens bagerste kant med en blyant eller passende tuschpen.


**Bemærk:** Når det er monteret, tillades 24 timer før kørsel over tærskelforseglingen. Det anbefales også at teste installationen ved hjælp af en spand vand eller slangepipe for at kontrollere vandindgangen.



Åbn døren og lav en markering langs tætningslistens forreste kant. Fjern tætningslisten og lav to parallelle markeringslinjer ca. 10 mm inden for de eksisterende linjer. Lav dernæst en zigzaglinje mellem dem.



Smør sort MS Polymer lim på gulvet ved at følge de tegnede blyantslinjer. Anbefalet påsmørningstemperatur +5° C til +25° C.

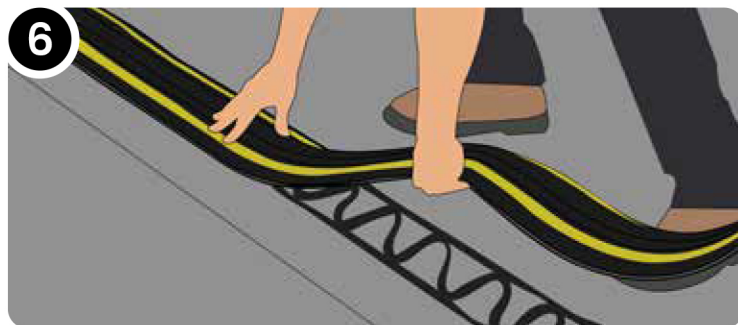

Begynd fra den ene side med at sætte tætningslisten oven på limen og tryk dernæst godt efter i en nedadgående retning. Fortsæt langs resten af tætningslisten og sørg for, at der er god kontakt over det hele. Fjern eventuel overskydende lim fra siderne med en klud. Vent 24 timer med at køre over tærskeltætningen.