

Montageanleitung/ Assembly instruction

EMV-Kabelverschraubungen, Serie 357... / EMC-cable glands, serie 357...

Kabelverschraubungen aus Messing vernickelt, für Kabel mit Schirmung, mit innenliegender Zugentlastung nach EN 50262, Ausf. A, Lamelleneinsatz aus PA6.6GF10, Dichtring Chloroprene (CR) mit O-Ring (NBR-Oz) am Anschlussgewinde, wasserdicht

EMC-cable glands brass nickel-plated, for shielded cable, with strain relief, completely insulated, watertight, o-ring at external thread


Temperaturbereich / range of temperature: -30 bis + 120°C

wege

EMV

**IP 68
5 bar**

Einzelteile / Individual components

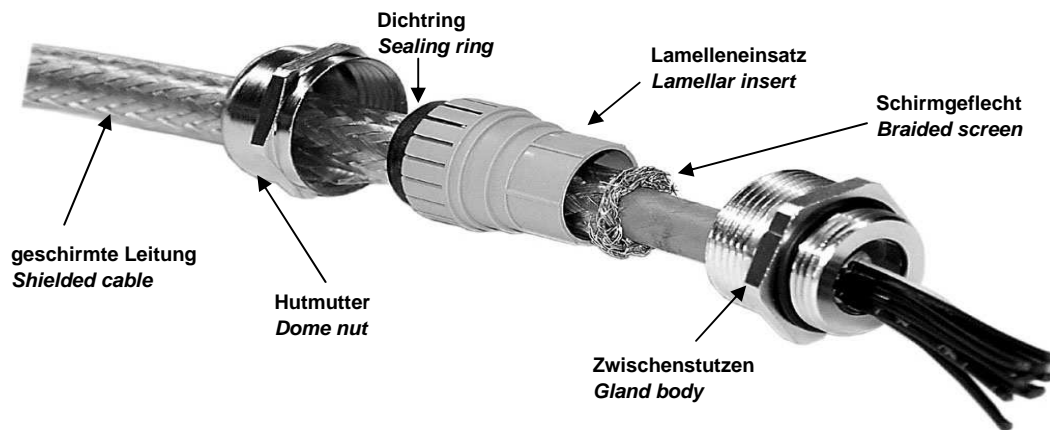

Montageablauf

1. Außenmantel der Leitung abtrennen und Schirmgeflecht je nach Leitungsdurchmesser auf ca. 10-15 mm freilegen.
2. Hutmutter und Lamelleneinsatz mit Dichtring auf die Leitung schieben.
3. Schirmgeflecht rechtwinklig (90°) nach außen biegen .
4. Schirmgeflecht in Richtung Außenmantel umfalzen, d.h. nochmals um 180° umbiegen.
5. Zwischenstutzen bis zum Schirmgeflecht aufstecken und kurz um die Leitungsachse hin- und herdrehen.
6. Lamelleneinsatz mit Dichtring in den Zwischenstutzen schieben und Verdrehschutz einrasten.
7. Hutmutter fest aufschrauben.

Assembly instruction

1. Cut off outer cable sheath and expose braided screen over a length of approx. 10-15 mm, depending on the cable diameter.
2. Push dome nut and lamellar insert with sealing ring on to the cable.
3. Bend braided screen outwards at a right angle (90°).
4. Fold braided screen towards outer sheath, i.e. by another 180°.
5. Push gland adapter up to braided screen and turn briefly around both sides of the cable axis.
6. Push lamellar insert with sealing ring into gland adapter and engage anti-rotation element into place.
7. Screw the nut firmly.