


Data:
15/11/2021

SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO

CODICE SIT	DESCRIZIONE	IMMAGINE E DIMENSIONI
W48109430 0298REF	<p style="text-align: center;">CO170 F25,4 NYL 1,5 DECE 1/8</p> <p>Spazzole coniche, fabbricata con ciuffi punzonati di filamenti dritti \varnothing 1,5 e inclinati di 15°, di poliammide PA6.6 di colore naturale. I ciuffi sono distribuiti in 3 settori, su file concentriche, disposti a 120°; ogni settore è formato da 14 ciuffi, \varnothing 8.</p> <p>Dorso di polimero PA6 rinforzato con sferette di vetro.</p> <p>In confezione singola con kit di adattatori per il montaggio su decespugliatori STHIL con perno \varnothing20 mm.</p> <p>Articoli prodotti e controllati secondo lo standard di gestione qualità SIT certificate ISO 9001 : 2015. Progetto e fabbricazione secondo specifiche della norma europea :</p> <p>UNI EN 1083-2: APRIL 1999 POWER DRIVEN BRUSHES PART 2: SAFETY REQUIREMENTS.</p>	


APPLICAZIONI:

- Uso su decespugliatori professionali elettrici o con motore a scoppio, per lavoro frontale "leggero" di spazzolatura in verticale ed orizzontale;
- in particolare idonee per la pulizia di lastricati, in corrispondenza degli interstizi tra gli autobloccanti ed il pave'.

SICUREZZA

attenersi alle istruzioni allegate alla confezione (vedi anche www.sitbrush.com/safety) e comunque:

- dotarsi di protezioni individuali quali occhiali, guanti, maschera e grembiule, contro il lancio di frammenti (inevitabile e sempre da prevedere), la perforazione da fili e scottature, nel maneggio dell'utensile;
- verificare il serraggio sull'elettro-utensile prima dell'uso;
- non superare per nessun motivo la velocità massima indicata sull'etichetta;
- non operare in presenza di terzi non dotati di protezioni.
- non eccedere con la pressione di lavoro, da ridurre comunque al minimo in presenza di spigoli.
- cessare l'impiego se i mazzetti perdono simmetria e/o la sporgenza dalla coppa scende sotto 10÷20 mm e/o si innescano vibrazioni particolari.

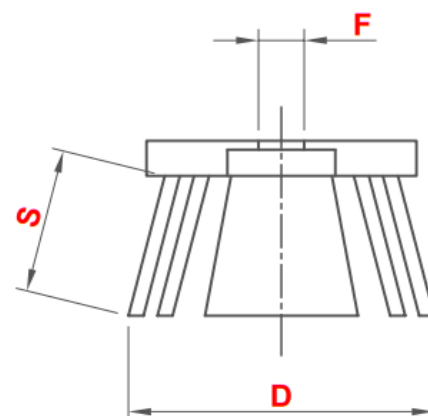

D = 170 mm
F = 25,4
S = 60 mm

MAX 10'000 RPM



**Type tested according to
EN1083-2**

ATTENZIONE

WARNING

ADVERTENCIA

AVERTISSEMENT



Tutti gli operatori devono leggere, studiare e rispettare tutti gli avvisi e le istruzioni di lavorazione e tutte le indicazioni fornite relative all'utensile elettrico o pneumatico prima di usare questa spazzola.

All operators must read, study, understand and comply with all warnings and operating instructions and those instructions provided with your power tool before using this brush.



Todos los operadores deben leer, estudiar, comprender y cumplir todas las advertencias e instrucciones de funcionamiento las instrucciones que se facilitan con la herramienta eléctrica antes de usar este cepillo.

Tous les operateurs doivent lire, étudier et comprendre et se conformer à tous les avertissements et d'exploitation des instructions et les instructions fournies avec votre outil électrique avant d'utiliser cette brosse.



Occhiali di protezione e maschere devono essere indossate dagli operatori e dalle altre persone nell'area. Le persone entro 15m - 50ft o più potrebbero essere a rischio. Vedere EN 1083-2 (6.1-d) o ANSI/ISEA Z87.1

Safety glasses and full face shields must be worn by users and others in area. People within 15m - 50ft or more may be within danger zone. See EN 1083-2 (6.1-d) or ANSI/ISEA Z87.1



Los usuarios y otros en las zona deben utilizar lentes de seguridad y protectores faciales. Las personas dentro de 15m - 50ft o más pueden estar dentro de la zona de peligro. Vea la norma EN 1083-2 (6.2-a) o ANSI/ISEA Z87.1.

Lunettes de sécurité et écrans faciaux doivent être porté par les utilisateurs et d'autres dans la région. Les personnes à l'intérieur de 15m - 50ft ou plus peuvent être au sein de la zone de danger. Voir la norme EN 1083-2 (6.2-a) ou ANSI/ISEA Z87.1.



Rispettare i limiti di velocità di rotazione. Max RPM o MSFS (Massima Velocità di Rotazione Libera di Sicurezza). Vedere EN 1083-2 (6.2-a) o ANSI 3.1.8.

Observe all speed restrictions. Maximum RPM or MSFS (Maximum Safe Free Speed). See EN 1083-2 (6.2-a) or ANSI 3.1.8.



Observe las restricciones de velocidad. Max RPM o MSFS (Máxima Velocidad Libre Segura). Vea la norma EN 1083-2 (6.2-a) o ANSI 3.1.8.

Respecter toutes les restrictions de vitesse. Max RPM ou MSFS (Maximale Coffre-fort Gratuit Vitesse). Voir la norme EN 1083-2 (6.2-a) ou ANSI 3.1.8.



Le protezioni degli utensili non devono mai essere smontate

Tool guards must be kept in place at all times.



Los protectores deben mantenerse en su lugar, en todo momento.

Des protecteurs doivent être maintenus en place en tout temps.



Devono essere indossati guanti protettivi adeguati

Appropriate protective gloves must be worn.



Guantes de protección adecuados deben ser usados.

Des gants protecteurs appropriés doivent être portés.



Devono essere indossati indumenti protettivi adeguati

Appropriate protective clothing must be worn.



Ropa de protección adecuados debe ser utilizada.

Vêtements de protection appropriés doivent être utilisés.



Indossare protezioni per la respirazione contro polveri e fumi. Vedere EN 149 o ANSI Z88.2.

Wear respiratory protection against dust and fumes. See EN 149 or ANSI Z88.2.



Usar protección respiratoria contra el polvo y los vapores. Vea la norma EN 149 o ANSI Z88.2.

Porter una protection respiratoire contre les poussières et des fumées. Voir la norme EN 149 ou ANSI Z88.2.



Rispettare gli Standard di Sicurezza EN 1083-2 (6.2) o ANSI B1651 "Safety Requirements - Power Brushes". Controllare la presenza di eventuali danneggiamenti, ruggine o altri tipi di deterioramento nelle spazzole prima di montarle. Testare il prodotto a velocità intermedie per un minuto prima di arrivare alla velocità di operazione. Durante questa fase nessuno dovrà essere di fronte o di fianco alla spazzola. Non eccedere mai i Max RPM indicati sulla spazzola.

Comply with the Safety Standard ANSI B1651 or EN 1083-2 (6.2) "Safety Requirements - Power Brushes". Inspect brushes before mounting for damage, rust or other type of deterioration. Jog to partial speed for one minute before increasing to operating speed. During this time no one is to be in front of or in line with the brush. Never exceed Maximum RPM marked on the Brush.



Cumplir con los estándares de seguridad EN 1083-2 (6.2) o ANSI B165.1 "Requisitos de seguridad - Cepillos de energía". Antes el montaje, revisar los cepillos por daños, oxidación u otro tipo de deterioro. Corra por un minuto a velocidad parcial antes de aumentar a la velocidad normal de operación. Durante este tiempo, nadie debe estar en frente o en línea directa con el cepillo. Nunca exceda Max RPM marcada en el cepillo.

Se conformer à la norme de sécurité EN 1083-2 (6.2) ou ANSI B165.1 "Exigences de sécurité - Brosses Électriques". Avant de monter les brosses inspecter pour les dommages, la rouille ou autre type de détérioration. Avant de passer à la vitesse de fonctionnement, accélérer la brosse partiellement pendant une minute. Pendant ce temps, nul ne peut être avant ou en ligne avec la brosse. Ne jamais dépasser Max RPM marqué sur la brosse.

0800.3041 11.14

EN and ANSI standards available at
www.uni.com www.ansi.org
www.sitbrush.com/safety

sitbrush.com



0800.3041 11.14

EN and ANSI standards available at
www.uni.com www.ansi.org
www.sitbrush.com/safety

sitbrush.com



European countries must follow EN standards, American countries must follow ANSI standard

European countries must follow EN standards, American countries must follow ANSI standard