

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Bird-X Laser

REPELENTE LÁSER DE AVES (EXTERIORES)



Gracias por su compra.

Para un funcionamiento seguro y obtener mejores resultados, lea este manual antes de su uso.

Fabricado por:



300 N. Oakley Blvd.
Chicago, IL 60612
EE. UU.

Correo electrónico:
sales@bird-x.com

Teléfono: 312-226-2473
FAX: 312-226-2480

www.bird-x.com

I. INTRODUCCIÓN

Bird-X, Inc., los líderes especialistas en control de aves del mundo y proveedores de repelentes de aves únicos, eficaces y ecológicamente seguros, se enorgullece en anunciar «la nueva generación» en el control de aves. Logramos emplear con éxito lo último en tecnología de la era espacial y electrónica para desarrollar el **Repelente láser de aves Bird-X**. Para un manejo seguro, lea este manual antes de encender o instalar el aparato, siga las precauciones de seguridad indicadas a continuación y preste atención a todas las advertencias impresas en este manual y en el aparato.

Bird-X, Inc. es reconocida mundialmente como una compañía experta en control de aves desde 1964 y es la única empresa en todo el mundo que vende una línea completa de productos repelentes de aves, incluyendo una gran variedad de máquinas ultrasónicas y sónicas, dispositivos ahuyentadores visuales, inhibidores químicos no tóxicos del posado, papel de difracción iridiscente, redes y pinchos antiposado. Continuamente, estamos desarrollando nuevos productos.

Los especialistas de **Bird-X, Inc.** se han convertido en expertos gracias a su amplia experiencia e investigaciones exhaustivas. Como resultado, nuestros consultores de ventas son capaces de analizar los problemas y hacer recomendaciones basadas en la situación y las necesidades específicas de cada cliente. Además, **Bird-X, Inc.** mantiene y pone a la disposición de nuestros clientes una biblioteca de historiales de casos de aplicación y otros materiales de referencia.

II. ¿POR QUÉ EL CONTROL DE AVES?

- A. **Los excrementos de las aves son antiestéticos** y propician condiciones de trabajo resbaladizas y, por lo tanto, peligrosas.
- B. **Los excrementos de las aves pueden corroer** distintos materiales, incluyendo el acero y el hormigón, especialmente cuando se combinan con los efectos del salitre (proveniente del mar o de las carreteras) y/o las inclemencias del tiempo. Dicha corrosión puede debilitar la integridad estructural de las edificaciones.
- C. **Los excrementos de las aves constituyen un riesgo para la salud** que puede llegar incluso a ser fatal. Al menos sesenta enfermedades transmisibles se han asociado con las aves y sus excrementos.
- D. **Los excrementos de las aves cuestan dinero.** El tiempo y los materiales invertidos para «limpiar» los excrementos representan costos irre recuperables para los ingresos.
- E. **Las aves son destructivas:** no solo destruyen y afean pisos, paredes y equipos, sino que también paralizan operaciones y hacen que sean necesarias reparaciones al enredarse en las maquinarias o derribar las líneas eléctricas. Asimismo, también estropean el inventario al consumir los derrames, contaminan los palés de alimentos, medicamentos o productos químicos, o ensucian los aviones y otros bienes duraderos con sus excrementos ricos en ácido úrico, y, por si fuera poco, pueden picotear, e incluso llegar a arrancar, el aislamiento.
- F. **El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, las juntas locales de salud** y otras organizaciones gubernamentales pueden citar a las empresas si tienen un problema de control de aves. Si estos problemas no se corrigen, las empresas pueden ser multadas o cerradas.

III. PROGRAMA DE MANEJO DE AVES

No hay dos problemas de infestación de aves que sean exactamente iguales. Trate su problema como lo haría con cualquier proyecto bien diseñado y comience con una investigación. El éxito depende del tiempo, la organización y la diversidad. Recopile información relacionada con su problema.

- A. **Observe a las aves y sus hábitos:** recoja datos específicos sobre el tipo y la población de las aves, el vuelo y los patrones de tiempo, entradas y salidas, y sus hábitos de anidación, alimentación y posado.
- B. **Inspeccione su propiedad:** averigüe qué atrae a las aves a su área, y si esas condiciones prevalecen en las propiedades vecinas.
- C. **Elimine todos los estímulos:** antes de instalar el **Laser Bird-X**, asegúrese de limpiar el área de todos los indicios de las aves: nidos, crías, excrementos, aves muertas y olores residuales (es probable que las aves adultas vuelvan con sus crías para protegerlas o para ayudarles a salir del área). Retire y limpie los derrames de comida, la basura, los materiales de anidación y otros objetos que puedan ser atractivos para las aves.
- D. **Mantenga un entorno limpio y cambiante:** para una mayor efectividad, limpie periódicamente el área de nidos y los excrementos, reubique o reposicione el Laser Bird-X, varíe la salida, o apague la unidad durante un período de tiempo breve.
- E. **Instale la unidad con tiempo:** es mejor instalar el **Bird-X Laser** antes del comienzo de la «temporada de aves», ya que es más fácil mantenerlas alejadas que sacarlas una vez que hayan establecido un patrón de vida.
- F. **Use productos de forma sinérgica:** usar dos o más tipos diferentes de dispositivos (el **Bird-X Laser** junto con un repelente de sonido y/o una barrera física, como pinchos antiposado o gel repelente) producirá un efecto sinérgico, es decir, en combinación, los productos rendirán una mayor efectividad que el **Bird-X Laser** por sí solos. Contacte a **Bird-X, Inc. al (312) 226-2473 (BAN BIRD)** para más información sobre los productos «acompañantes».
- G. **Considere una ubicación alternativa:** conjeture a dónde pueden ir las aves cuando sean ahuyentadas de su área de infestación actual. Es muy fácil para las aves trasladarse al otro lado de un almacén o a una zona de carga adyacente. Debería adquirir las unidades necesarias para cubrir también estas áreas alternas.
- H. **Tenga en cuenta el entorno legal y las relaciones públicas:** averigüe sobre las leyes ambientales de su área.

IV. REPELENTE LÁSER DE AVES BIRD-X

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA UNIDAD Y SU FUNCIONAMIENTO

LASER es un acrónimo en inglés de *light amplification by stimulated emission of radiation* (amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación). La energía se amplifica a una intensidad extremadamente alta mediante un proceso denominado emisión estimulada. El término «radiación» es a menudo mal interpretado porque también se utiliza para describir materiales radiactivos o radiación ionizante. Sin embargo, el uso de la palabra en este contexto se refiere a una transferencia de energía utilizando la luz visible o invisible.

El láser es un método de disuasión de aves bien establecido, y su uso se puede observar particularmente como dispositivo láser de mano en aeropuertos para evitar una devastadora pérdida de tiempo, equipos y vidas a causa de choques con aves. El desarrollo del **Bird-X Laser** expande esta tecnología comprobada y


satisface una necesidad identificada gracias a los aportes de nuestros clientes y nuestros años de experiencia con problemas de aves en edificios municipales, industriales y comerciales: nuestro repelente láser de aves es una unidad que trabaja de manera constante, lo que elimina la exigencia física de los láseres de mano y aumenta exponencialmente sus usos potenciales.

El **Repelente láser de aves Bird-X** utiliza diodos láser clase 2 de «rayo ancho» con una potencia de entre 50 y 100 milivatios (mW) en dos colores: verde y rojo combinados en un patrón multicolor. Se ha demostrado que dichos colores son los más eficaces para el control de aves. Los rayos crean 45 patrones diferentes que se producen en un orden aleatorio. La tecnología de diodos láser se desarrolló muy temprano en la historia de los láseres y llegó a estar ampliamente disponible a principios de la década de los 80. Gracias a sus muchas ventajas (tamaño pequeño, menor consumo de energía y bajo costo), el diodo láser es ideal para repeler aves. Para un manejo seguro, lea este manual antes de encender o instalar el aparato, siga las precauciones de seguridad nombradas a continuación y preste atención a todas las advertencias impresas en este manual y en el aparato.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

El **Bird-X Laser** puede ser operado con una fuente de alimentación de 110 V, 220 V o 240 V. Viene con un cable de alimentación de cuatro pies, control remoto, soporte de montaje y manual de instrucciones. Desembale con cuidado y asegúrese de que la unidad no haya sufrido daños durante el transporte. Si falta algún componente o parece estar dañado, por favor comuníquese con nosotros.

Conexión eléctrica: esta unidad ha sido diseñada para funcionar con una fuente de alimentación principal de 120 V, 220 V o 240 V y posee un enchufe de 120 V, 220 V o 240 V (según su pedido) para usar con su voltaje local.

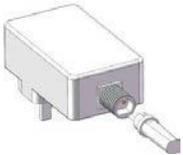

Conector: conecte firmemente el enchufe (suministrado por separado) al cable de alimentación de la unidad atornillando el extremo del cable en el accesorio (vea el diagrama). Cuando conecte el enchufe por primera vez, asegúrese de que el enchufe de 2 patas esté en la posición correcta. Haga coincidir el lado «plano» y la «ranura» para un contacto adecuado y verifíquelo antes de ajustarlo, ya que solo encaja en una dirección.

**Use solo el enchufe y el adaptador de corriente suministrados con la unidad.

Revise la etiqueta y verifique que el enchufe sea del voltaje correcto. Asegúrese de que está utilizando un circuito a tierra. Cerciórese de que su fuente de alimentación coincida con el voltaje necesario para su **Bird-X Laser** antes de enchufarlo. La selección incorrecta de voltaje afectará negativamente el funcionamiento de la unidad. Cuando la unidad esté conectada a la fuente de alimentación principal, la luz LED se encenderá y el láser empezará a calentarse y a funcionar. Siga leyendo para aprender a usar el control remoto y el temporizador.

Instalación/Montaje: atornille el soporte de montaje (ilustrado a la derecha) en la rosca de la unidad láser y ensarte el cable de alimentación a través del orificio central. Asegure el soporte de montaje a la superficie deseada con los tornillos apropiados para el tipo de superficie (metal, madera, hormigón, etc.).

Ajuste el ángulo según sea necesario. No mire fijamente al rayo ni a través de ningún instrumento óptico. Manténgalo alejado de la línea de visión de una persona.



La unidad debe estar correctamente conectada a tierra. Los tomas de corriente que están en el exterior deben ser completamente a prueba de agua.

Utilice el **Bird-X Laser** en áreas bien ventiladas y no bloquee las ranuras de ventilación. Si así lo requiere, bloquee los rayos no deseados (aquellos que apuntarían normalmente hacia *abajo*, por ejemplo) al ajustar los tornillos manuales de las cubiertas de la «puerta» de metal en la abertura frontal.

Ciclo automático del láser

El **Bird-X Laser** ya está reprogramado para evitar que las plagas se aclimaten a un estímulo que no cambia. Esto consiste en un ciclo de operación de ENCENDIDO/APAGADO con intervalos que varían entre 5 y 15 minutos en APAGADO por cada 5 minutos en ENCENDIDO. Este ciclo se mantendrá mientras el **Bird-X Laser** esté en funcionamiento.

Primer uso:


Para encender el **Bird-X Laser**:

1. El control remoto puede usarse para apagar y encender la unidad, y también para que opere por períodos específicos (de 2, 4, 6 u 8 horas). Con un solo control remoto podrá controlar varias unidades (dentro de su rango de cobertura; si las unidades están montadas a cierta distancia una de la otra, el control remoto debe activarse lo suficientemente cerca de cada unidad para que la señal lo alcance).

Control remoto y manejo de la unidad encendida, incluyendo el funcionamiento del temporizador:

El funcionamiento de la unidad se puede controlar de diferentes maneras:

- directa;
 - por control remoto. La unidad se puede encender y apagar usando el control remoto provisto. Dicho control funciona por radiofrecuencia y tiene un alcance de aproximadamente 65 pies. Estire la antena para obtener mejores resultados si la distancia es mayor o hay obstáculos presentes.
 - funcionamiento temporizado (usando el control remoto);
2. Inserte la batería en el control remoto. Retire la batería si no utilizará el control remoto por un tiempo prolongado; esto conservará la vida de la batería.

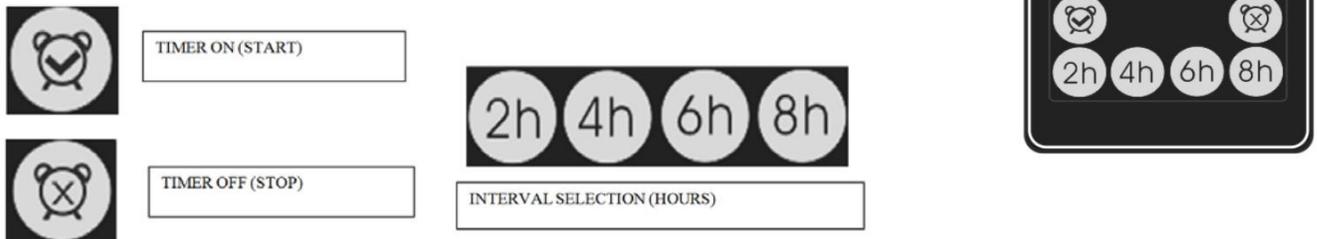

Para usar el temporizador, presione el botón **TIMER ON** (temporizador encendido) del control remoto. La unidad parpadeará dos veces para mostrar que ha recibido la señal. Si presiona el botón **TIMER ON**, se activará la duración predeterminada de 2 horas de operación. Para seleccionar una duración diferente, presione el botón de la hora deseada después de iniciar el temporizador. Para cancelar el funcionamiento del temporizador, presione el botón **TIMER OFF**. La unidad parpadeará dos veces para mostrar que ha aceptado la señal.

CUIDADO/LIMPIEZA

Para prolongar la vida útil de la unidad, permita que se enfríe por 30 minutos por cada 6-8 horas de funcionamiento.

La frecuencia de limpieza depende del entorno. Durante la limpieza (a excepción de los espejos), o cuando la unidad no esté en uso, cierre la abertura por completo con la ayuda de los tornillos manuales para evitar el polvo.

Desenchufe la unidad y use un paño suave para limpiar la cubierta exterior. Para los limpiar los espejos (dentro de la abertura frontal), utilice un hisopo de algodón y alcohol. Gire despacio y presione suavemente para evitar daños.

Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de conectar la unidad de nuevo.

ESPECIFICACIONES

Potencia del láser: Rojo: 650 nm 100 mW;

Verde: 532 nm 50 mW

Potencia de la unidad: 1 mW ROJO + 1 mW VERDE

Color del láser: rojo + verde

Peso neto: 1,5 kg

Potencia: AC100-240 V, 50-60 Hz

Corriente eléctrica: 100 mA

Clasificación: CLASE 2

Tamaño (mm): largo (18,5) cm X ancho (14,8) cm X alto (7) cm

Fusible: 2A

Cubierta: aluminio moldeado


Divergencia del rayo: 60 °C

Temperatura de funcionamiento: -20
-40

Temperatura segura para su uso: 0 °C -35 °C

Nivel de protección frente a líquidos: IP65

Origen: hecho en China

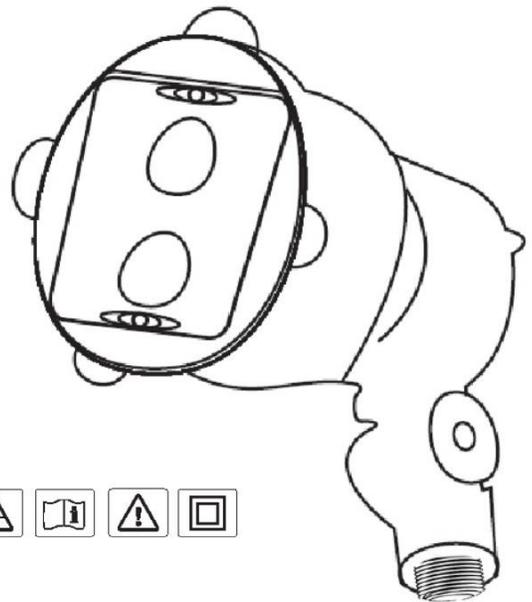

V. PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN VISUAL/COBERTURA

La cobertura espacial total dependerá de las condiciones del entorno: el rayo es más visible en la oscuridad que bajo la luz, es más visible en un área relativamente abierta que en una con arbustos o árboles que bloqueen los rayos, etc. Este rayo láser tiene un alcance máximo de 1000 pies/300 metros en la oscuridad. La cobertura máxima es de aproximadamente 10 000 pies cuadrados. Tenga en cuenta que se trata de una cobertura unidireccional, con rayos que emanan de la abertura en forma triangular. Ángulo de propagación = 30 grados máximo a cada lado desde el centro (60 grados en total). Dependiendo de la ubicación, una *segunda* unidad ofrecerá una mayor cobertura sinérgica; por lo tanto, se recomiendan varias unidades, especialmente en infestaciones difícil de eliminar o a largo plazo.

VI. APLICACIONES

El **Bird-X Laser** está diseñado para servir como una ayuda importante para ahuyentar a las aves en las infestaciones en áreas al aire libre de acceso privado o de acceso restringido, tales como campos de

golf, terrenos corporativos, instituciones, instalaciones militares, etc. Otros lugares incluyen: hangares, silos, graneros, estadios, arenas, cobertizos para botes y campanarios.

VII. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cada infestación de aves representa un desafío único. No hay dos problemas idénticos, ya que numerosas variables afectan a cada uno de ellos. Además de las diferencias obvias (como el tipo de ave, el tamaño de la infestación, el tipo de estructura y la ubicación física), hay muchos otros factores ambientales que hacen que sea imposible establecer reglas rígidas para la utilización óptima del **Bird-X Laser**. No hay magia, uso o lugar «correcto» para maximizar la eficacia de la unidad. A menudo, se necesita experimentar para encontrar la solución definitiva.

El uso de variables crea entornos cambiantes para repeler a las aves y evitar que aniden o se posen. De hecho, el cambio es una de las mejores herramientas para ahuyentar a los pájaros, ya que son criaturas de hábito y no se acostumbran a un entorno dinámico. Cambie el lugar de la unidad láser, cambie la dirección de la apertura, apague la unidad, etc. Realice los cambios *mensualmente* para evitar cualquier aclimatación, o cambie más a menudo según sea necesario.

- Si el aparato no proyecta los rayos, compruebe el fusible y la fuente de alimentación principal.
- Si el rayo parece débil/difuso,
 1. podría deberse a un largo tiempo de funcionamiento sin interrupción, o una alta temperatura de funcionamiento; ninguno es recomendado. Si esto ocurre en un ambiente de temperatura normal con descansos periódicos, apague la unidad por 30 minutos para que se enfríe antes de volver a encenderla. Después de 5 minutos (más tiempo en climas fríos), el rayo ya no debe verse débil/difuso.
 2. Esto podría deberse a un espejo sucio. Revise los espejos y límpielos (de acuerdo con la sección de *Limpieza*).
- Si no se resuelven los problemas, por favor póngase en contacto con su distribuidor para mantenimiento.

En infestaciones particularmente difíciles de eliminar y/o a largo plazo, puede ser necesario considerar el uso de dispositivos acompañantes para disminuir aún más la conveniencia de la instalación para las aves. Por favor, consulte la sección de *Sinergia y otros productos* más adelante.

¡La limpieza es muy importante! Como se mencionó en el Programa de Manejo de Aves, el área del problema debe limpiarse de todo indicio de aves. Deben removerse todos los nidos, las crías, los excrementos, las aves muertas y el olor residual. Compruebe que no haya estímulos inusuales en el área. Retire y limpie los derrames de comida, la basura, los materiales de anidación y otros objetos que puedan ser atractivos para las aves.

VIII. PRECAUCIONES

Este láser es Clase II. La potencia de cada punto del láser no supera 1 milivatio, es decir, no es dañino para el cuerpo ni para el ojo humano.

- Lea y observe todas las etiquetas de seguridad en este dispositivo.
- No mire directamente a los rayos del láser o al reflejo especular de cualquier rayo. Use gafas de seguridad para proteger sus ojos cuando sea necesario.

- **NO apunte hacia otras personas.**
- **NO DIRIJA el rayo del láser hacia el cielo EN NINGÚN MOMENTO.** Se pueden producir interrupciones significativas en el funcionamiento seguro de un avión, lo que es penado por la ley federal.
- **Use una pulsera antiestática mientras realice el mantenimiento para evitar daños por descargas electrostáticas.**
- **Si bien esta unidad es resistente a la intemperie en condiciones normales, evite la exposición a extremos tales como huracanes. No coloque la unidad en sitios que puedan inundarse o donde pueda quedar sumergida. No permita que esté cubierta de nieve.**
- **No coloque la unidad en el agua o cerca de ella. No instale la unidad en un sitio con agua o rodeado por ella.**
- **No derrame líquidos dentro o sobre la unidad. Si esto sucede, desconecte de inmediato la energía.**
- **Corte la energía directamente de la conmutación de circuitos; nunca con un regulador de voltaje o un reóstato (incluso un interruptor de 0 a 100 %).**
- **Desconecte la unidad de la fuente de alimentación principal antes de inspeccionar, instalar, hacer cualquier tipo de conexión o reemplazar los componentes.**
- **Instale la unidad en un sitio con una ventilación adecuada, al menos a 15 cm de la pared, y móntela de una manera segura y estable.**
- **Para evitar el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga esta unidad a un área con mucha humedad o con una temperatura muy alta. Desenchufe la unidad cuando no esté en uso.**
- **Mantenga la unidad lejos de materiales combustibles.**
- **Los láseres son regulados por la FDA. Los números de acceso están en el archivo. También puede visitar la página web de la FDA para obtener más información.**
- **Para uso en exteriores, instálelo a nivel del suelo o unas pulgadas sobre el mismo.**
- **No proyecte los rayos en materiales especulares (reflectantes); por ejemplo, sobre espejos.**
- **No proyecte los rayos en las entradas de las habitaciones.**
- **No utilice la unidad cerca de seres humanos o de animales domésticos.**
- **Ajuste de acuerdo con los rangos de temperatura en «especificaciones». El diodo láser es extremadamente sensible a la temperatura, y la potencia de salida es indirectamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura es demasiado baja, es posible que el láser necesite más tiempo para calentarse y producir una salida óptima. Si la temperatura es demasiado alta, suba el aire acondicionado. Si la temperatura sigue siendo demasiado alta, puede causar daños o degradación al diodo y al rendimiento a largo plazo.**
- **El conector de interbloqueo es un dispositivo de seguridad para la radiación a través del cual la fábrica tiene acceso a la parte de radiación en la unidad si se necesitan reparaciones. El cliente no cuenta con acceso a la fuente de radiación del láser, pero en el caso de necesitarse alguna reparación, la fábrica tiene la llave para acceder a esta parte.**
- **Consulte a un técnico calificado para el mantenimiento.**

- **Precaución:** ¡el uso de controles, ajustes o realización de procedimientos distintos de los especificados en este documento pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación!

IX. PIEZAS DE REPUESTO

Control remoto (universal) # CONTROL REMOTO DEL **BIRD-X LASER**

Llave de seguridad (universal) # LLAVE DEL **BIRD-X LASER**

Batería para control remoto: compre una batería de 12 voltios y 23 amperios en su área.

X. GARANTÍA

Garantía del fabricante: el **Bird-X Laser** ofrece garantía contra defectos de fábrica y materiales durante un período de seis meses desde la fecha de envío. A elección de la empresa, **Bird-X, Inc.** reemplazará o reparará la unidad defectuosa. Hay una extensión de garantía disponible (tiempo total de protección de treinta meses); póngase en contacto con Bird-X, Inc. para obtener más detalles.

Garantía de rendimiento: si el cliente no está satisfecho con la efectividad del **Bird-X Laser** dentro de los 30 días a partir de la fecha de envío, puede devolver la unidad A CAMBIO DE CRÉDITO SOLAMENTE y a expensas del mismo cliente. Se necesita la previa autorización escrita y el número de la autorización de devolución del producto (RGA, por sus siglas en inglés) de **Bird-X, Inc.** Los créditos están sujetos a una tasa de reposición del 15 %. SOLO SE ACEPTA LA DEVOLUCIÓN DE LAS UNIDADES CON DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MATERIALES 30 DÍAS DESPUÉS DE LA COMPRA. SOLAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES QUE TENGAN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE NUESTRA OFICINA EN CHICAGO.

XI. SINERGIA Y OTROS PRODUCTOS

Para mejores resultados, **Bird-X, Inc.** siempre recomienda que se utilice el **Bird-X Laser** junto con uno o más productos. La combinación de tipos diferentes de métodos de control (en particular con las infestaciones a largo plazo, en áreas que son particularmente deseables para las aves y/o con plagas de aves particularmente difíciles de eliminar) ha demostrado ser la mejor opción para maximizar la efectividad de los programas de control de aves. Llame a **Bird-X, Inc. al número (312) 226-2473** o visite la página web www.bird-x.com para obtener más información sobre los productos de la compañía.

Derechos de autor 2016 por Bird-X, Inc. Todos los derechos reservados.

Fabricado por:



300 N. Oakley Blvd.
Chicago, IL 60612
EE. UU.

Correo electrónico:
sales@bird-x.com

Teléfono: 312-226-2473
FAX: 312-226-2480

www.bird-x.com