



GANDIABLASCO

Colección telas exterior
Outdoor fabrics collection

2024

Colección telas exterior. Outdoor fabric collection

Colchonetas y cojines. Mats & cushions


NÁUTICA GEMINI by Benecke-Kaliko



NÁUTICA SILVERTEX by Sprandling



NÁUTICA SLING by Sunbrella®

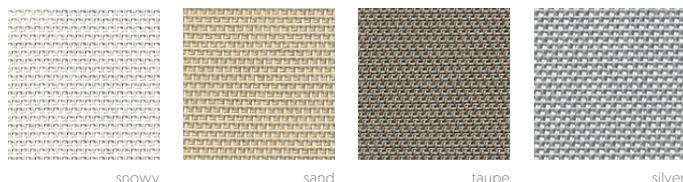


SOFT DOLCE by Crevin




Colección telas exterior. Outdoor fabric collection

Colchonetas y cojines. Mats & cushions

SOFT DUO by Crevin

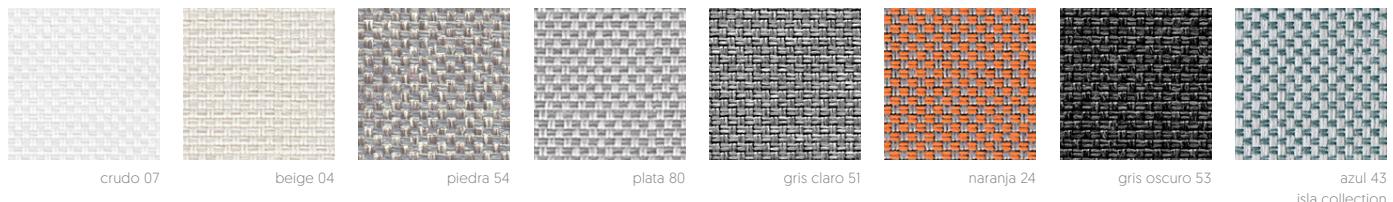


SOFT SOLIDS by Sunbrella®

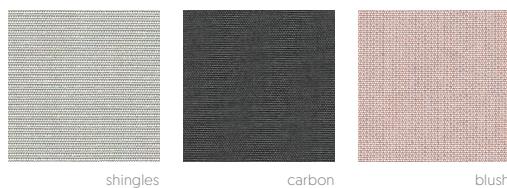

SOFT NATTÉ by Sunbrella®



SOFT AGORA LISO by Tuvatextil

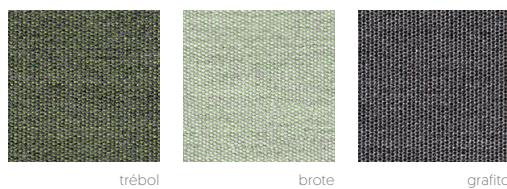

SOFT AGORA PANAMA by Tuvatextil



WARM RECYCLED IRIS by Reviva




WARM RECYCLED AMELIA by Reviva



WARM. WARM PREMIUM LIBERA by Dedar Milano



WARM PATIO by Kvadrat

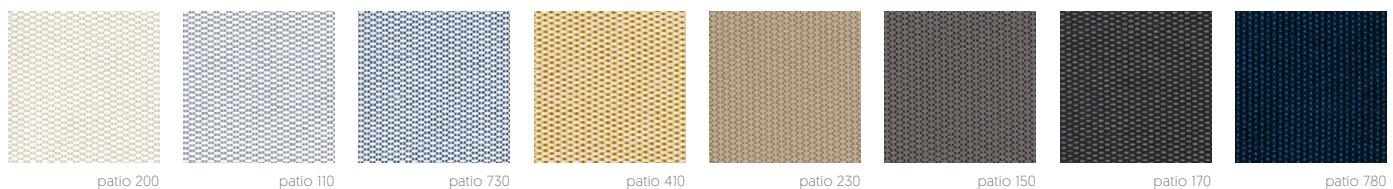

Colección telas exterior. Outdoor fabric collection

Colchonetas y cojines. Mats & cushions


WARM BORA BORA by Crevin



WARM MAJESTIC by Sunbrella® [only cushions/pillows]



WARM DOMINO by Sunbrella® [only cushions/pillows]

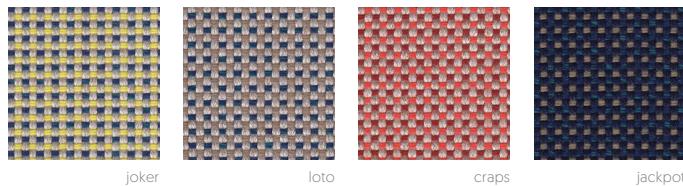

WARM STRANGE LOVES by Dedar Milano



WHALE by Imatex (Isla collection)



Colchonetas y cojines. Mats & cushions. Cushions & pillows

Especificaciones técnicas. Technical specifications

Información. Information

Los tejidos utilizados en nuestras colchonetas son aptos para exterior y resisten la exposición a la lluvia. Después de una lluvia intensa o prolongada es recomendable secar los tejidos tanto exterior como interiormente para evitar el deterioro y la aparición de moho. Asimismo, los tejidos poseen una elevada solidez a la luz y un acabado resistente a los rayos ultravioleta [UV], pero pueden sufrir una ligera decoloración en casos de exposición extrema y prolongada a la radiación solar UV.

Es importante comprobar en las colchonetas la ausencia de cortes en la superficie del tejido y de hilos sueltos en las uniones, así como la acumulación de suciedad. Se recomienda una limpieza periódica de las mismas, como se indica en las instrucciones de limpieza, para una óptima conservación de los tejidos y evitar la acumulación de suciedad e impurezas sobre éstos. La periodicidad para la realización de controles y limpieza de las colchonetas, dependerá de su utilización y del grado de exposición a los agentes atmosféricos.

Prevención de la aparición de moho. Preventing mildew

El moho aparece siempre en condiciones de humedad y falta de ventilación, independientemente del tipo de tejido que se utilice. Para prevenir la posible aparición de moho en las colchonetas se deben realizar algunas operaciones de mantenimiento:

- Desenfundar y secar las fundas y el relleno en casos de prolongada exposición a la lluvia o humedad.
- En épocas de no uso, es aconsejable guardar las colchonetas limpias y secas, ya que la suciedad y la humedad provocan la aparición de moho.

En caso de aparecer moho, retirar la funda y lavarla para eliminarlo, siguiendo las instrucciones de limpieza para cada tipo de tejido

En caso de aparición de moho por exceso de humedad, se recomienda el lavado a máquina con cloro activo (lejía doméstica), un mínimo de 30 minutos a 60°C, con una concentración de 1gr/L, es decir, por cada 40 litros de agua diluir 100 gr de lejía (2.5%); siempre que el tejido permita la adición de agentes blanqueadores y lavado a máquina. Si ha pasado mucho tiempo desde la aparición del moho, es posible que después de lavar se quede alguna marca superficial. Esto no implica aparición de olores ni deteriora el tejido y se puede seguir utilizando con total normalidad.

Limpieza. Cleaning

Las manchas son con frecuencia el resultado de una acumulación progresiva de pequeñas cantidades de partículas transportadas por el aire o la lluvia. Otras suciedades están directamente asociadas al uso doméstico del tejido (alimentos, bebidas...).

Se recomienda:

- Quitar el polvo al tejido con un aspirador o un cepillo suave no metálico.
- Lavar con un paño suave o una esponja utilizando agua y jabón neutro.
- Para manchas difíciles utilizar el limpiador de Gandia Blasco:
 - Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar.
 - Dejar actuar durante 30-45 segundos.
 - Frotar con un salvauñas o paño.
 - Aclarar con agua o una esponja húmeda.
 - En caso de persistir la suciedad, repetir la operación.

Si la colchoneta es desenfundable, la limpieza puede realizarse a mano o a máquina, siempre y cuando se indique en las normas generales de limpieza de cada tejido. Importante: En ningún caso utilizar productos abrasivos, lejas, acetonas u otros disolventes.

Our mats are manufactured using rainproof fabrics that are suitable for outdoor use. If exposed to intense or prolonged rain, the fabrics should be dried inside and outside to avoid deterioration and to prevent mildew. Furthermore, our fabrics are also resistant to bright light and have been manufactured with a UV [ultraviolet] resistant finish, but may suffer slight fading in cases of extreme and prolonged exposure to UV sun radiation.

Check for rips on the surface of the mats, and make sure that there are no loose threads on edges or corners, and that dirt is not gathering on the surface. Mats should be cleaned frequently, as indicated in cleaning instructions, to ensure fabrics are preserved in optimal conditions and to avoid a build-up of dirt and impurities. Clean and check the mats frequently, depending on use and level of exposure to atmospheric agents.

Mildew appears easily in damp conditions and in areas that lack ventilation, regardless of the type of fabric used. To prevent potential mildew appearing on mats, follow these maintenance guidelines:

- Remove and dry the covers and the filling in cases of prolonged exposure to rain or dampness.
- When not in use, mats should be cleaned and dried before storing, since dirt and dampness can cause mildew.

If mildew should appear, remove the cover and clean it following the washing instructions recommended for each type of fabric.

In case of mold growth due to excess moisture, machine washing with active chlorine [household bleach] is recommended, for a minimum of 30 minutes at 60°C, with a concentration of 1 g/L, that is, for every 40 liters of water dilute 100g of bleach (2.5%); provided that the fabric allows the addition of bleaching agents and machine washing. If the mats have suffered long-term mildew exposure, superficial stains may remain after washing. This will not cause unpleasant smells or deteriorate the fabric, and mats can be used normally.

Some stains appear as a result of the progressive build-up of small particles transported by air or rain. Other stains are directly linked to the domestic use of the fabric (food, beverages...).

The following washing procedure is recommended:

- Remove dust from the fabric using a vacuum cleaner or a soft non-metal brush.
- Wash with a soft cloth or sponge using water and mild soap.
- For difficult stains use the Gandia Blasco stain remover:
 - Spray directly on the required surface.
 - Leave for between 30-45 seconds.
 - Rub with a sponge or cloth.
 - Rinse with water or a damp sponge.
 - Repeat if the stain remains.

Removable mat covers can be hand-washed or machine-washed, when indicated on the general washing instructions for each type of fabric. Important: Never use abrasive products, bleach, acetone or other dissolvent products.

Colchonetas y cojines. Mats & cushions. Cushions & pillows

Especificaciones técnicas. Technical specifications

	composición composition	peso weight gr/m ²	Martindale abrasion resistance ciclos/cycles	solidez colores a la luz colour lightfastness	resistencia al fuego flame resistance	símbolos symbols
NÁUTICA						
GEMINI 	90% vinilo/vinyl + 10% PES	660	50.000	ISO 105 B04 ≥6 [scale 1-8]	BS5852 source 0 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 parts 1-2 · UNE 23727-90 M2 · IMO A-652	
SILVERTEX 	100% vinilo/vinyl + base 100% PES Hi-Loft™	683	>300.000	ISO 105 B04 ≥4 [scale 1-5]	BS5852 sources 0-1 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 parts 1-2 · UNE 23727-90 M2 · IMO A-652 · IMO FTP Code 2010 Part 8	
SLING 	Hilo de poliéster de alta tenacidad recubierto con PVC e hilo acrílico teñido en masa. High tenacity polyester yarn PVC coated and solution dyed acrylic yarn.	480	40.000	ISO 105 B04 4-5 [scale 1-5]	CAL TB 117 · NFPA-260 class I	
SOFT						
DOLCE 	60% PP + 40% PES REC	371	60.000	ISO 105 B04 ≥6 [scale 1-8]	BS5852 source 0 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 part 1	
DUO 	60% PP + 40% PES REC	371	60.000	ISO 105 B04 ≥6 [scale 1-8]	BS5852 source 0 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 part 1	
SOLID/S/NATTÉ 	100% acrílico teñido en masa 100% solution dyed acrylic	260/275	30.000 ciclos según color according to color	ISO 105 B04 4-5 [scale 1-5]	BS5852 source 0 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 part 1	
AGORA LISO AGORA PANAMA 	100% acrílico teñido en masa 100% solution dyed acrylic	260/280	20.000	ISO 105 B04 4-5 [scale 1-5]	CAL TB 117 · NFPA-260 class I	
WARM RECYCLED						
AMELIA 	100% PET Recycled	980	>50.000	ISO 105 B04 7 [scale 1-8]	BS5852 sources 0-1 and Crib 5 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 parts 1-2 · IMO A-652 · IMO FTP Code 2010 Part 8	
IRIS 	100% PET Recycled	800	100.000	ISO 105 B04 7 [scale 1-8]	BS5852 sources 0-1 and Crib 5 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 parts 1-2 · IMO A-652 · IMO FTP Code 2010 Part 8	
WARM PREMIUM						
LIBERA 	100% PP	582	>40.000	ISO 105 B04 6 [scale 1-8]	CAL TB 117	
WARM						
PATIO 	100% Trevira CS	560	50.000	ISO 105 B04 6-7 [scale 1-8]	BS5852 sources 0-1 and Crib 5 · CAL TB 117 · NFPA - 260 class I · UNE 1021 parts 1-2 · UNE 23727 - 90 M2 · DIN 4102 B1 · IMO A-652 · IMO FTP Code 2010 Part 8	
BORA BORA 	82% PP + 18% PES REC	750	>100.000	ISO 105 B04 ≥6 [scale 1-8]	BS5852 sources 0-1 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 parts 1-2 · IMO A-652	
WHALE 	63% PP + 37% PC	588	60.000	ISO 105 B02 7 [scale 1-8]	BS5852 sources 0 · CAL TB 117	

Colchonetas y cojines. Mats & cushions. Cushions & pillows

Especificaciones técnicas. Technical specifications

	composición composition	peso weight gr/m ²	Martindale abrasion resistance ciclos/cycles	solidez colores a la luz colour lightfastness	resistencia al fuego flame resistance	símbolos symbols
WARM PILLOWS						
MAJESTIC/DOMINO 	100% acrílico teñido en masa 100% solution dyed acrylic	410/630	23.000/80.000	ISO 105 B04 4-5 [scale 1-5]	BS5852 source 0 · CAL TB 117- NFPA-260 class I · UNE 1021 part 1	 *
STRANGE LOVES 	100% PAN	393	24.000	ISO 105 B02 6-7 [scale 1-8]	CAL TB 117	 * H ₂ O

SÍMBOLOS. SYMBOLS

*Repelente / *Water repellent.
Impermeable al agua / Waterproof

Limpieza en seco. Dry cleaning

- No lavar en seco.
Do not dry clean.
- Limpieza profesional en húmedo.
Professional wet cleaning.
- Lavado en seco, en tintorería, con tetracloroetileno. Ciclo delicado.
Professional dry cleaning, with tetrachloroethylene. Delicate cycle.
- Lavado en seco, en tintorería que no contenga tricloroetileno.
Professional dry cleaning, without trichloroethylene.
- No precisa de limpieza en seco.
No dry cleaning required.

Uso exterior.
Outdoor use

Ausencia disolventes.
Solvent free

Tratamiento antimanchas.
Stain resistant treatment

Reciclado y reciclable
Recycled and recyclable

Lavado. Washing Instructions

- Lavado exclusivamente a mano y a una temperatura máxima de 30 °C. No frotar ni retorcer.
Hand wash at a maximum temperature of 30 °C.
Do not rub or wring the garment.
- Lavado a máquina a temperatura máxima de 40 °C.
Machine wash at a maximum temperature of 40 °C.
- Lavado a máquina a temperatura máxima de 30 °C.
Machine wash at a maximum temperature of 30 °C.
- Lavado a máquina ciclo corto con centrifugado corto a temperatura máxima de 30 °C.
Short cycle machine wash and short spin cycle at a maximum temperature of 30 °C.
- No centrifugar.
Do not spin.

Blanqueado. Bleached

- Usar solo blanqueadores de cloro o lejía.
Use only chlorine bleach or bleach.

- No utilizar blanqueantes.
Do not use any type of bleach.

Secado. Drying

- No puede secarse en secadora.
Do not tumble dry.

Planchado. Ironing

- Puede plancharse a una temperatura máxima de 150 °C.
La plancha de vapor puede causar daño irreversible.
Iron at a maximum temperature of 150 °C.
Using a steam iron may cause permanent damage.
- Puede plancharse a una temperatura máxima de 110 °C.
La plancha de vapor puede causar daño irreversible.
Iron at a maximum temperature of 110 °C.
Using a steam iron may cause permanent damage.
- No planchar.
Do not iron.
- Planchar al revés.
Iron inside out.