



WWW.600MH.INFO

PWMA-0017

HOW TO USE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

WIRE TWINNING DEVICE JUMELEUR DE FILS


EN/FR

Included: 1x 70-0138 - Wire twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Flat washer M6

Inclus: 1x 70-0138 - Déflecteur du jumeleur de fils / 1x 10-0502 - Guide du jumeleur de fils
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Rondelle plate M6

▲ PRECAUTION

ALWAYS WEAR GLOVES WHEN USING THE TWINNING DEVICE. / PORTEZ TOUJOURS DES GANTS LORS DE L'UTILISATION.
FOR USE WITH WIRE UP TO 3 MM DIAMETER MAXIMUM. / À UTILISER AVEC DU FIL JUSQU'À 3 MM DE DIAMÈTRE MAXIMUM.

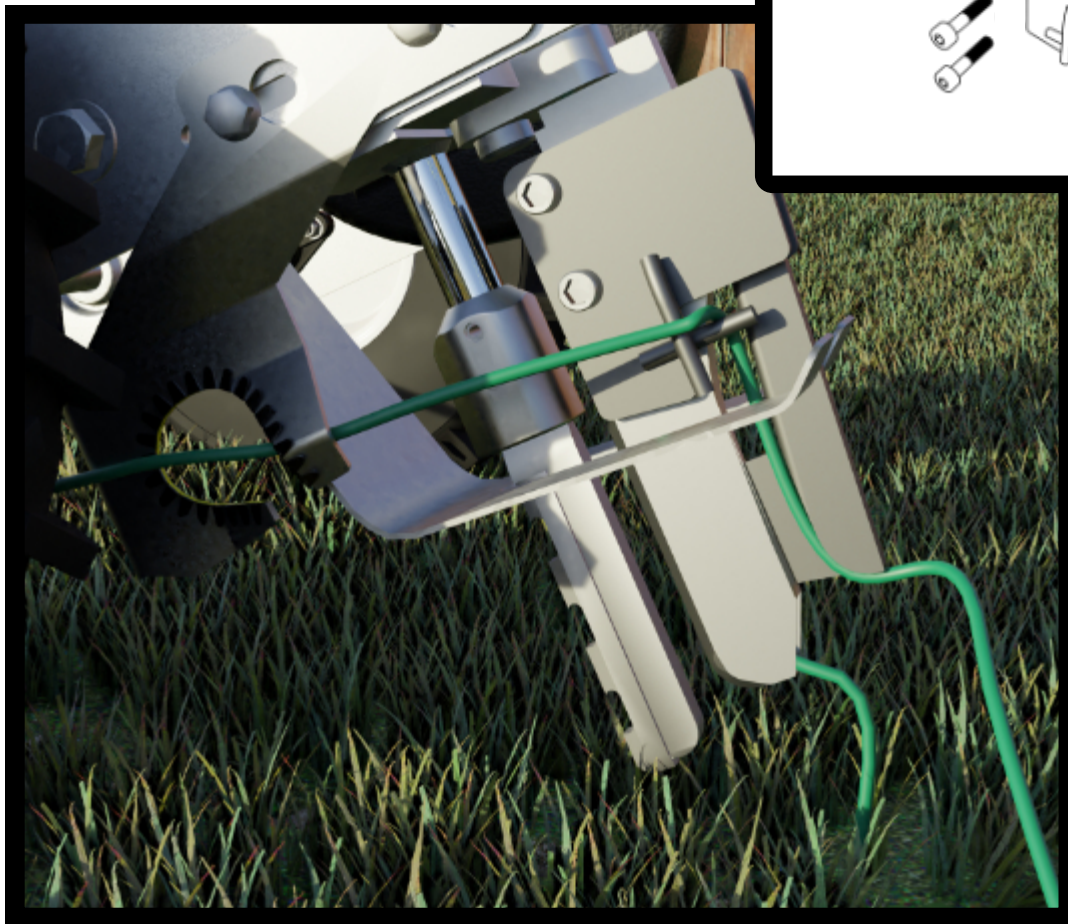

MULTILINGUAL
VERSION



VERSION
MULTILINGUE



WWW.600MH.INFO

PWMA-0017

HOW TO USE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

WIRE TWINNING DEVICE

JUMELEUR DE FILS

EN/FR

Included: 1x 70-0138 - Wire twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Flat washer M6

Inclus: 1x 70-0138 - Déflecteur du jumeleur de fils / 1x 10-0502 - Guide du jumeleur de fils
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Rondelle plate M6

⚠ PRECAUTION

ALWAYS WEAR GLOVES WHEN USING THE TWINNING DEVICE. / PORTEZ TOUJOURS DES GANTS LORS DE L'UTILISATION.
FOR USE WITH WIRE UP TO 3 MM DIAMETER MAXIMUM. / À UTILISER AVEC DU FIL JUSQU'À 3 MM DE DIAMÈTRE MAXIMUM.

1

a. Make a sharp 90° turn towards the island and keep inserting the wire in the ground for about 1 meter.

b. Stop and tilt the machine forward to rest on the kickstand.

A. Effectuez un virage serré de 90° vers l'îlot et continuez à insérer le fil dans le sol sur environ 1 mètre.

B. Arrêtez et inclinez la machine vers l'avant pour qu'elle repose sur sa béquille.



2

a. Pull the wire out of the ground from the machine back to the perimeter and for another 15 cm past the 90° point.

b. Secure the wire with a spike.

Note: This is important as the spike will hold the wire in place and will become the target to go over with the wheel on the way back.

A. Tirez le fil hors du sol à partir de la machine jusqu'au virage à 90° et sur 15 cm de plus passé ce point.

B. Fixez le fil avec un piquet.

Note : Ceci est important puisque le piquet maintiendra le fil en place et sera la cible sur laquelle passer avec la roue lors du retour.



WWW.600MH.INFO

PWMA-0017

HOW TO USE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

WIRE TWINNING DEVICE

JUMELEUR DE FILS

EN/FR

Included: 1x 70-0138 - Wire twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Flat washer M6

Inclus: 1x 70-0138 - Déflecteur du jumeleur de fils / 1x 10-0502 - Guide du jumeleur de fils
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Rondelle plate M6

▲ PRECAUTION

ALWAYS WEAR GLOVES WHEN USING THE TWINNING DEVICE. / PORTEZ TOUJOURS DES GANTS LORS DE L'UTILISATION.
FOR USE WITH WIRE UP TO 3 MM DIAMETER MAXIMUM. / À UTILISER AVEC DU FIL JUSQU'À 3 MM DE DIAMÈTRE MAXIMUM.

3

a. Walk the machine towards the island without inserting the wire in the ground by tilting it forward and activating the traction lever.

A. Faites avancer la machine vers l'îlot sans insérer le fil dans le sol en l'inclinant vers l'avant et en activant le levier de traction.



4

a. When the machine is about 1 meter from the intended island circle perimeter, start inserting the wire in the ground and make a 90° turn at the island perimeter.

b. Drop a marker at the 90° point - we use the hex wrench - to have a visual of the entry point.

A. Lorsque la machine est à environ 1 mètre du périmètre du cercle de l'îlot prévu, commencez à insérer le fil dans le sol et faites un virage de 90° au périmètre de l'îlot.

B. Plantez un marqueur au point de 90° - nous utilisons la clé hexagonale - pour avoir un visuel du point d'entrée.



WWW.600MH.INFO

PWMA-0017

HOW TO USE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

WIRE TWINNING DEVICE JUMELEUR DE FILS

EN/FR

Included: 1x 70-0138 - Wire twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Flat washer M6

Inclus: 1x 70-0138 - Déflecteur du jumeleur de fils / 1x 10-0502 - Guide du jumeleur de fils
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Rondelle plate M6

▲ PRECAUTION ALWAYS WEAR GLOVES WHEN USING THE TWINNING DEVICE. / PORTEZ TOUJOURS DES GANTS LORS DE L'UTILISATION.
FOR USE WITH WIRE UP TO 3 MM DIAMETER MAXIMUM. / À UTILISER AVEC DU FIL JUSQU'À 3 MM DE DIAMÈTRE MAXIMUM.

5

a. Continue inserting the wire in the ground around the island perimeter and stop about 1 meter before the reunion point marker.

A. Continuez à insérer le fil dans le sol autour du périmètre de l'îlot et arrêtez-vous environ 1 mètre avant le marqueur déposé précédemment.



6

a. Pull the wire out of the ground between island perimeter and lawn perimeter up to the 90° point.


b. Then, at the 90° point, pull another 15 cm of wire out on the island perimeter and secure the wire with the wrench.

c. Pull any wire slack towards the trench.

A. Tirez le fil hors du sol entre le périmètre de l'îlot et le périmètre du jardin, jusqu'au point de 90°.

B. Ensuite, au point de 90°, sortez encore 15 cm de fil sur le périmètre de l'îlot et fixez le fil avec la clé hexagonale.

C. Tendez tout excédent de fil resté mou en le tirant vers la tranchée.

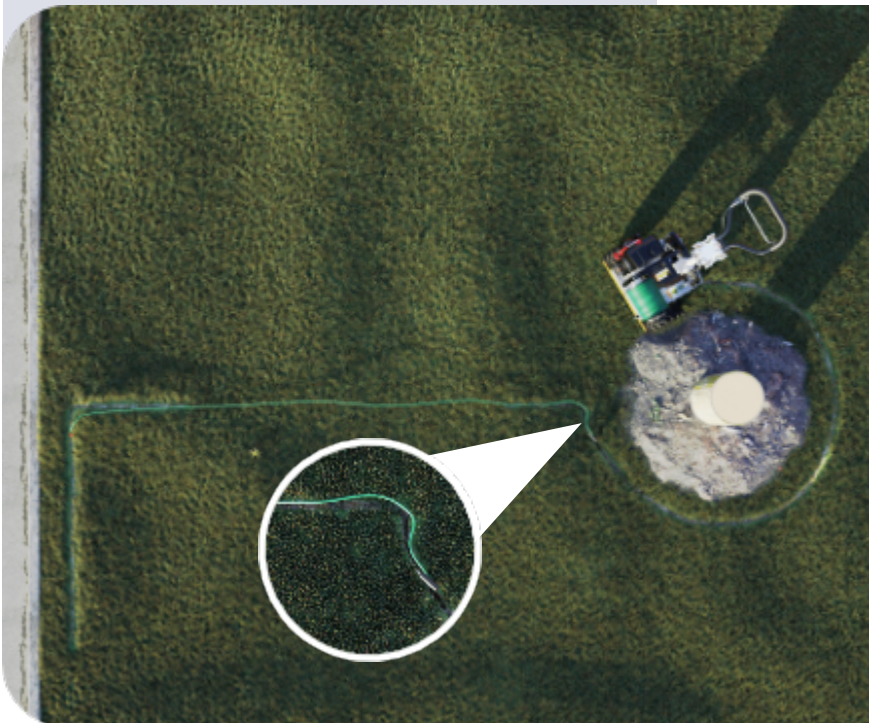

WIRE TWINNING DEVICE

JUMELEUR DE FILS

Included: 1x 70-0138 - Wire twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Flat washer M6

Inclus: 1x 70-0138 - Déflecteur du jumeleur de fils / 1x 10-0502 - Guide du jumeleur de fils
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Rondelle plate M6

▲ PRECAUTION

ALWAYS WEAR GLOVES WHEN USING THE TWINNING DEVICE. / PORTEZ TOUJOURS DES GANTS LORS DE L'UTILISATION.
FOR USE WITH WIRE UP TO 3 MM DIAMETER MAXIMUM. / À UTILISER AVEC DU FIL JUSQU'À 3 MM DE DIAMÈTRE MAXIMUM.

7

- a. Drive with the left wheel over the wrench as you make a 90° turn towards the lawn perimeter and stop. The above ground wire should now be under the machine, and the knife in the trench made on the way in.

CAUTION: DO NOT DRIVE OVER THE WIRE ON THE GROUND! MAKE SURE THE TIRE CLEARS THE WRENCH WHEN DOING THE 90° TURN.

- A. Avancez en passant la roue gauche sur la clé pendant que vous tournez à 90° vers le périmètre de la pelouse et arrêtez-vous. Le fil au-dessus de la terre doit maintenant être sous la machine et la lame dans la tranchée faite lors de l'arrivée.

ATTENTION : NE PASSEZ PAS SUR LE FIL AU SOL AVEC LA ROUE ! ASSUREZ-VOUS QUE LA ROUE DE GAUCHE PASSE SUR LA CLÉ EN TOURNANT DE 90°.



8

- a. Stop the engine/motor, tilt the machine forward and rest it on the kickstand.
b. Pull the wrench out of the ground and use it to remove any dirt from the slot in the Wire Twinning Device.
c. Slide the wire into the opening in the deflector plate.
d. Place the wire over the cross bar and in the slot of the WTD.
e. Tilt the machine back to the working position.

- A. Arrêtez le moteur et inclinez la machine vers l'avant pour qu'elle repose sur sa béquille.
B. Retirez la clé du sol et utilisez-la pour enlever toute saleté de la fente du jumeleur de fils.
C. Insérez le fil dans l'ouverture de la plaque déflectrice.
D. Passez le fil au-dessus de la barre transversale et insérez-le dans la fente du jumeleur de fils.
E. Remettez la machine en position de travail.

▲ PRECAUTION

YOU COULD BE INJURED IF YOU DO NOT STOP THE ENGINE/MOTOR DURING STEP 8.
THE BLADE CAN CRUSH HANDS.

▲ PRECAUTION

VOUS POUVEZ ÊTRE BLESSÉ SI VOUS N'ARRÊTEZ PAS LE MOTEUR LORS DE L'ÉTAPE 8.
LA LAME PEUT ÉCRASER LA MAIN.



WWW.600MH.INFO

PWMA-0017

HOW TO USE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

WIRE TWINNING DEVICE JUMELEUR DE FILS

EN/FR

Included: 1x 70-0138 - Wire twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Flat washer M6

Inclus: 1x 70-0138 - Déflecteur du jumeleur de fils / 1x 10-0502 - Guide du jumeleur de fils
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Rondelle plate M6

⚠ PRECAUTION

ALWAYS WEAR GLOVES WHEN USING THE TWINNING DEVICE. / PORTEZ TOUJOURS DES GANTS LORS DE L'UTILISATION.
FOR USE WITH WIRE UP TO 3 MM DIAMETER MAXIMUM. / À UTILISER AVEC DU FIL JUSQU'À 3 MM DE DIAMÈTRE MAXIMUM.


9

a. Push down any exposed wire using the Wire Pusher (PWMA-0020).

b. Start the engine/motor and resume installation of both wires in the normal fashion.

A. Poussez dans la tranchée tout excédent de fil exposé à l'aide de l'outil manuel d'insertion du fil (PWMA-0020).

B. Démarrez le moteur et reprenez l'installation des deux fils de manière habituelle.

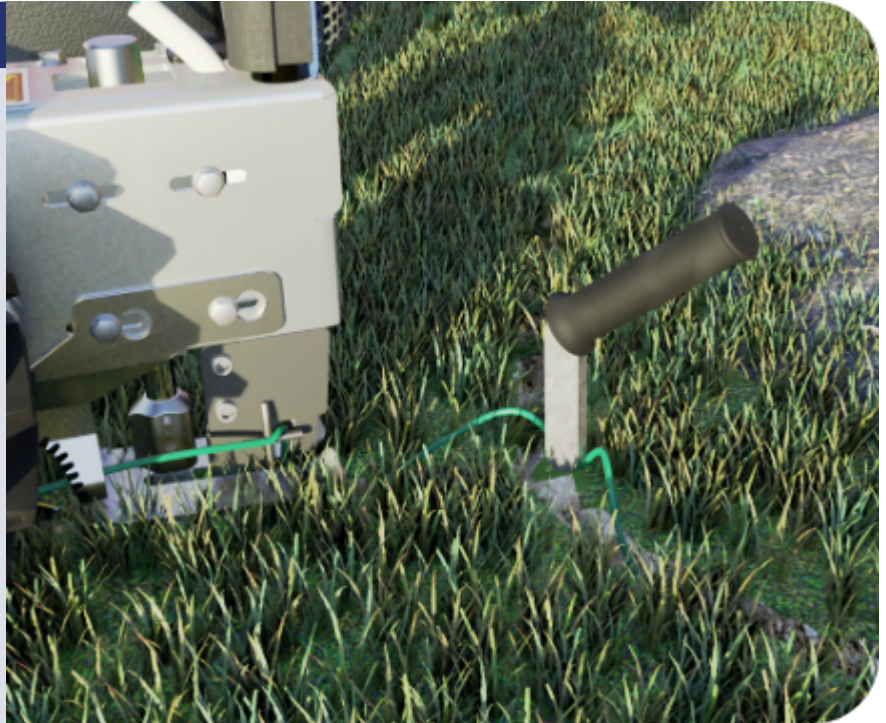

10

a. When you reach the reunion point, drive over the spike with the left wheel as you make a 90° turn. The wire will tighten – a little upward movement will help the wire exit from the WTD as you continue to install along the lawn perimeter.

a. Lorsque vous atteignez le point de réunion, passez sur le piquet avec la roue gauche en effectuant un virage à 90°. Le fil se tendra – un petit mouvement vers le haut aidera à faire sortir le fil du jumeleur pendant que vous continuez à installer le long du périmètre de la pelouse.



WWW.600MH.INFO

PWMA-0017

HOW TO USE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

WIRE TWINNING DEVICE

JUMELEUR DE FILS

EN/FR

Included: 1x 70-0138 - Wire twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Flat washer M6

Inclus: 1x 70-0138 - Déflecteur du jumeleur de fils / 1x 10-0502 - Guide du jumeleur de fils
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Nut M6 / 2x 36-0001 - Rondelle plate M6


▲ PRECAUTION

ALWAYS WEAR GLOVES WHEN USING THE TWINNING DEVICE. / PORTEZ TOUJOURS DES GANTS LORS DE L'UTILISATION.
FOR USE WITH WIRE UP TO 3 MM DIAMETER MAXIMUM. / À UTILISER AVEC DU FIL JUSQU'À 3 MM DE DIAMÈTRE MAXIMUM.

11

a. Walk back to the junction point and push down any slack wire with the Wire Pusher (PWMA-0020).

A. Retournez au point de jonction et poussez dans la tranchée tout excédent de fil exposé à l'aide de l'outil manuel d'insertion du fil (PWMA-0020).

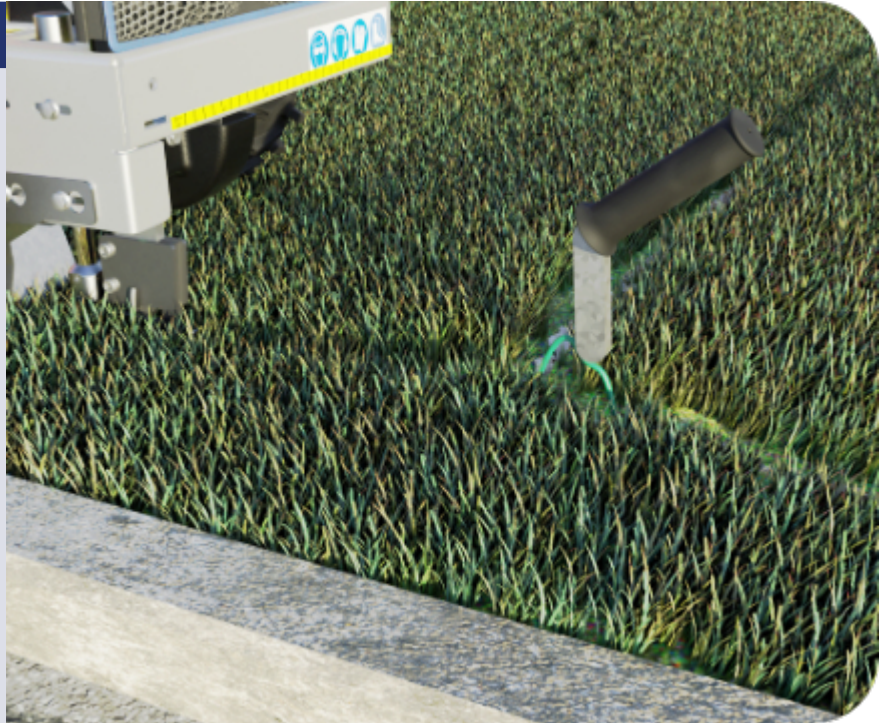

As with many other techniques, you will need to practice it a few times in order to master it and see the many benefits of Wire Twinning Device.

Comme pour plusieurs autres techniques, vous aurez à la pratiquer à quelques reprises afin de bien la maîtriser et ainsi apprécier les nombreux avantages du Jumeleur de fils.



WWW.600MH.INFO
PWMA-0017
BEDIENUNG


KABELZUSATZFÜHRUNG

Im Lieferumfang enthalten: 1x 70-0138 - Kabelumlenkung / 1x 10-0502 - Kabelzusatzführung /
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Beilagscheibe M6

DE

▲ VORSICHT

TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.
ZUR VERWENDUNG VON KABELN BIS ZU EINEM MAXIMALEN DURCHMESSER VON 3 MM.

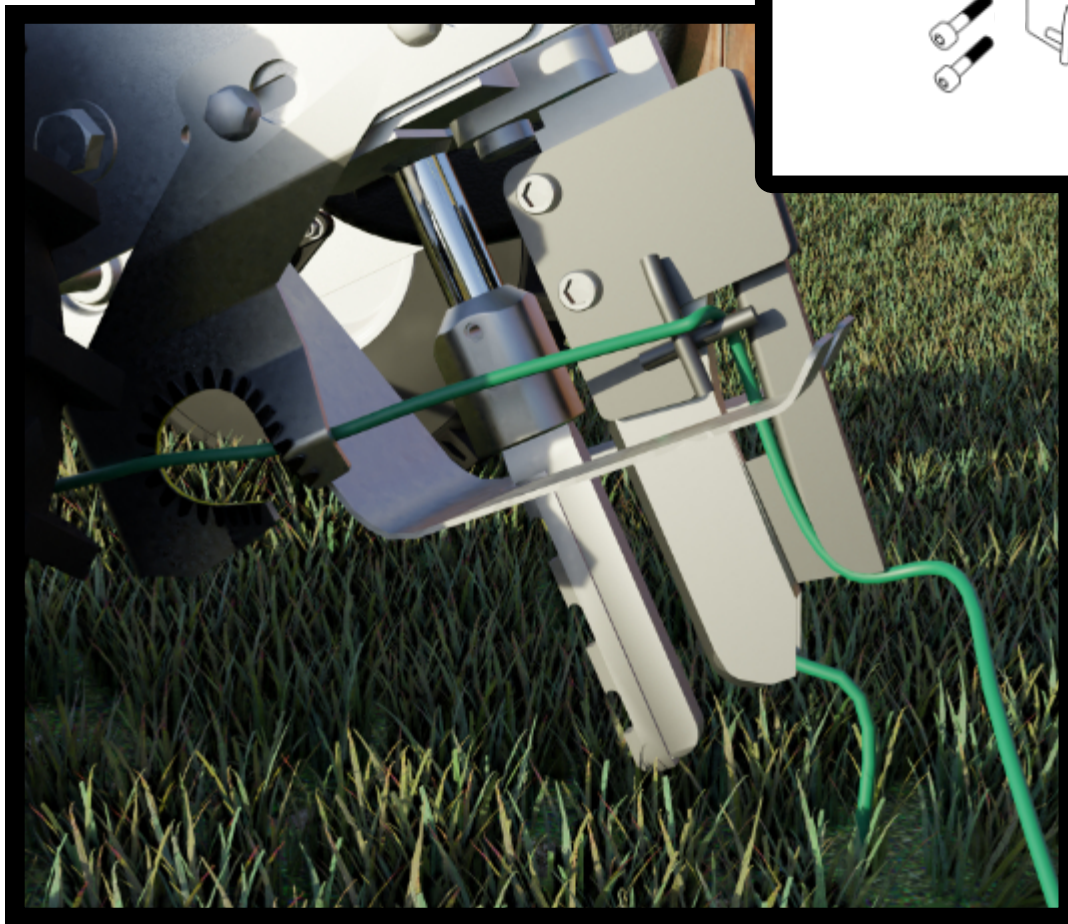

⚠ VORSICHT

TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.
ZUR VERWENDUNG VON KABELN BIS ZU EINEM MAXIMALEN DURCHMESSER VON 3 MM.

1

- Machen Sie eine scharfe 90°-Drehung in Richtung der Insel und führen Sie das Kabel etwa 1 Meter lang in den Boden ein.
- Halten Sie an und kippen Sie die Maschine nach vorne, um sie auf dem Ständer abzustellen.



2

- Ziehen Sie das Kabel von der Maschine aus dem Boden zurück zur Begrenzung und für weitere 15 cm über den 90°-Punkt hinaus.
- Sichern Sie das Kabel mit einem Erdnagel.

Hinweis: Dies ist wichtig, da der Nagel das Kabel an Ort und Stelle hält und zum Zielpunkt wird, über den man auf dem Rückweg fährt.

⚠ VORSICHT

TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.
ZUR VERWENDUNG VON KABELN BIS ZU EINEM MAXIMALEN DURCHMESSER VON 3 MM.

3

- a. Gehen Sie mit der Maschine auf die Insel zu, ohne das Kabel in den Boden einzuführen, indem Sie sie nach vorne kippen und den Fahrantrieb betätigen.



4

- a. Wenn die Maschine etwa 1 Meter vom vorgesehenen Inselbeginn entfernt ist, starten Sie mit dem Einführen des Kabels in den Boden und machen Sie eine 90°-Drehung am Inselbeginn.
- b. Stecken Sie am 90°-Punkt eine Markierung in den Boden - wir verwenden den Sechskantschlüssel -, um den Einführungspunkt sichtbar zu machen.

⚠ VORSICHT

TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.
ZUR VERWENDUNG VON KABELN BIS ZU EINEM MAXIMALEN DURCHMESSER VON 3 MM.


5

- a. Fahren Sie damit fort, das Kabel um den Inselumfang herum in den Boden einzuführen, und stoppen Sie etwa 1 Meter vor der Markierung des Startpunktes.



6

- a. Ziehen Sie das Kabel zwischen Inselgrenze und Rasengrenze bis zum 90°-Punkt aus dem Boden.
- b. Ziehen Sie dann am 90°-Punkt weitere 15 cm Kabel an der Inselgrenze heraus und sichern Sie das Kabel mit dem Schraubenschlüssel.
- c. Ziehen Sie alle losen Kabel in Richtung Graben.

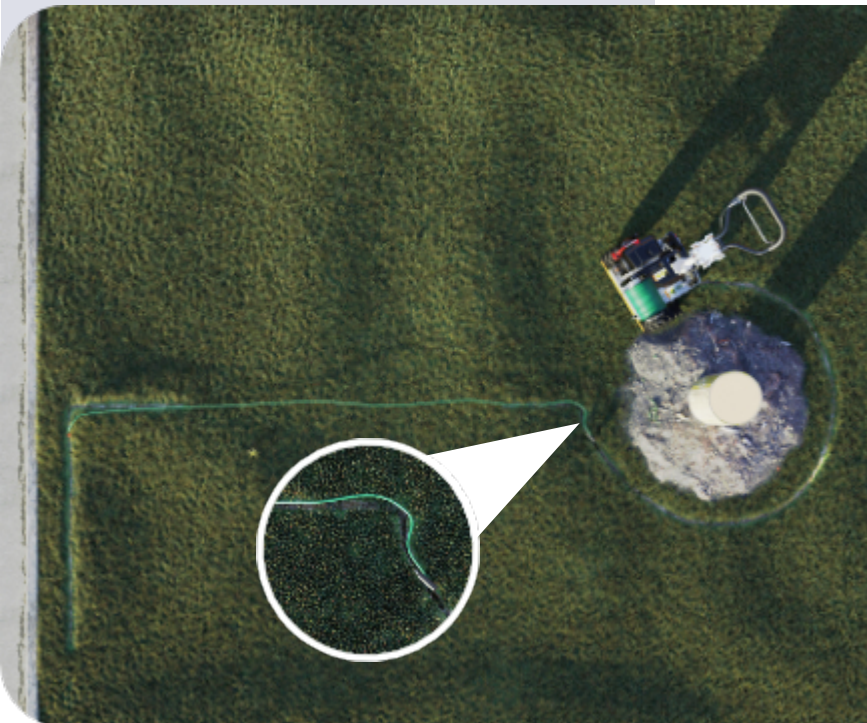

⚠ VORSICHT

TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.
ZUR VERWENDUNG VON KABELN BIS ZU EINEM MAXIMALEN DURCHMESSER VON 3 MM.

7

- a. Fahren Sie mit dem linken Rad über den Schraubenschlüssel, während Sie eine 90°-Drehung in Richtung der Rasengrenze machen und anhalten. Das oberirdische Kabel sollte sich jetzt unter der Maschine befinden und das Messer in dem auf dem Weg zur Insel angelegten Graben.

VORSICHT: FAHREN SIE NICHT ÜBER DAS KABEL AM BODEN! STELLEN SIE SICHER, DASS DER REIFEN DEN SCHRAUBENSCHLÜSSEL BEI DER 90°-DREHUNG NICHT BERÜHRT.



8

- a. Stellen Sie den Motor ab, kippen Sie die Maschine nach vorne und stellen Sie sie auf den Ständer.
- b. Ziehen Sie den Schraubenschlüssel aus dem Boden und entfernen Sie damit jeglichen Schmutz aus dem Schlitz in der Kabelzusatzführung.
- c. Schieben Sie das Kabel in die Öffnung der Umlenkplatte.
- d. Legen Sie das Kabel über die Querstangen und in den Schlitz der Zusatzführung.
- e. Kippen Sie die Maschine zurück in die Arbeitsposition.

⚠ VORSICHT


SIE KÖNNEN SICH VERLETZEN, WENN SIE DEN MOTOR WÄHREND
SCHRITT 8 NICHT ABSTELLEN.
DIE KLINGE KANN HÄNDE VERLETZEN.

⚠ VORSICHT

TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.
ZUR VERWENDUNG VON KABELN BIS ZU EINEM MAXIMALEN DURCHMESSER VON 3 MM.

9

- a. Drücken Sie alle freiliegenden Kabel mit dem Kabelverlegetool (PWMA-0020) in die Erde.
- b. Starten Sie den Motor und setzen Sie die Installation der beiden Kabel auf normale Art und Weise fort.

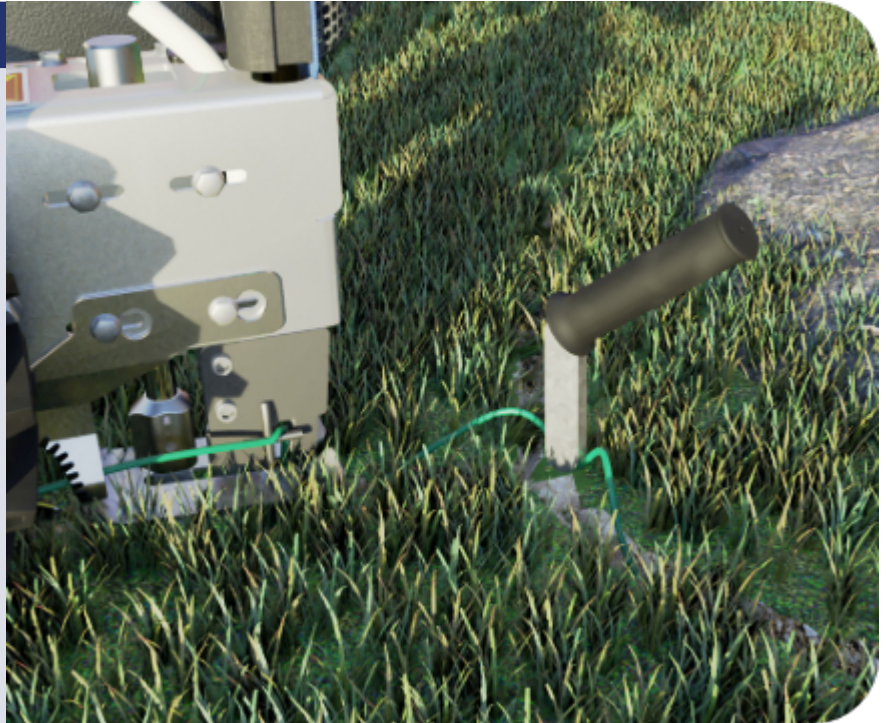

10


- a. Wenn Sie den Ausgangspunkt erreichen, fahren Sie mit dem linken Rad über den Nagel, während Sie eine 90°-Drehung machen. Das Kabel wird sich straffen - eine kleine Aufwärtsbewegung hilft dem Kabel, aus der Zusatzführung auszutreten, während Sie mit der Installation fortfahren.

⚠ VORSICHT

TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.
ZUR VERWENDUNG VON KABELN BIS ZU EINEM MAXIMALEN DURCHMESSER VON 3 MM.

11

- a. Gehen Sie zurück zum Verbindungspunkt und drücken Sie alle losen Kabel mit dem Kabelverlegetool (PWMA-0020) hinunter.

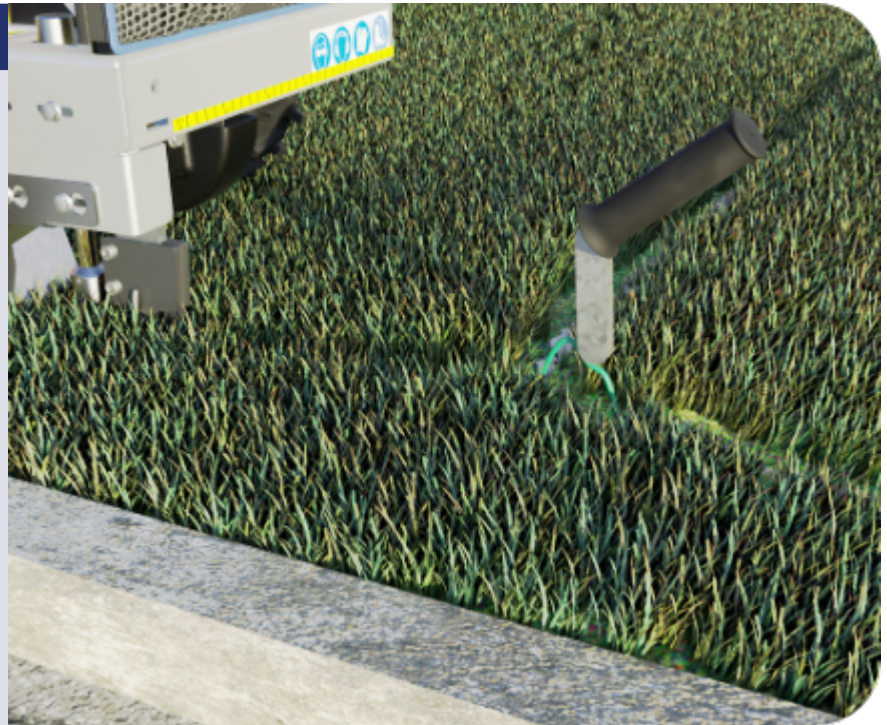

Wie bei vielen anderen Techniken auch, müssen Sie das mehrfach üben, um das Gerät perfekt zu beherrschen und die vielen Vorteile der Kabelzusatzführung zu erkennen.



WWW.600MH.INFO

PWMA-0017
BRUKSANVISNING

KABEL LEGGER ENHET


Inkludert: 1x 70-0138 - Winning twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide /
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Flat skive M6

NO

▲ FORHOLDSREGLER

BRUK ALLTID HANSKER NÅR DU ANVENDER ENHETEN

MERKNAD: FOR BRUK MED LEDNING OPP TIL EN MAKSIMAL DIAMETER PÅ 3 MM.

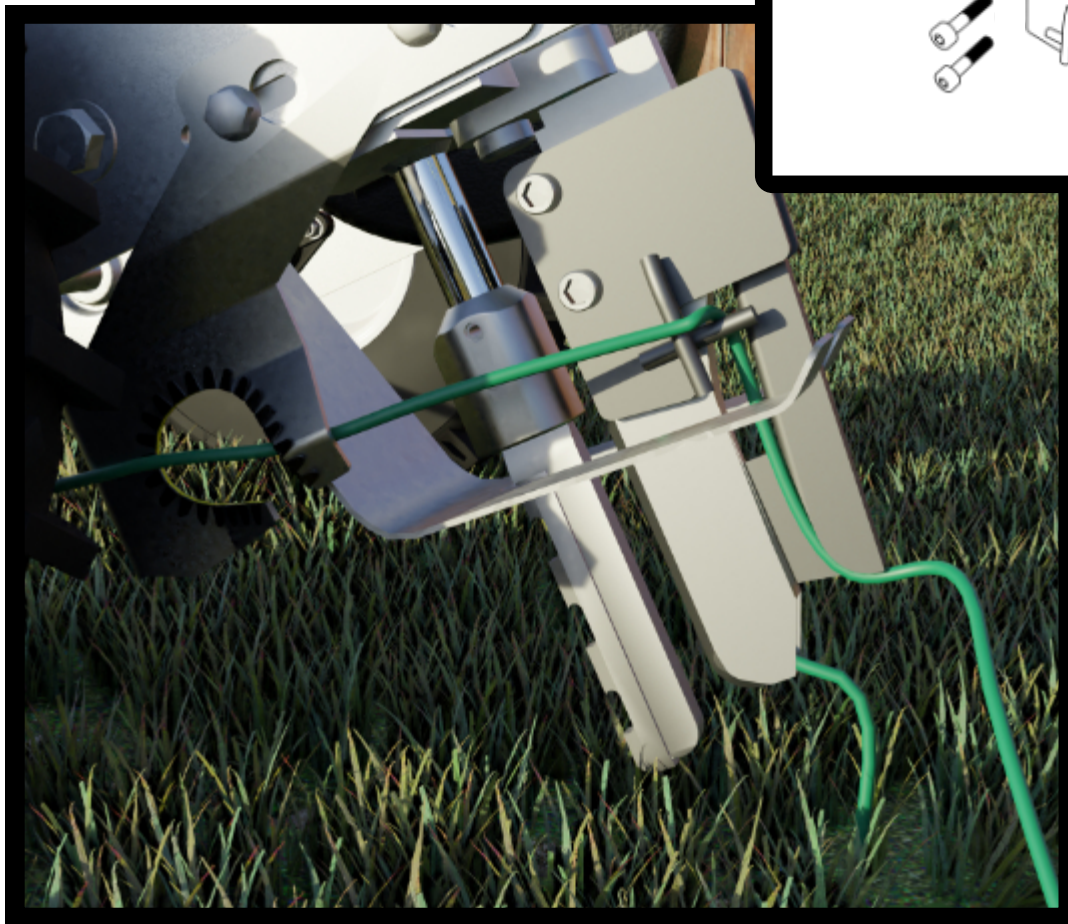



WWW.600MH.INFO

PWMA-0017 BRUKSANVISNING

KABEL LEGGER ENHET

Inkludert: 1x 70-0138 - Winning twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide / 2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Flat skive M6

NO

▲ FORHOLDSREGLER

BRUK ALLTID HANSKER NÅR DU ANVENDER ENHETEN

MERKNAD: FOR BRUK MED LEDNING OPP TIL EN MAKSIMAL DIAMETER PÅ 3 MM.

1

- A. Ta en skarp 90 graders sving mot øya og fortsett å sett ledinger i bakken i ca 1 meter
- B. Stopp og vipp maskinen fremover for å hvile på støttebeinet.



2

- A. Trekk ledningen ut av bakken fra maskinen tilbake til omkretsen og ytterligere 15 cm forbi 90 graders punktet.
- B. Fest ledningen med en pigg. Merk: Dette er viktig ettersom piggen holder ledningen på plass og blir mål å gå over med hjulet på vei tilbake



WWW.600MH.INFO

PWMA-0017 BRUKSANVISNING

KABEL LEGGER ENHET

Inkludert: 1x 70-0138 - Winning twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide / 2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Flat skive M6

NO

▲ FORHOLDSREGLER

BRUK ALLTID HANSKER NÅR DU ANVENDER ENHETEN

MERKNAD: FOR BRUK MED LEDNING OPP TIL EN MAKSIMAL DIAMETER PÅ 3 MM.

3

- A. Gå med maskinen mot øya uten å stikke ledningen i bakken ved å tilte den fremover og aktivere trekkspaken



4

- A. Når maskinen er omtrent 1 meter fra den tiltenkte øysirkelområdet, begynner du å sette ledningen i bakken og dreier 90 grader ved øya.
- B. Slipp en markør på 90 graders punktet - vi bruker sekskantnøkkelen- for å få et bilde av inngangspunktet



WWW.600MH.INFO

PWMA-0017 BRUKSANVISNING

KABEL LEGGER ENHET

Inkludert: 1x 70-0138 - Winning twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide / 2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Flat skive M6

NO

▲ FORHOLDSREGLER

BRUK ALLTID HANSKER NÅR DU ANVENDER ENHETEN

MERKNAD: FOR BRUK MED LEDNING OPP TIL EN MAKSIMAL DIAMETER PÅ 3 MM.


5

- A. Fortsett å sett ledningen i bakken rundt øyenes omkrets og stopp ca 1 meter før gjenforeningspunktet med aktøren



6

- A. Trekk ledningen ut av bakken mellom øyas og plenens omkrets opp til 90 graders punktet
- B. Deretter trekker du ytteligere 15 cm ledning ut på øyas omkrets på 90 grader punktet og fester ledningen med nøkkel
- C. Trekk ledningsslakk mot grøften.

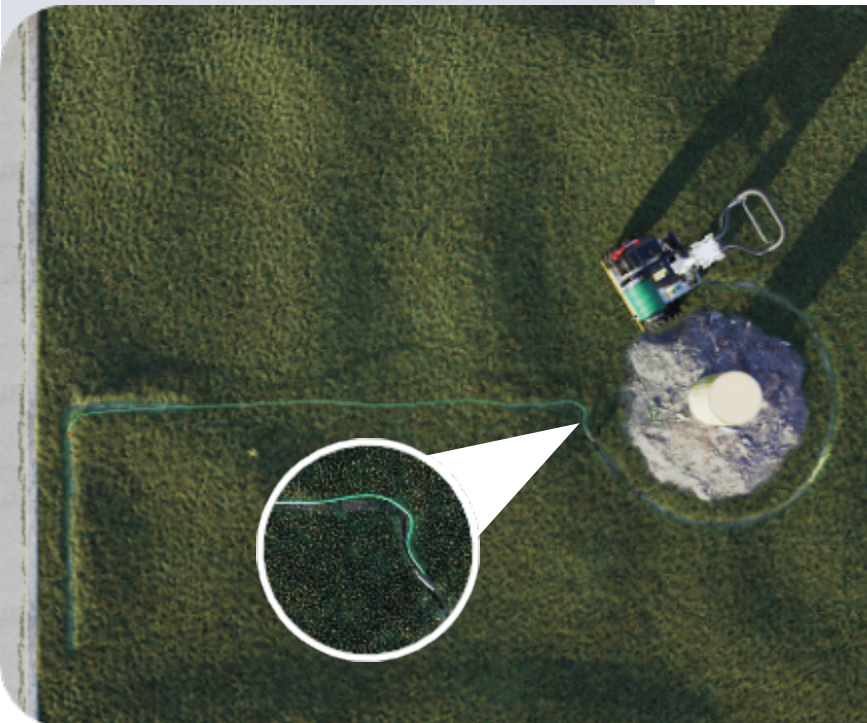

Inkludert: 1x 70-0138 - Winning twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide / 2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Flat skive M6

▲ FORHOLDSREGLER

BRUK ALLTID HANSKER NÅR DU ANVENDER ENHETEN

MERKNAD: FOR BRUK MED LEDNING OPP TIL EN MAKSIMAL DIAMETER PÅ 3 MM.

7

Kjør med venstre hjul over nøkkelen når du svinger 90° mot plenens omkrets og stopp. Den overjordiske ledningen skal nå være under maskinen, og kniven i grøften gjøres på vei inn.

FORSIKTIG: IKKE KJØR OVER LEDNINGEN I JORDEN! KONTROLLER AT DEKKET UNGÅR NØKKEN NÅR DU VENDER 90 °.



8

- A. Stopp motoren, vipp maskinen fremover og hvil den på støttebeinet.
- B. Trekk nøkkelen ut av bakken, og bruk den til å fjerne smuss fra sporet i wire Winning Twinning Device.
- C. Skyv ledningen inn i åpningen i avbøyningsplaten.
- D. Plasser ledningen over tverrstangen og i sporet på WTD.
- E. Vipp maskinen tilbake til arbeidsstilling.

▲ FORHOLDSREGLER

DU KAN BLI SKADET HVIS DU IKKE STOPPER MOTOREN I TRINN 8. BLADET KAN KNUSE HENDENE.



WWW.600MH.INFO

PWMA-0017 BRUKSANVISNING

KABEL LEGGER ENHET

Inkludert: 1x 70-0138 - Winning twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide / 2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Flat skive M6

NO


▲ FORHOLDSREGLER

BRUK ALLTID HANSKER NÅR DU ANVENDER ENHETEN

MERKNAD: FOR BRUK MED LEDNING OPP TIL EN MAKSIMAL DIAMETER PÅ 3 MM.

9

- A. Skyv eventuell eksponert ledning ned med Wire Pusher (PWMA-0020).
- B. Start motoren og fortsett å installere begge ledningene på vanlig måte.

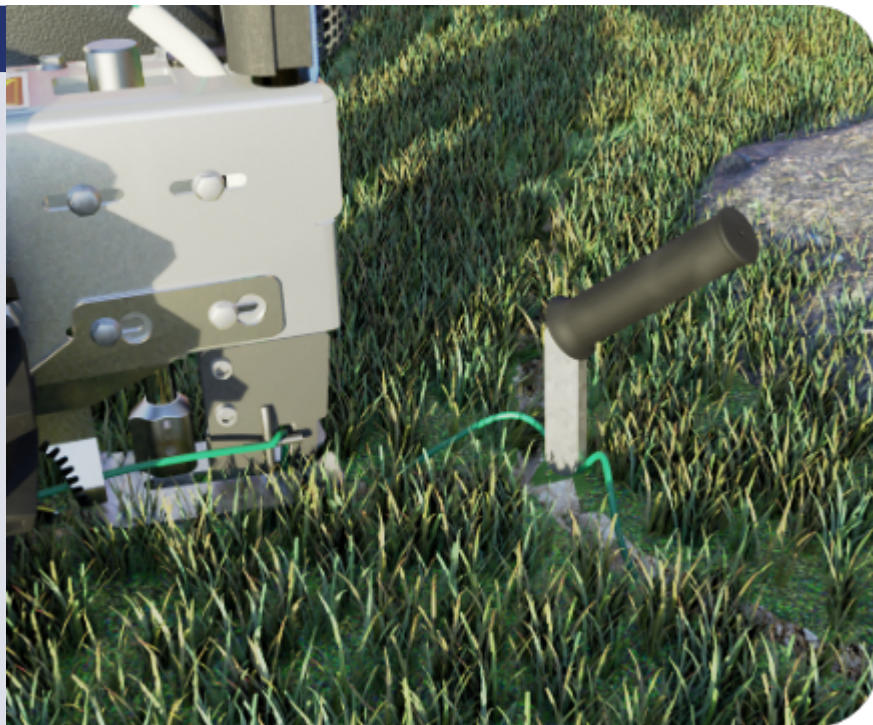

10

- A. Når du når gjenforeningspunktet, kjører du over piggen med venstre hjul når du svinger 90°. Ledningen vil stramme seg - litt bevegelse oppover vil hjelpe ledningen til å komme ut av WTD når du fortsetter å installere langs plenens omkrets.



WWW.600MH.INFO

PWMA-0017 BRUKSANVISNING

KABEL LEGGER ENHET

Inkludert: 1x 70-0138 - Winning twinning deflector / 1x 10-0502 - Wire twinning guide / 2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Flat skive M6

NO


▲ FORHOLDSREGLER

BRUK ALLTID HANSKER NÅR DU ANVENDER ENHETEN


MERKNAD: FOR BRUK MED LEDNING OPP TIL EN MAKSIMAL DIAMETER PÅ 3 MM.

11

Gå tilbake til krysspunktet og skyv ned overskytende ledning med Wire Pusher (PWMA-0020).

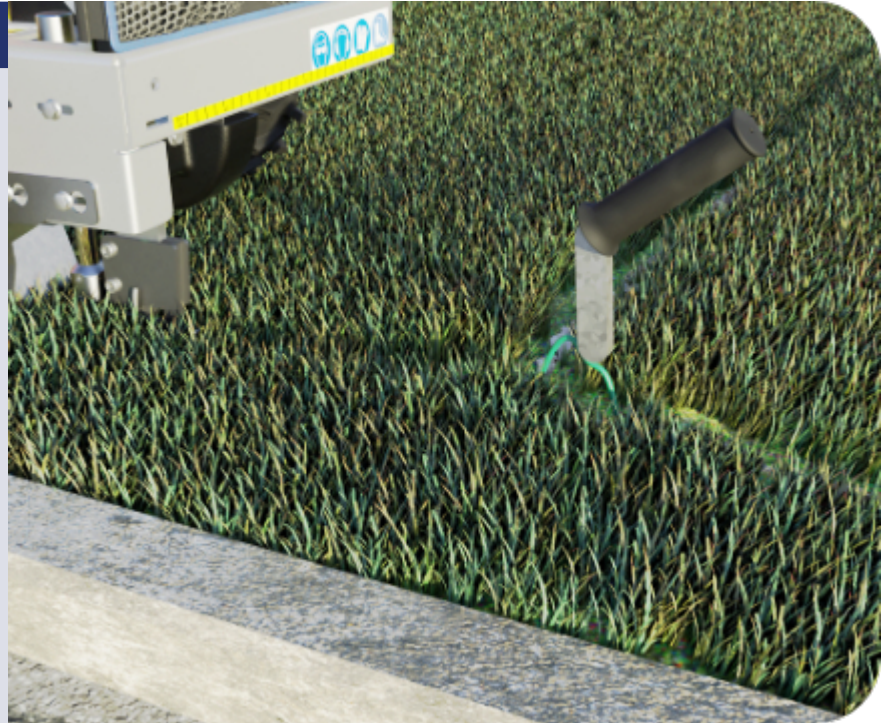

Som med mange andre teknikker, må du øve på det et par ganger for å mestre det og se de mange fordelene med Wire Twinning Device.

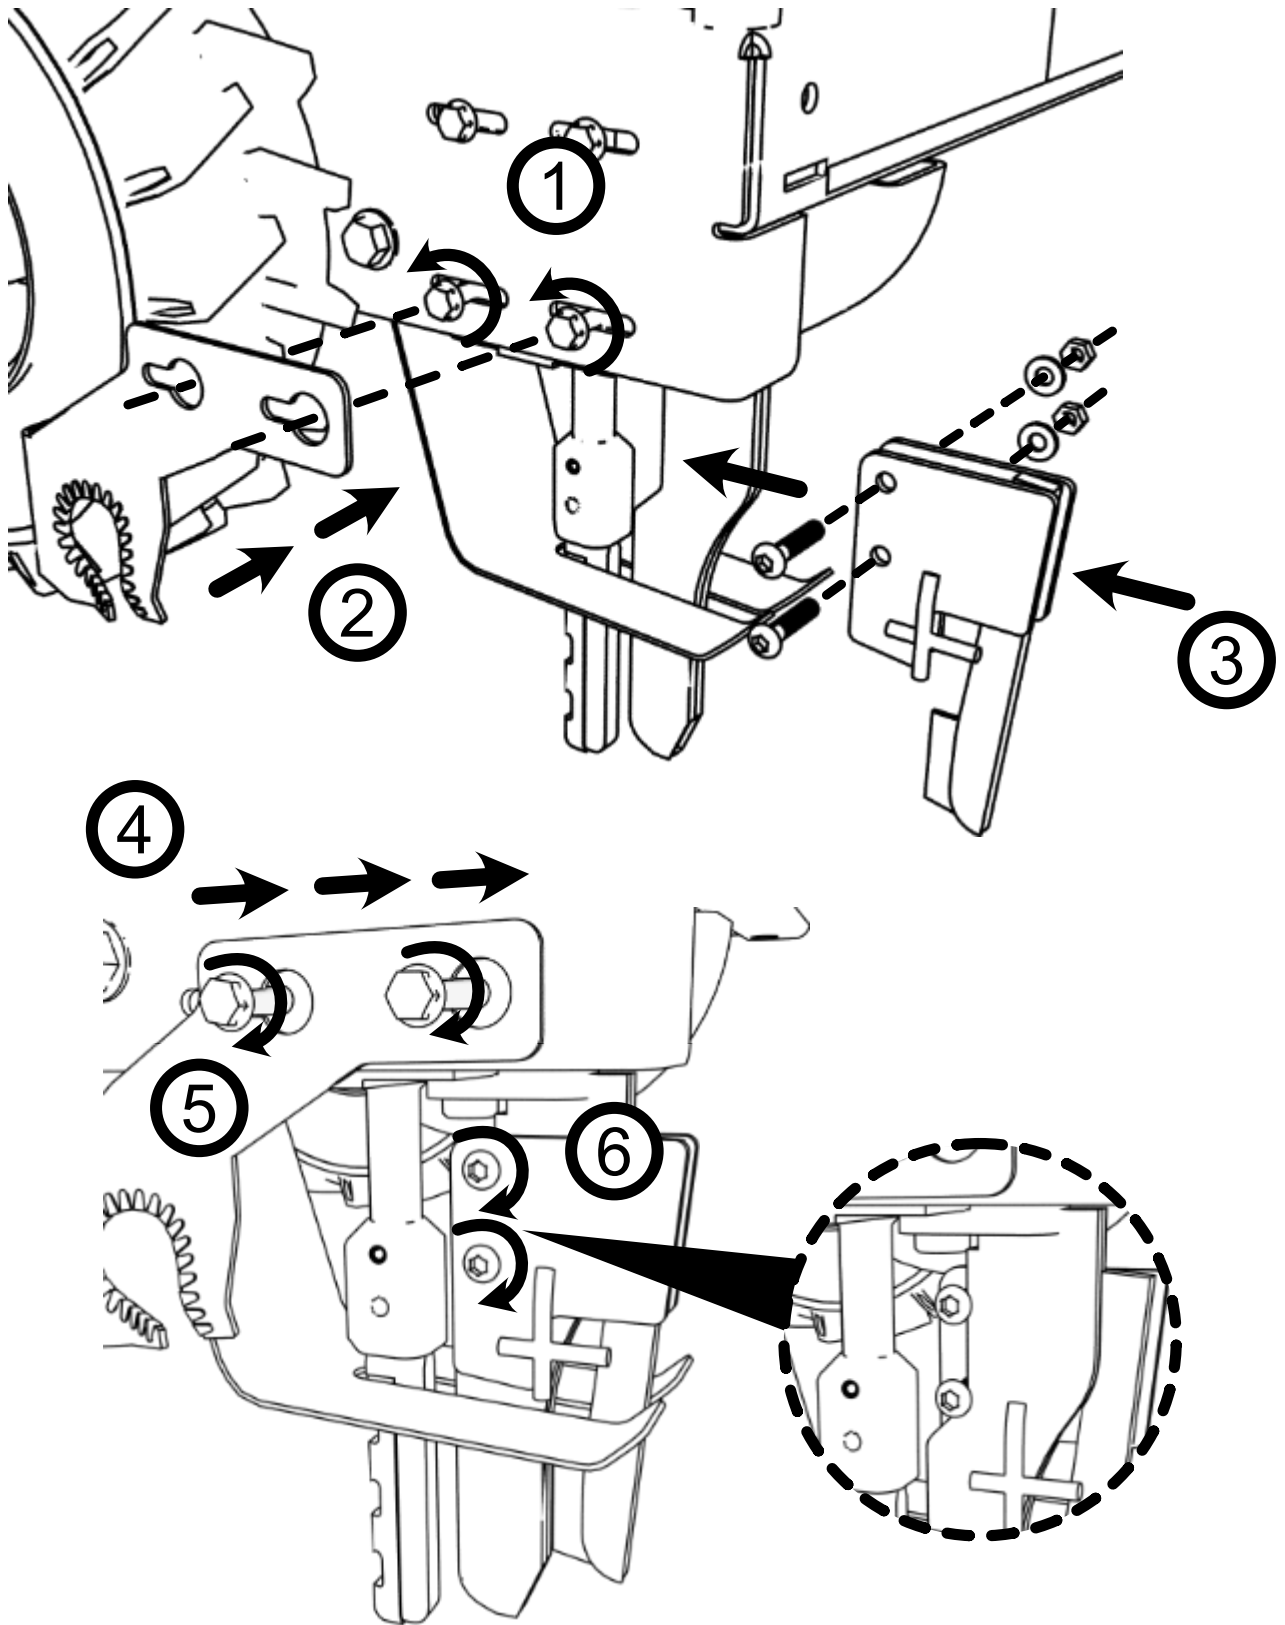

www.600mh.info

info@portablewinch.com

1 888 388-7855 / +1 819-563-2193

REV:00 (2021-02-15)
IC-IU_PWMA-0017-R00

Designed, printed and published in Canada