


Ginour

USER MANUAL Electric Spray Gun

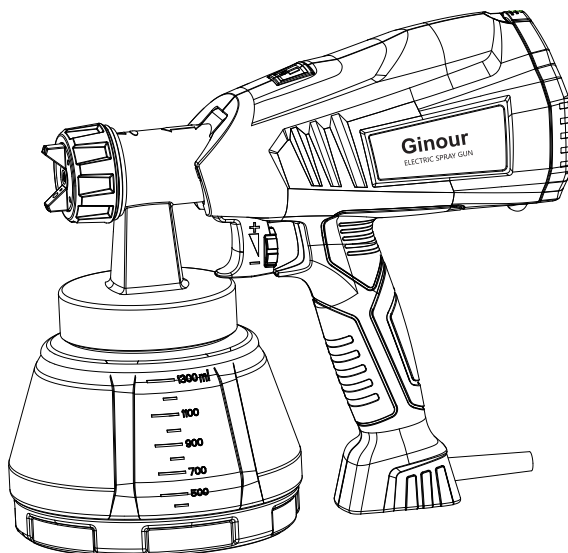

Read this User Manual
carefully before using the tool

CONTENTS

English	01--12
Deutsch	13--22
Français	23--32
Español	33--42
Italiano	43--52

General Safety Instructions



WARNING. When using electric tools, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Read all these instructions before operating this product and save these instruction.

For safe operations:

- 1) Keep work area clean
 - Cluttered areas and benches invite injuries.
- 2) Consider work area environment
 - Do not expose power tools to rain. Do not use power tools in damp or wet locations. Keep work area well lit. Do not use power tools where there is risk to cause fire or explosion.
- 3) Guard against electric shock
 - Avoid body contact with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes, radiators, ranges, refrigerators).
- 4) Keep children away
 - Do not let visitors touch the tool or extension cord. All visitors should be kept away from area.
- 5) Store idle tools
 - When not in use, tools should be stored in a dry, high or locked up place, out of reach of children.
- 6) Do not force the tool
 - It will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
- 7) Use the right mode
 - Do not force small tools or attachments to do the job of a heavy duty tool. Do not use tools for purposes not intended; for example, do not use circular saws to cut tree limbs or logs.
- 8) Dress properly
 - Do not wear loose clothing or jewelry; they can be caught in moving parts. Rubber gloves and non-skid footwear are recommended when working out doors. Wear protecting hair covering to contain long hair.
- 9) Connect dust extraction equipment
 - If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities ensure these are connected and properly used.
- 10) Do not abuse the cord
 - Never carry the tool by the cord or yank it to disconnect it from the socket. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
- 11) Secure work
 - Use clamps or a vice to hold the work. It is safer than using your hand and it frees both hands to operate the tool.
- 12) Do not overreach
 - Keep proper footing and balance at all time
- 13) Maintain tool with care
 - Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubrication and changing accessories, inspect tool cord periodically and if damaged have it repaired by an authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace, if damaged. Keep handles dry, clean and free from oil and grease
- 14) Disconnect tools
 - When not in use, before servicing and when changing accessories such as blades, bits and cutters.
- 15) Remove adjusting keys and wrenches
 - Form the habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the tool before turning it on.
- 16) Avoid unintentional starting.
 - Do not carry a plugged-in tool with a finger on the switch. Ensure switch, is off when plugging in.
- 17) Use outdoor extension leads
 - When tool is used outdoors, use only extension cords intended for outdoor use.
- 18) Stay alert

– Watch what you are doing, Use common sense. Do not operate tool when you are tired.

19) Check damaged parts

– Better further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it would operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, free running of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operational. A guard or other part char is damaged could be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated in this instruction manual. Have defective switches replaced by an authorized service facility. Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.

20) Warning

–The use of any accessory or attachment, other than those recommended, in this instruction manual, may present a risk of personal injury.

21) Have your tool repaired by a qualified person

– This electric tool is in accordance with the relevant safety requirements. Repairs should only be carried out by qualified persons using original spare parts, otherwise this may result in considerable danger to the user.

Safety Instructions for Spray Guns

- You may only spray coating materials such as paints, varnishes, glazes, etc. with a flashpoint of 21°C (32°C in UK) and higher without additional warning. (German classification of coating material is hazard classes A II and A III, see material tin.)
- The device may not be used in workplaces covered by the explosion-protection regulations.
- There must be no sources of ignition such as, for example, open fires, smoke of lit cigarettes, cigars and tobacco pipes, sparks, glowing wires, hot surfaces, etc. in the vicinity during spraying.
- Do not spray any substances whose hazard potential is not known.
- Before working on the spray gun remove the power plug from the socket.
- Do not use the spray guns to spray flammable substances.
- The spray guns are not to be cleaned with flammable solvents which have a flashpoint under 21°C.
- Caution against dangers that can arise from the sprayed substance and observe the text and information on the containers or the specifications given by the substance manufacturer.

Recommendation: Wear a breathing mask and safety glasses when spraying.

Never point the spray gun at yourself, at other people or at animals.



- When working with the tool indoors as well as outdoors ensure that no solvent vapors are sucked in by the spray gun.
- When working outdoors, be aware of the wind direction. Wind can carry the coating substance across greater distances - thus causing damage. When working indoors, provide for adequate ventilation.
- Do not let children handle the device.
- Never open the device yourself in order to carry out repairs in the electrical system!
- Do not lay the spray gun.

Residual risks

Even when the power tool is used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the power tool's construction and design:

1. Damage to lungs if an effective dust mask is not worn.
2. Damage to hearing if effective hearing protection is not worn.
3. Damages to health resulting from vibration emission if the power tool is being used over longer period of time or not adequately managed and properly maintained.

WARNING! This power tool produces an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this machine.

Technical Data

TPK-PT003	
Highest Viscosity	70DIN-s (The time when the viscosity cup is filled with liquid. Unit: second)
Product Voltage	220-240 V /120V
Rated Input Power	400W /2.2A
Φ1.0 Nozzle Flow	200ml/min
Φ1.8 Nozzle Flow	400ml/min
Φ2.6 Nozzle Flow	800ml/min
Φ3.0 Nozzle Flow	800ml/min
Insulation Class	□
Container Volume	1300mL
Sound Pressure L_{PA}	76.13 dB(A)
	K=3 dB
Sound Power L_{WA}	87.13 dB(A)
	K=3 dB
Vibration	2.5 m/s ² , K=1.5 m/s ²

Function Figure


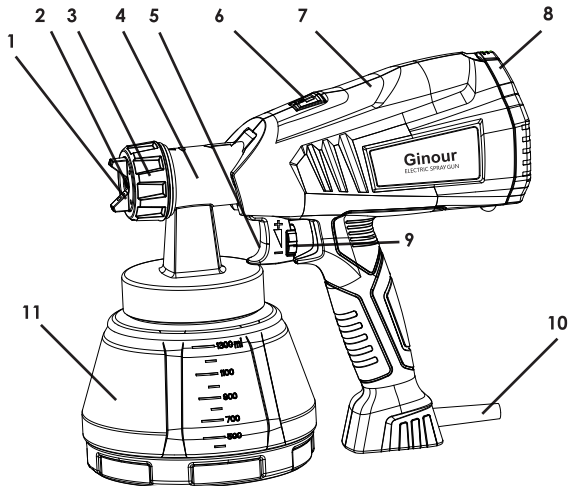


Fig.1

Fig.1

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Air Cap | 2) Nozzle |
| 3) Union nut | 4) Spray gun front part |
| 5) Trigger guard | 6) unlock button |
| 7) Spray gun rear part | 8) Air filter cover |
| 9) Material volume adjustment | 10) Mains lead |
| 11) Container | |

Accessory

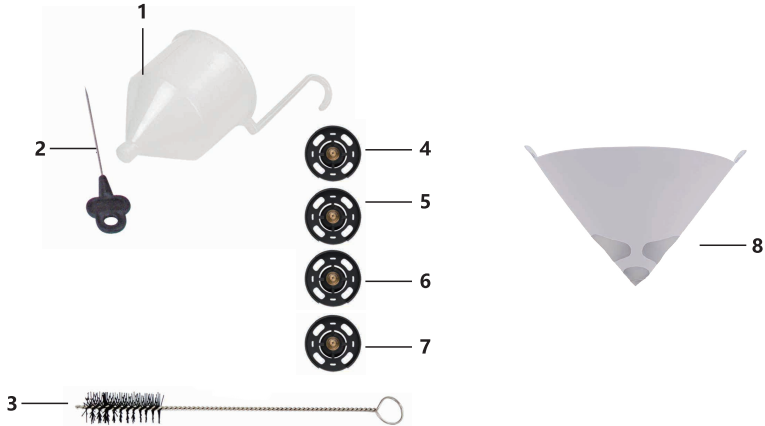

- | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1) Viscosity measuring cup | 2) Cleaning needle | 3) Cleaning brush | 4) 3.0mm nozzle |
| 5) 2.6mm nozzle | 6) 1.0mm nozzle | 7) 1.8mm nozzle | 8) Filter paper(4 PCS)
(on the machine) |

Product Usage

This product is suitable for spraying the following paint

Waterborne and oily paints, topcoats, primers, varnishes, etc.

This product is not suitable for the following paints

Acidic or alkaline paints and paints with a flash point below 21 °C.

Paint Preparation

1.It is advisable to practice on a piece of scrap wood or cardboard before beginning on your intended workpiece and test with water. (Check if the container is leaking and the nozzle is clogged)

2.Use filter paper funnel:Pour the paint to be filtered into the paper funnel,and place an empty appliance or measuring cup underneath to hold the filtered liquid.Using after filtering.The number of filtrations can be relatively adjusted according to the filtered product to achieve the purpose of removing impurities.

3.Stir the paint and put it into the spray container

Dilution recommendation	
Colorant	No dilution required
Wood preservatives, plant protection agents	No dilution required
Oily or water-based paints, primers, topcoats	The dilution ratio is 5 - 10%

If the liquid is very viscous, add 5-10% diluent.

4. Be sure to thoroughly mix the paint and thinner before use and use the viscosity funnel to test viscosity

Ideal viscosity			
Nozzle	Recommended materials	Recommended viscosity	Project
1.0mm	Stain, Enamel, Varnish	30 Dins	Table, Chairs, Bicycle, Blinds, - Cabinets, Wooden, Toys, Model
1.8mm	Stain, Enamel, Varnish	40-50 Dins	Table, Chairs, Bicycle, Blinds, - Cabinets, Wooden, Toys, Model
2.6mm	Polyurethane, Plaster, Paints with Alkali	50-60 Dins	Railing, multi-frame (frame), heating tube, Boat, garden furniture, garage door, garden metal fence
3.0mm	Low Viscosity Primer, Wall Paint	60-70 Dins	Interior wallm, wooden, stakes, corridor

Note: Dilution recommendations for paint can usually be found on the instructions for use in the paint bucket. Dilute the paint according to the paint manufacturer's instructions.

Application

Coating Materials Suitable for Use

Water- and solvent-based paints, finishes, primers, 2-component paints, clear finishes, automotive finishes, staining sealers and wood sealer-preservatives.

Coating Materials Not Suitable for Use

Wall paints (emulsion paints) etc., alkali and acidic paints. Coating materials with a point below 21°C.


Instructions for Use and Operation

Attention: Before connecting to the mains supply, be sure that the supply voltage is identical with the value given on the rating plate.

1) Assembly Step

- Unscrew the container from the spray gun.
- Aligning suction tube

Fig.2

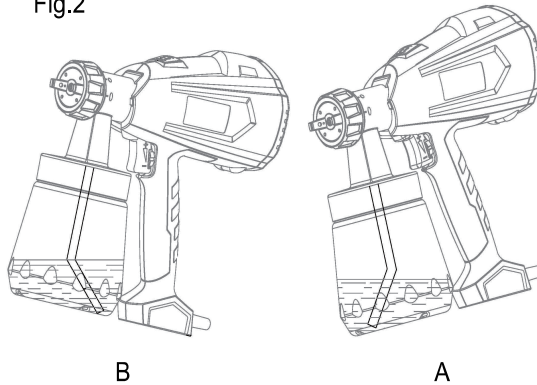

If the suction tube is positioned correctly, the container contents can be sprayed without almost any residue.

When working on lying objects: Turn the suction tube forwards. (Fig. 2 A)


Spraying work when working on overhead objects: Turn the suction tube rearwards. (Fig. 2 B)

- Set the container on a sheet of paper, pour in the prepared coating material and screw the container tightly onto the spray gun.
- Put the machine down only on a level, clean surface. Otherwise the machine could tip over!
- Adjust the spray setting on the spray gun.

2) Spray Jet Setting

Three different spray jet settings can be chosen on the spray gun, depending on the application and target object.


Fig.3

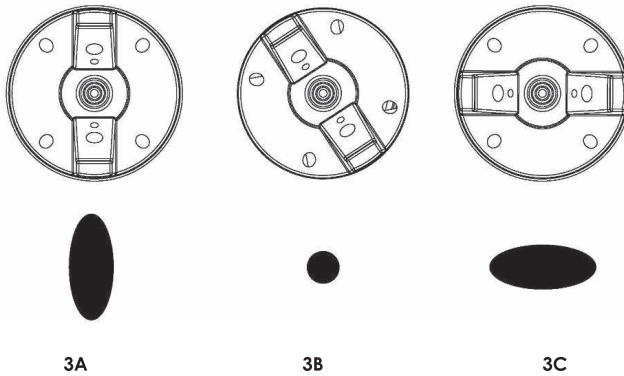

- Selecting the Spray Setting
- Fig. 3 A =vertical fat jet
- Fig. 3 B = circular jet
- Fig. 3 C = horizontal fat jet

The spray pattern indication can be found on the front part of the sprayer. With the arrowhead towards the boss on the tip.

TSpray pattern indicator

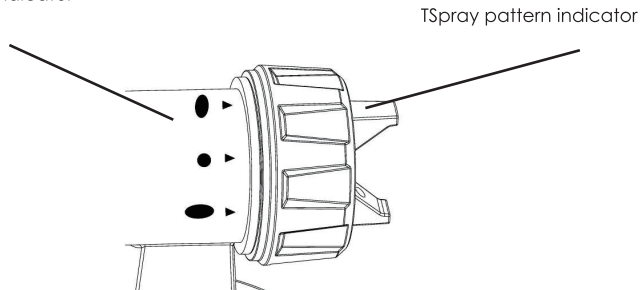

3) Adjusting the desired Spray Setting (Fig. 4)

With the union nut (2) slightly unscrewed, turn the air cap (1) to the desired spray setting position. Then tighten the union nut.

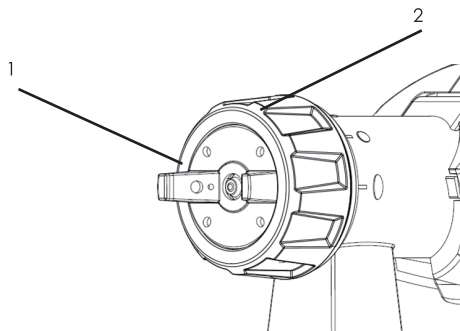


Fig.4

4) Adjusting the Material Volume (Fig. 5)

Set the material volume by turning the regulator on the trigger guard of the spray gun

- turn to downside → lower material volume
- + turn to upside → higher material volume

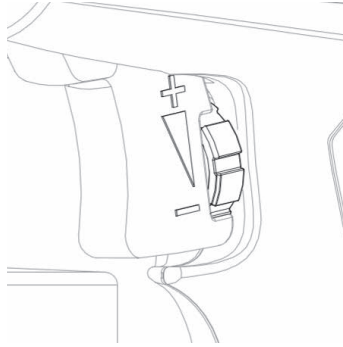


Fig.5

5) Spraying instructions (Fig.6)

- Thoroughly clean all objects to be sprayed before spraying the material.
- The spray effect is highly dependent on the flatness and cleanliness of the surface being sprayed, so the sprayed surface should be carefully prepared and kept away from dust.
- Cover the areas that do not need to be painted. Cover the threads of the spray area and similar parts.
- Spray test on cardboard or similar parts before spraying and select the appropriate settings.
- Generally, low material flow and air power are needed for spraying smaller surface areas, such as corners, lattice, or spindles. For this type of project, reduce power, material flow and switch to a narrow width when using the nozzle.
- Moving closer to the spray surface narrows the fan and moving farther away widens it.
- Correct operation (Fig. 6a): Make sure the gun moves evenly 10-30 cm from the spray surface.
- Incorrect operation (Fig. 6b): It will cause the spray surface to be uneven.
- Spray gun movement - moving the gun too quickly will cause the spray pattern to be too thin and excess overspray. Moving the gun too slowly will cause the spray pattern to be too coarse or thick.


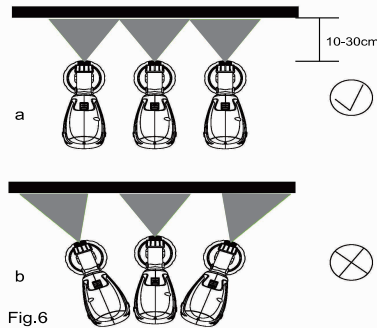


Fig.6

Note:

- ① When you quit spraying for any length of time, unplug the sprayer. When you restart, wipe the nozzle with a damp cloth to remove any dried paint.
- ② Only thin the material if absolutely necessary to improve spray performance. Optimal spray performance should be achieved simply by adjusting the various controls on the unit. If the material needs to be thinned, dilute the material in steps of 5% - 10% until the desired spray pattern is achieved.
- ③ Spray gun movement - moving the gun too quickly will cause the spray pattern to be too thin and excess overspray. Moving the gun too slowly will cause the spray pattern to be too coarse or thick.

Use thinner or water to clean the spray material when it accumulates on the change nozzle (A) and the fixed tuyer (B) (Fig.7)

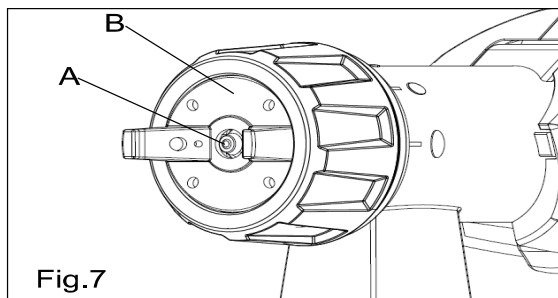

Stop using and cleaning

The correct cleaning and maintenance of the product is the guarantee for the normal use of the spray products! Problems caused by improper cleaning of the product are not covered by the warranty.

To Flush the Unit:



- 1) Unplug the power cord. Loosen the material container by 1/2 turn, but do not remove it. This will relieve any pressure left over in the system.
- 2) Split the spray gun. Press the "unlock button" and pull out the front of the gun. (Fig. 8)
- 3) Unscrew the container. Pour the paint remaining in the container into the paint bucket. (Note that the paint in the paint bucket has been diluted).
- 4) Pour a small amount of the appropriate cleaning solution into the cup (Water=1/2 full. Mineral spirits=1/4 full).

Noted: When cleaning, use the appropriate cleaning solution (warm, soapy water for latex materials; mineral spirits for oil-based materials)

- 5) Spray the cleaning solution into a safe area. While spraying, gently shake the spray gun. This slight agitation will help break up smaller particles of spray material. Then Clean the container and straw with a brush

Note: Use only thinners with a flash point above 21 °C.

- 6) Reassemble the gun.
- 7) Connect the power supply and start the machine to spray thinner or water until the liquid is clean.
- 8) Turn off the switch and unplug it.
- 9) Remove the nozzle and clean it.
- 10) Reassemble the air nozzle, pay attention to the position of the positioning rib during assembly (Fig. 10).

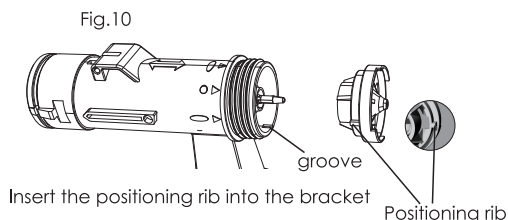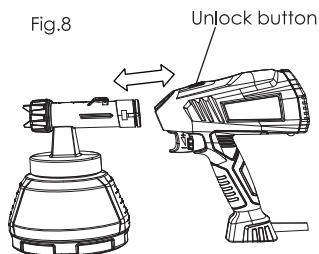



WARNING!The seals used on the gun have a certain ability to prevent organic solvents. Do not leave the gun in an organic solvent for an extended period of time.




WARNING! Do not place the rear end of the gun (charged part) in water or solvent. Please scrub with a damp cloth.

Never clean air cap or air holes in the nozzle with sharp metal objects. Do not use solvents or lubricants containing silicone.

To Clean the Nozzle

1. Make sure power cord is unplugged. Push the tab below the trigger, twist and separate the nozzle from the turbine. Wipe the exterior of the cup and nozzle until clean.
2. Detail Finish nozzle only Unscrew the nut and remove the air cap and nozzle. Remove the parts as shown(*). Clean all parts with a cleaning brush and the appropriate cleaning solution. Reassemble all parts when clean(**).
3. Clean the air vent on the suction tube with a soft bristled cleaning brush.
4. Clean the rear of the nozzle with the appropriate cleaning solution. Use a thin layer of petroleum jelly to lubricate the O-ring.

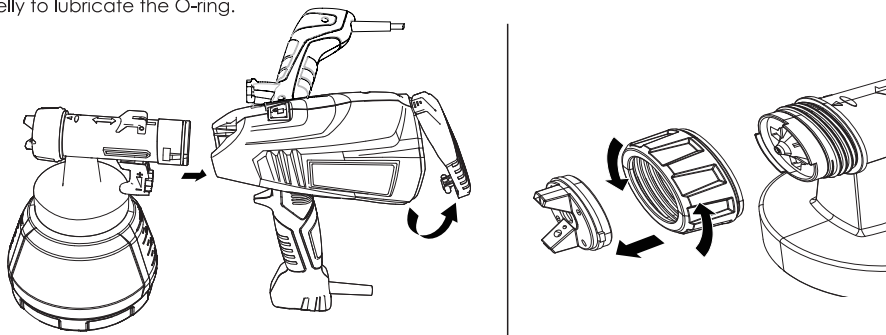

To Cleaning the Air Valve Tube

Note: If paint has entered the air tube, proceed as follows.

1. Pull the air tube (a) at the top from the nozzle. Screw off the valve cover (b). Remove the valve seal (c). Clean all the parts carefully.


Importance: The air tube and valve seal (c) are only solvent-resistant to a limited extent. Do not immerse in solvent, only wipe.

2. Place the valve seal (c) in the valve cover (b) with the pin facing into the tube.

Note: Installing the valve seal into the valve cover will be much easier if the valve cover is inverted.

3. Turn the nozzle upside down and screw on the valve cover (with valve seal inside) from underneath.
- Note: Turning the nozzle upside down will prevent the valve seal from falling out of the valve cover during reinstallation.**

4. Place the air tube on the valve cover and on the nipple at the nozzle.

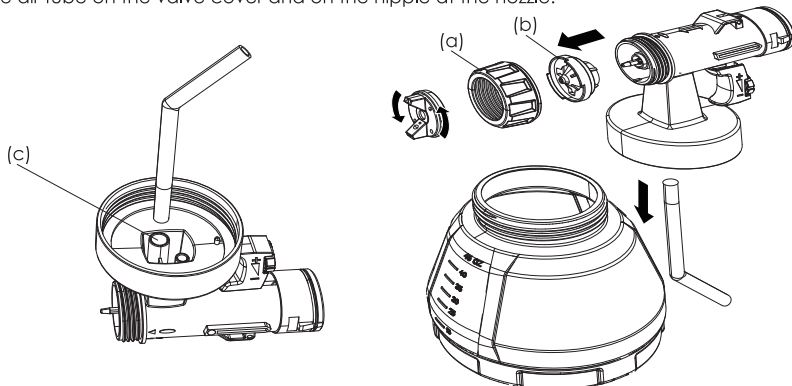

6) Maintain



Warning! Do not use the machine without a filter. The dirt will be sucked into the machine.


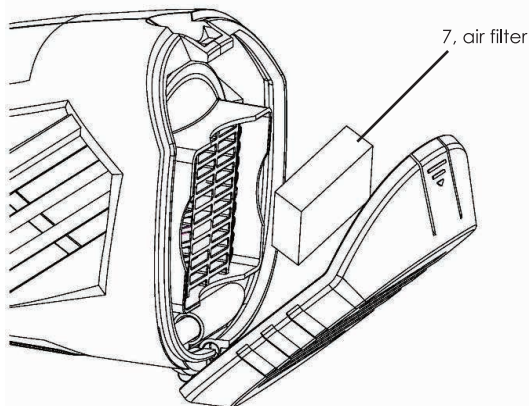


Fig. 9

- Replace filter (fig. 9, component 7).
- Please apply a proper amount of grease on the O-ring. (Fig. 8, component 6).

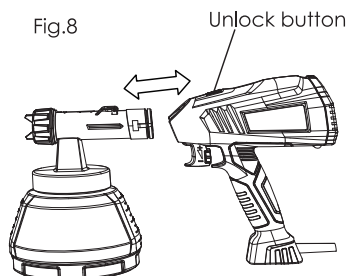

Common problems and solutions

Problem	Reason	Solution
Little or no material flow	Nozzle clogged	Clean
	Suction tube clogged	Clean
	Material flow setting too low	Increase material flow setting
	Suction tube loose	Remove and replace as tightly as possible
	No pressure build up in container	Tighten container
	Air valve tube not functioning	Make sure both ends of the tube are connected and the valve seal is in

		place
Material leaking	Nozzle seal missing	Replace nozzle
	Spray material too thick	Dilute the liquid
	Nozzle loose	Tighten
	Nozzle worn	Replace nozzle
	Nozzle seal missing or worn	Replace nozzle
	Material build-up on air cap and nozzle	Clean
Spray pattern too thick, runs and sags	Material flow setting too high	Decrease material flow setting
	Air power setting too low	Increase air power setting
	Applying too much material	Adjust material flow or increase movement of spray gun
	Nozzle clogged	Clean
	Too little pressure build-up in container	Tighten container
	Spray material too thick	Dilute the liquid
Too much overspray	Gun too far from spray object	Reduce distance (6"-8" is ideal)
	Air power setting too high	Decrease air power setting.
Pattern is very light and splotchy	Moving the spray gun too fast	Adjust material flow or decrease movement of spray gun
	Material flow setting too low	Increase material flow setting

Environmental protection



The appliance and accessories should be recycled in an environmentally friendly way. Do not dispose of the appliance with household waste. Support environmental protection by taking the appliance to a local collection point or obtain information from a specialist retailer.

Warranty and Support

Ginour provides all our customers 24 months warranty from the date of its original purchase . If the product fails due to manufacturer defects, please contact us by **email: support@ ginour .com** to launch a warranty claim. We will instruct you on how to return the product for repair/replacement.

Statement

We can only provide after sale service for products purchased directly from Ginour or Ginour authorized distributor. If you have purchased from a different seller, please contact them for any exchange or request.

Allgemeine Sicherheitsratschläge



Warnung: Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen (einschließlich der folgenden) zu beachten, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu vermeiden. Lesen Sie alle Anweisungen und speichern Sie diese Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

Sicherer Betrieb in der Zukunft:

- 1) Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber
 - Eine unordentliche Umgebung kann zu Verletzungen führen.
- 2) Berücksichtigen Sie die Arbeitsumgebung.
 - Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge in nassen Bereichen. Halten Sie den Arbeitsbereich gut beleuchtet. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, bei denen Brand- oder Explosionsgefahr besteht.
- 3) Achten Sie auf Stromschläge.
 - Kontakt mit dem Boden oder Oberflächenkontakt mit dem Boden vermeiden (Rohre, Heizkörper, Kühlschränke).
- 4) Von Kindern fernhalten.
 - Erlauben Sie Besuchern nicht, das Werkzeug zu berühren oder die Wohnung zu erweitern. Alle Besucher sollten sich von der Umgebung fernhalten.
- 5) Speicher-Leerlauf-Tools.
 - Wenn sie nicht benutzt werden, sollten Werkzeuge in Bereichen gelagert werden, die für Kinder, die trocken, hoch oder geschlossen sind, nicht zugänglich sind.
- 6) Benutze keine Werkzeuge brutal
 - Es wird seine Arbeit besser und sicherer bei der erwarteten Geschwindigkeit erledigen.
- 7) Verwenden Sie den richtigen Modus.
 - Erzwingen Sie keine schweren Arbeiten mit Gadgets oder Zubehör. Verwenden Sie das Werkzeug nicht für unbeabsichtigte Zwecke, verwenden Sie zum Beispiel keine Kreissäge, um Äste oder Holz zu schneiden.
- 8) Geeignete Kleidung tragen.
 - Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, sie könnten sich in Arbeitsteilen verfangen. Im Freien werden Gummihandschuhe und rutschfeste Schuhe empfohlen. Tragen Sie eine Haarkappe, um Ihr Haar zu schützen.
- 9) Verbindung Staubbefernungs-ausrüstung.
 - Wenn Geräte zum Anschließen der Staubsammel- und -sammleinrichtungen vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass das Gerät angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet wird.
- 10) Missbrauche das Netzkabel nicht.
 - Tragen Sie das Werkzeug nicht durch das Kabel, ziehen Sie es nicht fest aus der Steckdose und halten Sie es von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern.
- 11) Sichere Arbeit.
 - Arbeiten Sie mit Clips oder Regalen. Es ist sicherer als mit den Händen, es kann die Hände loslassen, um das Werkzeug zu bedienen.
- 12) Überschreiten Sie nicht.
 - Behalte immer das richtige Fundament und Gleichgewicht.
- 13) Sorgfältige Wartung.
 - Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber, um eine bessere und sicherere Leistung zu erzielen. Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren und Ersetzen von Zubehör, überprüfen Sie das Werkzeugkabel regelmäßig, reparieren Sie es in einer autorisierten Serviceeinrichtung und inspizieren Sie es regelmäßig nach Beschädigungen. Überprüfen Sie regelmäßig das Verlängerungskabel und ersetzen Sie es, falls es beschädigt ist. Halten Sie den Griff trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
- 14) Trennen Sie die Stromversorgung.
 - Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile wie Messer, Bohrer und Werkzeuge warten und ersetzen.
- 15) Entfernen Sie die Einstellschlüssel und Schlüsselschlüssel.
 - Um die Kontrolle zu entwickeln, entfernen Sie den Einstellschlüssel und den Einstellschlüssel vor dem Öffnen aus dem Werkzeug.
- 16) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
 - Berühren Sie nicht das Netzteil, während Sie den Finger auf den Schalter stecken. Stellen Sie sicher,

dass der Schalter geschlossen ist, wenn er eingesteckt ist.

17) Verwenden Sie ein Verlängerungskabel für den Außenbereich

- Wenn Sie das Gerät im Freien verwenden, verwenden Sie nur ein Verlängerungskabel für den Außenbereich.

18) Bleib wachsam.

-- Passen Sie auf, was Sie tun, und verwenden Sie gesunden Menschenverstand. Benutzen Sie keine Werkzeuge, wenn Sie müde sind.

19) Auf beschädigte Teile prüfen.

-- Um das Werkzeug besser zu nutzen, sollten Versicherungs- oder andere beschädigte Teile sorgfältig untersucht werden, um festzustellen, ob es ordnungsgemäß funktioniert und seine beabsichtigte Funktion erfüllt. Überprüfen Sie die Ausrichtung der beweglichen Teile, die freie Bewegung der beweglichen Teile, die Beschädigung der Teile, die Installation und alle anderen Bedingungen, die ihren Betrieb beeinträchtigen können. Sofern in dieser Bedienungsanleitung nicht anders angegeben, können Versicherungen oder andere beschädigte Teile in einem autorisierten Servicecenter repariert oder ersetzt werden. Der fehlerhafte Schalter wird durch eine autorisierte Serviceagentur ersetzt. Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, wenn der Schalter nicht ein- oder ausgeschaltet ist.

20) Warnung.

-- Jeder in dieser Bedienungsanleitung verwendete Anhang kann zu Verletzungen führen.

21) Bitte finden Sie eine qualifizierte Person, um Ihre Maschine zu reparieren.

-- Das Elektrowerkzeug erfüllt die relevanten Sicherheitsanforderungen. Die Wartung darf nur von qualifiziertem Personal unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden, da dies sonst ein erhebliches Risiko für den Benutzer darstellen kann.

Waffensicherheitsanweisungen

- Bei Flampunkten von 21 ° C (British 32 ° C) oder höher können Sie Farben wie Farben, Lacke, Glasuren usw. nur ohne zusätzliche Vorsicht versprühen. (Gefahrenklassen A II und A III für die Einordnung des deutschen Beschichtungsstoffteils, siehe Werkstoff Dose).
- Dieses Gerät darf nicht an Arbeitsplätzen verwendet werden, die den Explosionsschutzbestimmungen unterliegen.
- Während des Sprühvorgangs darf es keine Zündquellen geben, wie Grillen im Freien, Zigarettenrauch, Zigarren und Pfeifen, Funken, glühende Drähte, Hochtemperaturflächen usw.
- Spritzen Sie keine Substanzen mit einem unbekanntem Gefahrenpotenzial.
- Bevor Sie die Pistole benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine Sprühpistolen, um brennbare Substanzen zu sprühen .. Sprühpistolen sollten nicht mit brennbaren Lösungsmitteln bei Blitzen unter 21 ° C gereinigt werden.
- Beachten Sie die Gefahren, die durch das Sprühen von Materialien entstehen können, und beachten Sie die Wörter und Informationen auf dem Behälter oder die Anweisungen des Stoffherstellers. **Hinweis: Beim Sprühen Atemmaske und Schutzbrille tragen.**

Warnung - Verletzungsgefahr!

Richten Sie die Spritzpistole niemals auf sich, andere Personen oder Tiere.



- Wenn Sie Werkzeuge im Innen- und Außenbereich verwenden, achten Sie darauf, dass die Pistole keine Lösungsmitteldämpfe einatmet.
- Achten Sie beim Arbeiten im Freien auf die Windrichtung. Wind kann Farbe weiterblasen und Schaden verursachen. Lüften Sie während der Arbeit in Innenräumen.
- Lassen Sie Kinder die Maschine nicht berühren.
- Öffnen Sie das Gerät nicht selbst und reparieren Sie das elektrische Teil!
- Legen Sie die Spritzpistole nicht flach.

Restrisiko

Selbst wenn die Elektrowerkzeuge wie angegeben verwendet werden, ist es unmöglich, alle verbleibenden Risikofaktoren zu beseitigen. Die Struktur und das Design von Elektrowerkzeugen können die folgenden Gefahren verursachen:

1. Wenn Sie keine wirksame Staubmaske tragen, wird die Lunge geschädigt.
2. Wenn Sie kein wirksames Gehörschutzgerät tragen, kann Ihr Gehör geschädigt werden.
3. Wenn das Elektrowerkzeug zu lange benutzt wird oder wenn es nicht richtig gehandhabt und ordnungsgemäß gewartet wird, kann es zu Vibrationen und Gesundheitsschäden kommen.

Warnung! Das Elektrowerkzeug erzeugt ein elektromagnetisches Feld bei der Arbeit. Magnetfelder können aktive oder passive medizinische Implantate in bestimmten Situationen stören. Um das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen zu verringern, empfehlen wir, dass Personen mit medizinischen Implantaten vor der Inbetriebnahme dieses Geräts Ärzte und Hersteller medizinischer Implantate konsultieren.

Technical Data

TPK-PT003	
Maximale Viskosität	70DIN-s (Zeit mit dem Tropfen Flüssigkeit im Viskositätsbecher. Einheit: Sekunde)
Spannung	220-240 V / 120V
Leistung	400W / 2.2A
Φ1.0 Düsen Durchflussmenge	200ml/min
Φ1.8 Düsen Durchflussmenge	400ml/min
Φ2.6 Düsen Durchflussmenge	800ml/min
Φ3.0 Düsen Durchflussmenge	800ml/min
Isolationsstärke	□
Behältervolumen	1300mL
Schalldruck L_{PA}	76.13 dB(A)
	K=3 dB
Schallleistung L_{WA}	87.13 dB(A)
	K=3 dB
Vibration	2.5 m/s ² , K=1.5 m/s ²
Nettogewicht	1.3KG

Funktionsabbildung


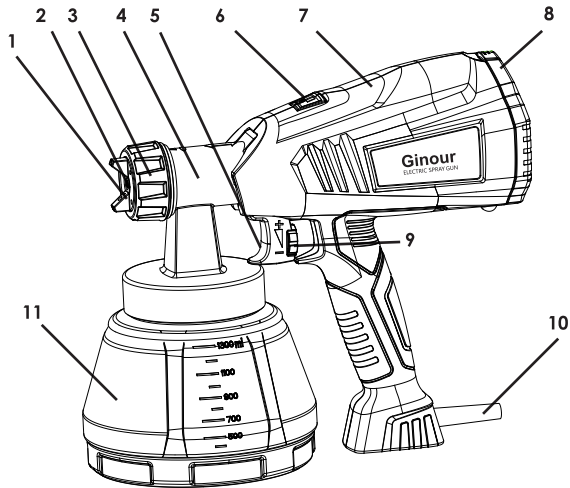


Fig. 1

Beschreibung (Abb. 1)

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1) Verdrängungsdüse | 2) Düse |
| 3) Elastischer Hut | 4) Spritzpistole vorne |
| 5) Auslöser | 6) Schnellverschluss-Taste |
| 7) Spritzpistole zurück | 8) Gehäusedeckel |
| 9) Verkehrsregelung | 10) Hauptkabel |
| 11) Gießkanne | |

Zubehörteil

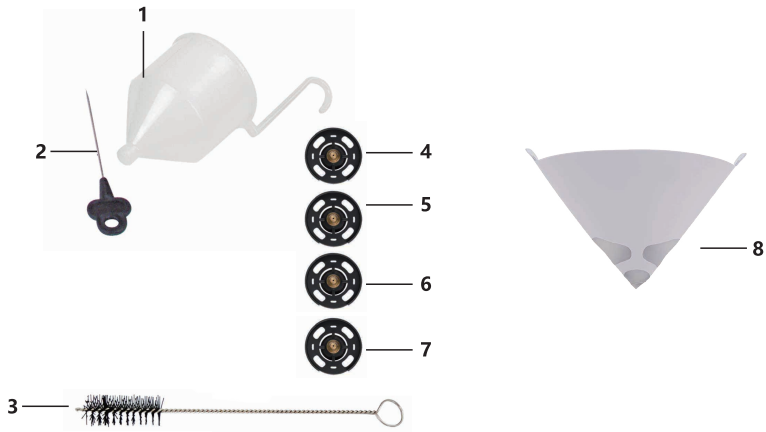

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|--|
| 1) Viskositätsmessbecher | 2) Reinigungsnadel | 3) Reinigungsbürste | 4) 3,0 mm Düse |
| 5) 2,6 mm Düse | 6) 1,0 mm Düse | 7) 1,8 mm Düse | 8) Filterpapiertrichter
(an der Maschine) |

Anwendung

Geeignet zum Spritzen von Materialien

Wasser- und lösemittelhaltige Farben, Lacke, Grundierungen, Zweikomponentenlacke, Lacke, Autolacke, Fleck- und Holzdichtstoffe - Konservierungsmittel.

Ungeeignetes Sprühmaterial

Wandfarben (Latexfarben), alkalische und saure Farben, Flammpunkt von weniger als 21 Grad Celsius Beschichtungsmaterial.

Herstellung von Beschichtungsmaterialien

Mit der Maschine können unverdünnte oder leicht verdünnte Farben, Lacke und Lasuren versprüht werden.

1. Heben Sie die Farbe an und legen Sie die erforderliche Menge in den Farbbehälter
2. Wenn die Lieferkapazität zu niedrig ist, fügen Sie schrittweise 5 - 10% Verdünnung hinzu, bis die Lieferkapazität Ihren Anforderungen entspricht, Max Viskosität: 70 DIN-min(Stoppzeit: 70 Sekunden).

Verfeinerungsempfehlung

Sprühmaterial	
Glaser	Unverdünnt
Holzschutzmittel, Beizen, Öle, Desinfektionsmittel, Pflanzenschutzmittel	Unverdünnt
Enthält Lösungsmittel und wasserlösliche BeschichtungenFarbe, Grundierung, Fahrzeugfarbe,Glaser	Verdünnung 5 - 10%

Beginnen Sie zu verwenden

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt, bevor Sie das Netzteil anschließen.


1) Verwendung von Filterpapier und Messbecher

Gießen Sie die zu filternde Farbe in den Papiertrichter, filtrieren Sie langsam durch den Filter und stellen Sie einen leeren Filter oder Becher unter den Filter, um ihn nach der Filtration zu verwenden. Die Anzahl der Filtrationen kann in Abhängigkeit von der Art der gefilterten Farbe relativ eingestellt werden, um den Zweck der Entfernung von Verunreinigungen zu erreichen.

2) Montageschritt

- Schrauben Sie die Gießkanne von der Spritzpistole ab
Richten Sie den Strohhalm aus. (Abb. 2)

Fig.2

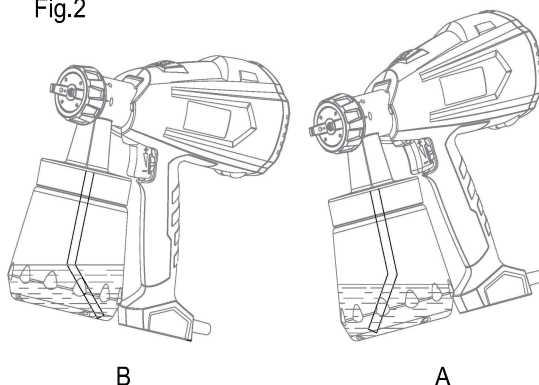

Wenn die Pipette korrekt platziert ist, kann die Farbe im Inneren des Behälters vollständig rückstandsfrei gesprüht werden.

Den abgeflachten Gegenstand einsprühen: die Öffnung des Saugrohrs vor der Richtung drehen (Abb. 2 A)


Oberes Objekt nach oben sprühen: Saugrohr nach hinten drehen (Abb. 2 B)

- Stellen Sie den Behälter auf ein Stück Papier, gießen Sie die vorbereitete Farbe und schrauben Sie den Behälter fest auf die Spritzpistole.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene, saubere Oberfläche. Andernfalls könnte die Maschine umkippen!
- Passen Sie die Sprüheinstellung an der Sprühpistole an.

3) Sprühstrahleinstellung

Abhängig von der Anwendung und dem Ziel können drei unterschiedliche Düsenstellungen an der Pistole ausgewählt werden

Abb.3

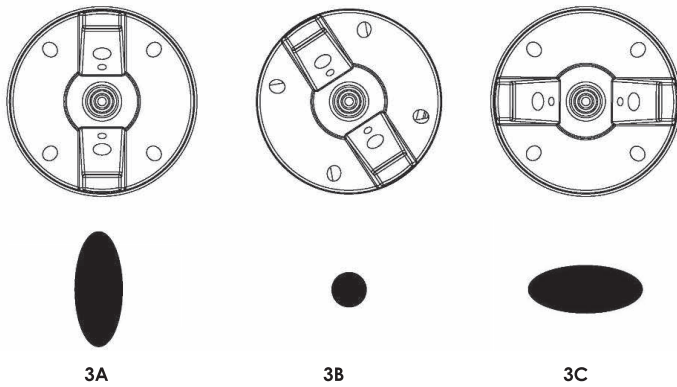


- Abb. 3 A = vertikaler Modus
- Abb. 3 B = Kreismuster
- Abb. 3 C = Horizontalmodus

Die Sprühmodusanzeige befindet sich an der Vorderseite des Sprüher. Der Pfeil geht zum vorderen Ende der Düse.

Sprühmodus-Anzeige

Verdrängungsdüse

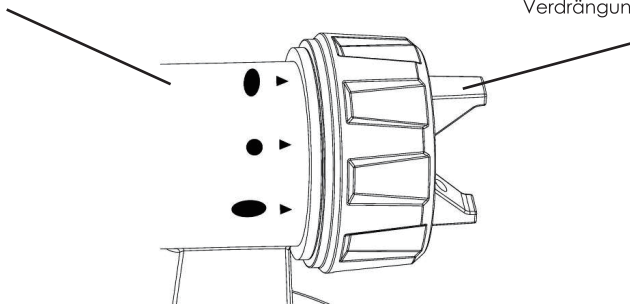

4) Passen Sie die erforderlichen Sprüheinstellungen an (Abb. 4)

Lösen Sie vorsichtig die Kappe (2) und drehen Sie die Verdrängungsdüse (1) auf die gewünschte Sprayeinstellung und ziehen Sie dann die Mutter fest.

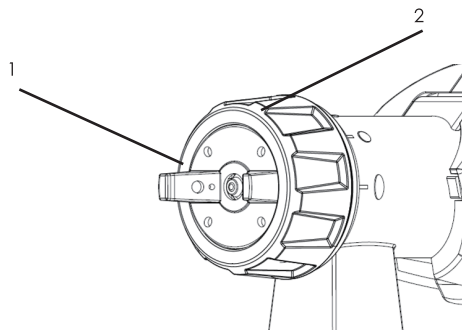


Abb.4

5) Passen Sie den Farbfluss an (Abb. 5)

Stellen Sie den Durchfluss ein, indem Sie den Regler am Pistolenzug drehen.

- Reduzieren Sie den Verkehr
- + Erhöhen Sie den Verkehr

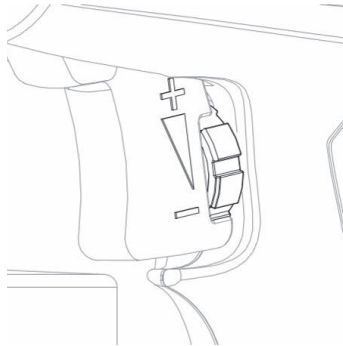


Abb.5

6) Sprühtechnologie

- Der Sprüheffekt hängt in hohem Maße von der Oberflächenbeschaffenheit und der Sauberkeit der zu besprühenden Oberfläche ab. Daher sollte die Oberfläche sorgfältig vorbereitet und staubfrei gehalten werden.
- Decken Sie alle nicht lackierten Oberflächen ab.
- Umfasst Threads oder ähnliche Teile eines Zielobjekts.
- Es wird empfohlen, die Spritzpistole auf einer Pappe oder einer ähnlichen Oberfläche zu testen, um die richtige Einstellung zu finden.
- Korrekt (Abbildung 6a). Stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe ungefähr 10 - 30 cm auf dem Ziel halten
- Falsch (Abb. 6b) Viel Sprühanfall, ungleiche Oberflächenqualität
- Bewegungen Sie die Pistole je nach Einstellung des Sprühmusters gleichmäßig horizontal oder auf und ab.
- Eine gleichmäßige Bewegung der Spritzpistole ergibt eine gleichmäßige Oberflächenqualität.

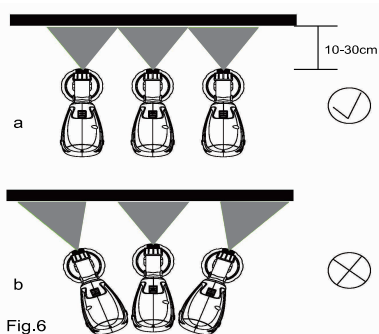


Fig.6

ATTENTION:

Wichtig: Wenn Düse (A) und Tankdeckel (B) (Abb. 7) beschichtet sind, beide Teile mit Lösungsmittel oder Wasser reinigen.

Pause nach der Arbeit für 4 Stunden

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Wenn Sie den Lack mit verschiedenen Zutaten reinigen, reinigen Sie das Gerät sofort.


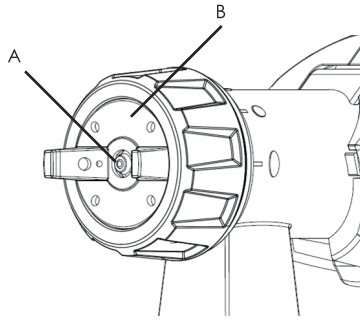


Fig.7

Vorgang abbrechen und reinigen

Eine einwandfreie Reinigung ist Voraussetzung für den störungsfreien Betrieb von Lackieranlagen. Wenn der Vorgang falsch oder nicht sauber ist, wird kein Garantieanspruch akzeptiert.

- 1) Wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird oder die Arbeit abgeschlossen ist, ziehen Sie bitte den Netzstecker und leeren Sie die Gießkanne.
- 2) Split-Spritzpistole. Drücken Sie die Entsperrtaste nach unten (Abbildung 8).
- 3) Schrauben Sie die Gießkanne ab. Leeren Sie das restliche Beschichtungsmaterial in den Tank zurück.
- 4) Reinigen Sie den Behälter und das Saugrohr mit einer Bürste.

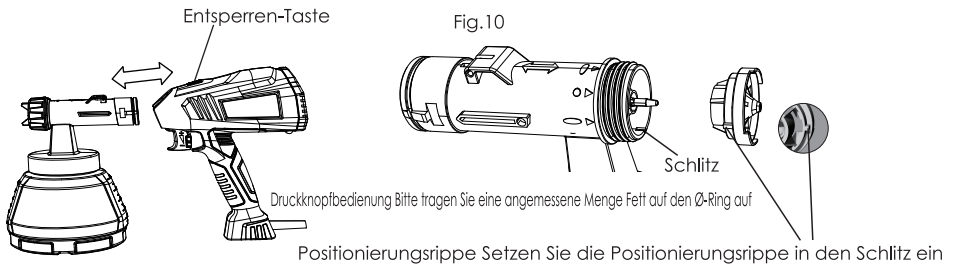

- 5) Gießen Sie Lösungsmittel oder Wasser in den Behälter. Ziehen Sie die Gießkanne wieder fest. Verwenden Sie nur Lösungsmittel mit einem Flammpunkt von mehr als 21 ° C.
- 6) Wieder zusammenbauen.
- 7) Stecken Sie den Netzstecker ein, schalten Sie das Gerät ein und sprühen Sie Lösungsmittel oder Wasser in den Behälter oder das Tuch.
- 8) Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis das aus der Düse austretende Lösungsmittel oder Wasser sauber und klar ist.
- 9) Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- 10) Reinigen Sie das Äußere der Pistole und des Behälters mit einem in Lösungsmittel oder Wasser getränkten Lappen.
- 11) Schrauben Sie die Mutter ab und entfernen Sie die Luftkappe und die Düse. Reinigen Sie die Luftkappe und die Düse mit einer Bürste und Lösungsmittel oder Wasser.

Wartung

**Wenn der Luftfilter verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn (Abb. 9, Nr. 7).
ACHTUNG!**



Die Maschine nicht ohne Luftfilter betreiben, da sonst Schmutz eindringen und die Funktion der Maschine beeinträchtigen kann.

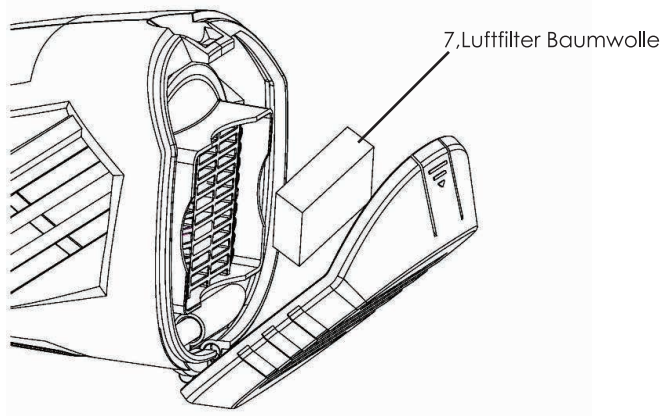


Fig.9

Fehler beheben

Probleme	Ursachen	Lösungen
Keine Farbe spritzte aus der Düse	Verstopfte Düse Rohrverstopfung Einstellung der Materialmenge nach links (-) zu weit drehen Lose Röhre Kein Druckaufbau im Behälter	Sauber Reinigen Sauber Reinigen Nach rechts drehen (+) Setzen Sie das Zufuhrrohr ein Gießkanne festschrauben
Farbe tropft aus der Düse	Lose Düse Düsenabnutzung Düsenabdichtungsabnutzung Luftkappe aufkleben, Düse aus dem Stau entfernen	Ziehen Sie das Mundstück fest Ersetzen Sie die Düse Ersetzen Sie die Düse Reinigen Sie die Düse
Grobe Zerstäubung	Die Viskosität der Farbe ist zu hoch Farbspray ist zu groß Drehen Sie den Durchflussregler (+) Düsenverschmutzung Niederdruck	Verdünnung Drehen Sie den Durchflussregler nach links (-) Reinigen oder ersetzen Ziehen Sie den Behälter fest
Jet Pulsation	Die Farbe im Container ist aufgebraucht Luftfilter Baumwolle stark verschmutzt	Farbe hinzufügen Ändern Sie den Filter

Sprühmaterial verursacht einen tropfenähnlichen Effekt	Zu viele Farbanwendungen	Drehen Sie die Strömungseinstellschraube nach links (-)
Zu viel Farbspray	Distanzobjekt ist zu weit entfernt Zu viele Farbanwendungen	Verringern Sie den Abstand, um die Durchflussregulierschraube nach links zu drehen (-)
Lüftungslleitung einsprühen	Membran verschmutzt Membranschaden	Reinigen Sie die Membrane Ersetzen Sie die Membrane

Umweltschutz



Produkte und Zubehör sollten umweltfreundlich recycelt werden. Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll. Bitte bringen Sie das Produkt zu einer örtlichen Sammelstelle oder holen Sie sich Informationen von einem Fachhändler, um den Umweltschutz zu unterstützen.



WARNUNG: Die an der Pistole verwendeten Dichtungen können organische Lösungsmittel verhindern. Lassen Sie die Pistole nicht über einen längeren Zeitraum in einem organischen Lösungsmittel.



WARNUNG: Das hintere Ende der Pistole legen nicht in Wasser oder Lösungsmittel. Schrubben Sie bitte mit einem feuchten Tuch.



Achtung: Benutzen Sie die Maschine nicht ohne Filter, da sonst das Produkt in die Maschine gesaugt wird.

Garantie und Support

Ginour bietet allen Kunden 24 Monate Garantie ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Wenn das Produkt aufgrund von Herstellungsfehlern ausfällt, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: support@ginour.com, um einen Garantieanspruch zu erheben. Wir weisen Sie darauf hin, wie Sie das Produkt zur Reparatur / zum Austausch zurücksenden.

Erklärung

Wir können nur Nachverkaufsservice für Produkte anbieten, die direkt bei Ginour oder Ginour autorisierten Distributoren gekauft wurden. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte für Austausch oder Anfrage an sie.

Conseils généraux de sécurité



Avertissement Lors de l'utilisation d'outils électriques, des précautions de sécurité élémentaires (notamment les suivantes) doivent être respectées afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures. Veuillez lire toutes les instructions et conserver ces instructions avant d'utiliser ce produit.

Opération sûre dans le futur:

- 1) Gardez l'environnement de travail bien rangé
 - L'environnement salissant peut causer des blessures.
- 2) Considérez l'environnement de travail.
 - N'exposez pas les outils électriques à la pluie. N'utilisez pas d'outils électriques dans les zones humides. Gardez l'espace de travail bien éclairé. N'utilisez pas d'outils électriques en cas de risque d'incendie ou d'explosion.
- 3) Vigilance sur les chocs électriques.
 - Éviter tout contact avec le sol ou la surface du sol (comme les tuyaux, les radiateurs, les réfrigérateurs)
- 4) Tenir à l'écart des enfants.
 - Ne permettez pas aux visiteurs de toucher l'outil ou d'agrandir l'appartement: tous les visiteurs doivent rester à l'écart de la zone.
- 5) Outils de stockage inactifs.
 - Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les outils doivent être rangés dans un endroit sec et élevé ou fermés aux enfants qui ne peuvent pas être atteints.
- 6) Ne pas utiliser d'outils sauvagement
 - Il achèvera son travail mieux et plus sûrement comme prévu.
- 7) Utilisez le bon mode.
 - Ne forcez pas les gadgets ou les accessoires à effectuer un travail intensif. N'utilisez pas l'outil à des fins non intentionnelles, par exemple, n'utilisez pas une scie circulaire pour couper des branches ou du bois.
- 8) Portez des vêtements appropriés.
 - Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, ils pourraient tomber en pièces au travail. À l'extérieur, des gants en caoutchouc et des chaussures antidérapantes sont recommandés. Portez un bonnet pour protéger vos cheveux.
- 9) Raccorder l'équipement de dépoussiérage.
 - Si un équipement est fourni pour connecter les installations de collecte et de collecte de la poussière, assurez-vous que l'équipement est connecté et correctement utilisé.
- 10) N'abusez pas du cordon d'alimentation.
 - Ne transportez pas l'outil à travers le cordon et ne le sortez pas de la prise par la force, et tenez le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives.
- 11) Travaillez en toute sécurité.
 - Utilisez des clips ou des étagères pour le travail. Il est plus sûr que d'utiliser vos mains, il peut libérer vos mains pour faire fonctionner les outils
- 12) Ne pas dépasser.
 - Toujours maintenir une base et un équilibre appropriés
- 13) Soyez prudent avec la maintenance.
 - Gardez les outils de coupe tranchants et propres pour une performance meilleure et plus sûre. Suivez les instructions pour la lubrification et le remplacement des accessoires, vérifiez régulièrement le cordon de l'outil, réparez-le dans un centre de service agréé et inspectez-le régulièrement après tout dommage. Vérifiez régulièrement la rallonge et remplacez-la si elle est endommagée. Gardez les mains sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse
- 14) Débranchez l'alimentation électrique.
 - Débranchez l'alimentation avant d'effectuer l'entretien et le remplacement des accessoires tels que les lames, les perceuses et les outils lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- 15) Retirez la clé de réglage et la clé.
 - Prenez l'habitude de vérifier, retirez la clé de réglage et la clé de réglage de l'outil avant de l'ouvrir.
- 16) Évitez l'activation involontaire.
 - Ne touchez pas l'alimentation électrique avec vos doigts lors de l'insertion sur l'interrupteur. Assurez-vous que l'interrupteur est fermé lorsqu'il est inséré.

17) Utilisez un câble d'extension extérieur.

- Lorsque vous utilisez l'outil à l'extérieur, utilisez uniquement un câble d'extension pour une utilisation en extérieur.

18) Soyez vigilant.

- Faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens. Ne pas utiliser d'outils en cas de fatigue

19) Vérifiez les pièces endommagées.

- Pour une meilleure utilisation de l'outil, l'assurance ou d'autres pièces endommagées doivent être soigneusement vérifiées afin de déterminer si elles peuvent fonctionner correctement et remplir la fonction prévue. Vérifier l'alignement des pièces mobiles, le libre mouvement des pièces mobiles, l'endommagement des pièces, l'installation et toute autre condition pouvant affecter leur fonctionnement. Sauf indication contraire dans ce manuel d'instructions, l'assurance ou d'autres pièces endommagées peuvent être réparées ou remplacées dans un centre de service agréé. L'interrupteur défectueux est remplacé par une agence de service autorisée. N'utilisez pas cet outil si l'interrupteur n'est pas allumé ou éteint.

20) Avertissement.

- Toute pièce jointe utilisée dans ce manuel d'instructions peut provoquer des blessures corporelles.

21) Veuillez trouver une personne qualifiée pour réparer votre machine.

- L'outil électrique répond aux exigences de sécurité pertinentes. La maintenance ne peut être effectuée que par un personnel qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine, sous peine de présenter un risque considérable pour l'utilisateur.

Instructions de sécurité du pistolet

- À des points d'éclair de 21 ° C (32 ° C britanniques) ou plus, vous pouvez uniquement vaporiser des peintures telles que peintures, vernis, glaçures, etc. sans précaution supplémentaire. (Classements de danger A II et A III pour la classification de la pièce de revêtement allemande, voir Matériel en état)
- Cet équipement ne doit pas être utilisé sur les lieux de travail couverts par les réglementations de protection contre les explosions.
- Pendant le processus de pulvérisation, il ne doit pas y avoir de sources d'inflammation, telles que barbecues à l'air libre à proximité, éclairage, fumée de cigarette, cigares et pipes, étincelles, fil incandescent, surfaces à haute température, etc.
- Ne pas pulvériser de substances à potentiel de risque inconnu.
- Avant d'utiliser le pistolet, retirez la fiche d'alimentation de la prise. Ne pas utiliser le pistolet pulvérisateur pour pulvériser des substances inflammables. Le pistolet de pulvérisation ne doit pas être nettoyé avec des solvants inflammables dont la température de l'éclair est inférieure à 21 ° C.
- Faites attention aux dangers qui peuvent être causés par la pulvérisation de produits, et faites attention aux mots et aux informations sur le contenant ou aux instructions données par le fabricant de la substance.

Conseil: Porter un masque respiratoire et des lunettes de protection lors de la pulvérisation.

Attention - Risque de blessure!

Ne pointez jamais le pistolet sur vous, sur d'autres personnes ou sur des animaux.



- Lorsque vous utilisez des outils à l'intérieur et à l'extérieur, assurez-vous que le pistolet n'inhalé pas les vapeurs de solvant.
- Faites attention à la direction du vent lorsque vous travaillez à l'extérieur. Le vent peut souffler plus loin et causer des dommages. Ventiler en travaillant à l'intérieur.
- Ne laissez pas les enfants toucher la machine.
- N'ouvrez pas la machine pour réparer la pièce électrique!
- Ne posez pas le pistolet de pulvérisation à plat.

Risque résiduel

Même si les outils électriques sont utilisés comme spécifié, il est impossible d'éliminer tous les facteurs de risque résiduels. La structure et la conception des outils électriques peuvent créer les risques suivants:

1. Si vous ne portez pas de masque antipoussière efficace, cela pourrait causer des dommages aux poumons.
2. Si vous ne portez pas de protection auditive valide, vous risquez d'endommager votre ouïe.
3. Si l'outil électrique est utilisé trop longtemps ou s'il n'est pas correctement géré et correctement entretenu, il causera des dommages dus aux vibrations et endommagera la santé.

Attention! L'outil électrique produit un champ électromagnétique au travail. Les champs magnétiques peuvent interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs dans certaines situations. Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, nous recommandons aux personnes ayant des implants médicaux de consulter des médecins et des fabricants d'implants médicaux avant d'utiliser cette unité.

Technical Data

TPK-PT003	
Viscosité la plus élevée	70DIN-s (Heure à laquelle la coupe de viscosité est remplie de liquide. Unité: seconde)
Tension	220-240 V /120V
Puissance	400W /2.2A
Débit de la buse Φ 1.0	200ml/min
Débit de la buse Φ 1.8	400ml/min
Débit de la buse Φ 2.6	800ml/min
Débit de la buse Φ 3.0	800ml/min
Classe d'isolation	□
Volume du conteneur	1300mL
Pression acoustique L_{PA}	76.13 dB(A)
	K=3 dB
Puissance sonore L_{WA}	87.13 dB(A)
	K=3 dB
Fréquence de vibration	2.5 m/s ² , K=1.5 m/s ²
Pois	1.3KG

Fonction figure


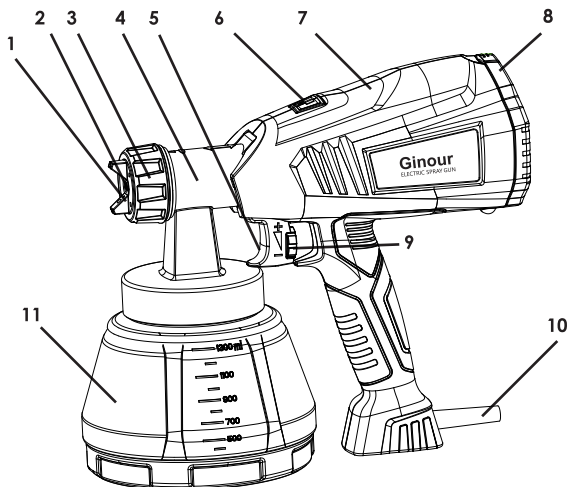


Fig.1

Description (Fig. 1)

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) tuyère de déplacement | 2) Buse |
| 3) Chapeau élastique | 4) avant pistolet |
| 5) Trigger | 6) bouton de libération rapide |
| 7) Pistolet arrière | 8) couverture de cas |
| 9) Régulation du trafic | 10) fil principal |
| 11) Arrosoir | |

Accessoire

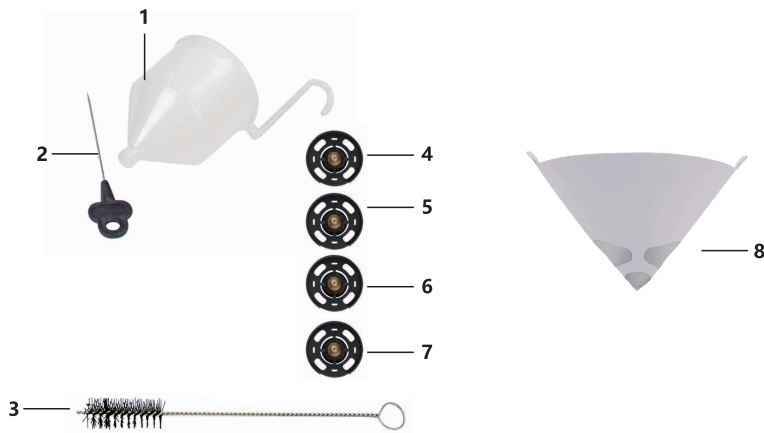

- 1) Tasse à mesurer la viscosité 2) Aiguille de nettoyage 3) Brosse de nettoyage 4) buse de 3.0mm
5) buse de 2.6 mm 6) buse de 1.0 mm 7) 1.8 mm Buse 8) Entonnoir en papier filtre (sur la machine)

Application

Convient pour la pulvérisation de matériaux

Peintures, vernis, apprêts, peintures à deux composants, vernis, peintures pour automobiles, produits d'étanchéité et produits d'étanchéité pour bois à base d'eau et de solvants - conservateurs

Matériau de pulvérisation inapproprié

Peintures murales (peintures au latex), peintures alcalines et acides. Point d'éclair inférieur à 21 degrés Celsius.

Préparation de matériaux de revêtement

La machine peut être utilisée pour pulvériser des peintures, des vernis et des vernis non dilués ou légèrement dilués.

1. Soulevez la peinture et placez la quantité requise dans le récipient de peinture.

2. Si la capacité de livraison est trop faible, ajoutez progressivement 5 - 10% de dilution jusqu'à ce que la capacité de livraison répond à vos besoins, Max. Viscosité: 70 DIN-s (temps de rodage: 70 secondes)

Recommandation de raffinement

Matériau de pulvérisation	
Glacer	Non dilué
Produits de préservation du bois, mordants, huiles, désinfectants, agents de protection des plantes	Non dilué
Contient des solvants et des revêtements hydrosolubles	Dilution 5 - 10%

Commencer à utiliser

Assurez-vous que la tension d'alimentation est la même que la valeur indiquée sur la plaque signalétique avant de connecter l'alimentation.


1) Comment utiliser le papier filtre et l'entonnoir

Versez la peinture dans l'entonnoir en papier, filtrez lentement à travers le filtre, placez le filtre vide ou la tasse à mesurer sous le filtre papier pour recueillir le liquide filtré, et l'utilisez après filtrage. Vous pouvez ajuster le fois de filtrations en fonction de différent produit pour atteindre le but d'éliminer les impuretés.

2) Étape d'assemblage

- Dévisser le bidon d'arrosage du pistolet de pulvérisation
Aligner le tube d'aspiration (Fig. 2)

Fig.2

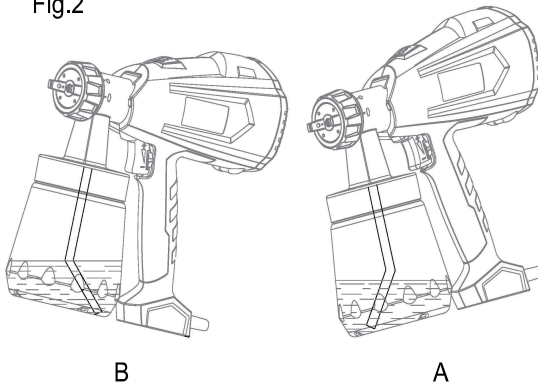

Si la pipette est placée correctement, la peinture à l'intérieur du récipient peut être pulvérisée complètement avec presque aucun résidu.

Vaporiser l'objet aplati: tourner l'ouverture du tube d'aspiration avant la direction (Fig. 2 A)


Vaporiser l'objet supérieur vers le haut: tourner le tube d'aspiration vers l'arrière (Fig. 2 B)

- Placez le récipient sur une feuille de papier, versez la peinture préparée et vissez fermement le récipient sur le pistolet pulvérisateur.
- Placez la machine uniquement sur une surface plane et propre. Sinon, la machine pourrait basculer!
- Réglez le réglage de pulvérisation sur le pistolet pulvérisateur.

3) réglage du jet

Selon l'application et la cible, trois réglages de jet différents peuvent être sélectionnés sur le pistolet


Abb.3

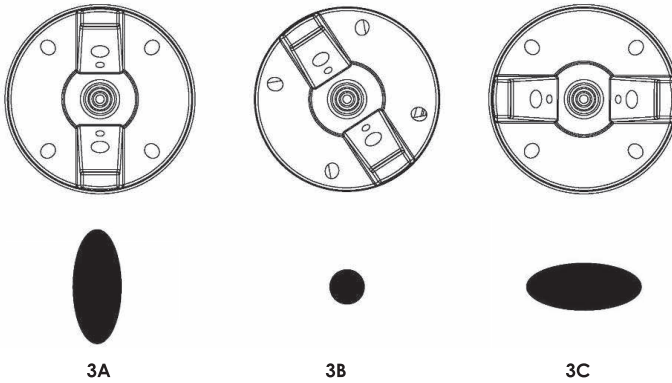

- Fig. 3 A = mode vertical
- Fig. 3 B = mode circulaire
- Fig. 3 C = mode horizontal

L'indication du mode de pulvérisation peut être trouvée à l'avant du pulvérisateur. La flèche se dirige vers l'extrémité avant de la tuyère.

Indication du mode de pulvérisation

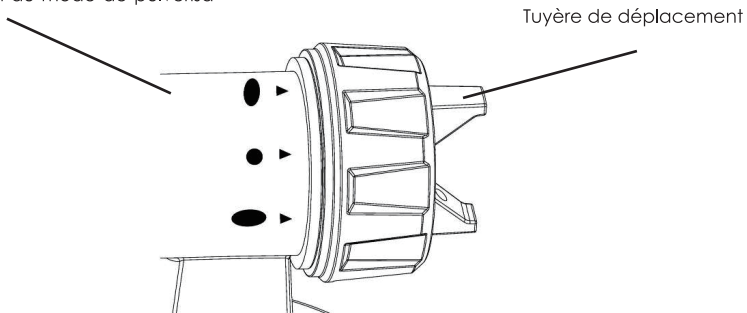

4) Ajuster les réglages de pulvérisation requis (Fig. 4)

Desserrer doucement le capuchon (2), tourner la buse de refoulement (1) dans la position de pulvérisation désirée, puis serrer l'écrou.

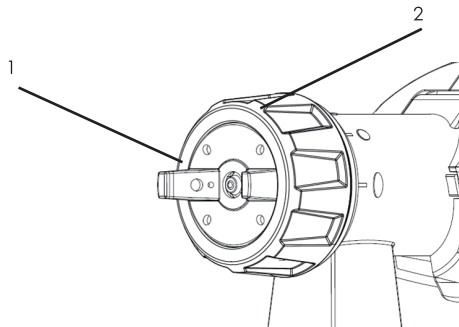


Abb.4

5) Ajuster le débit de peinture (Fig. 5)

Réglez le débit en tournant le régulateur sur la gâchette du pistolet.

- Réduire le trafic
- + Augmenter le trafic


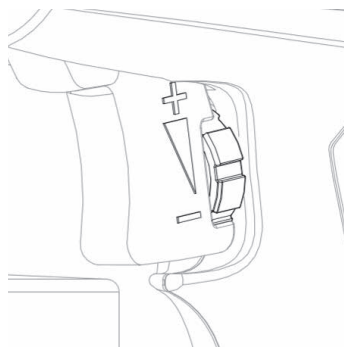


Fig.5

6) Technologie de pulvérisation

- L'effet de pulvérisation dépend dans une large mesure de la finition et de la propreté de la surface à traiter. Par conséquent, la surface doit être soigneusement préparée et gardée sans poussière.
- Couvrez toutes les surfaces qui ne doivent pas être peintes.
- Couvrez les threads ou les parties similaires d'un objet cible.
- Il est recommandé de tester le pistolet sur un carton ou une surface similaire pour trouver le réglage correct.
- Correct (Figure 6a). Assurez-vous de maintenir le pistolet sur la cible environ: 10 - 30 cm
- Incorrect (Fig. 6b) Grande quantité d'eau pulvérisée, qualité de surface inégale
- Déplacer le pistolet horizontalement de haut en bas ou de haut en bas selon le réglage du jet.
- Un mouvement uniforme du pistolet de pulvérisation entraîne une qualité de surface uniforme.

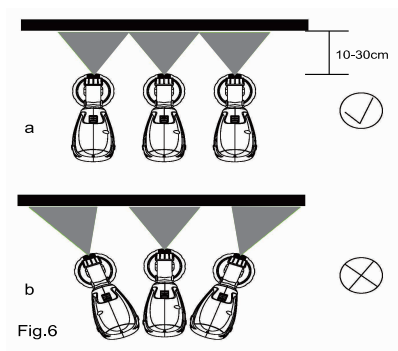

Important:

Lorsque la buse (A) et le bouchon du réservoir (B) (Fig. 7) ont un revêtement, nettoyez les deux parties avec du solvant ou de l'eau.

Pause après le travail pendant 4 heures

- Éteignez la machine.
- Nettoyer immédiatement l'équipement lors de la manipulation de différents composants de vernis.


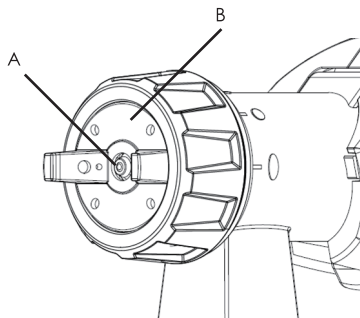


Fig.7

Annuler l'opération et le nettoyage

Un nettoyage correct est une condition préalable pour un fonctionnement sans problème de l'équipement de peinture. Si l'opération est incorrecte ou pas propre, aucune réclamation de garantie ne sera acceptée.

- 1) S'il n'est pas utilisé pendant une longue période ou si le travail est terminé, veuillez débrancher la prise d'alimentation et vider l'arrosoir
- 2) Divisez le pistolet de pulvérisation. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (Figure 8)
- 3) Dévissez le bidon d'arrosage. Videz le matériau de revêtement restant dans le réservoir.
- 4) Utilisez une brosse pour nettoyer le récipient et le tube d'aspiration.
- 5) Verser du solvant ou de l'eau dans le récipient. Resserrez le bidon d'arrosage. Utilisez uniquement des solvants dont le point d'éclair est supérieur à 21 ° C.

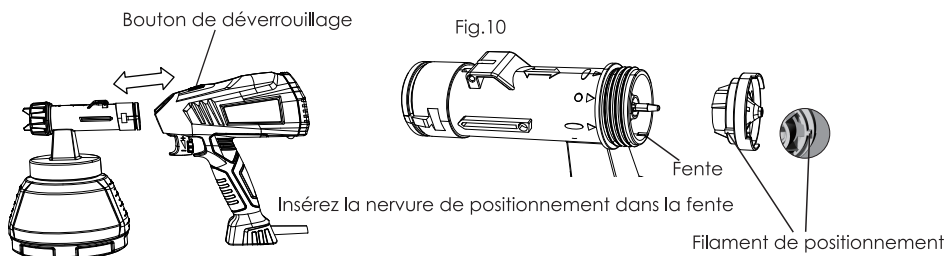

- 6) Réassemblez.
- 7) Insérez la fiche d'alimentation, allumez la machine et pulvérisez du solvant ou de l'eau dans le récipient ou le chiffon.
- 8) Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le solvant ou l'eau évacuée de la buse soit propre et claire.
- 9) Éteignez la machine et retirez la prise.
- 10) Nettoyez l'extérieur du pistolet et du récipient avec un chiffon imbibé de solvant ou d'eau
- 11) Dévisser l'écrou et retirer le chapeau d'air et la buse. Nettoyer le chapeau d'air et la buse avec une brosse et un solvant ou de l'eau

Maintenance

Si le filtre à air est sale, remplacez-le (Fig. 9, No. 7).

AVERTISSEMENT!

Ne pas faire fonctionner la machine sans filtre à air car la saleté risque d'être aspirée et d'interférer avec le fonctionnement de la machine.



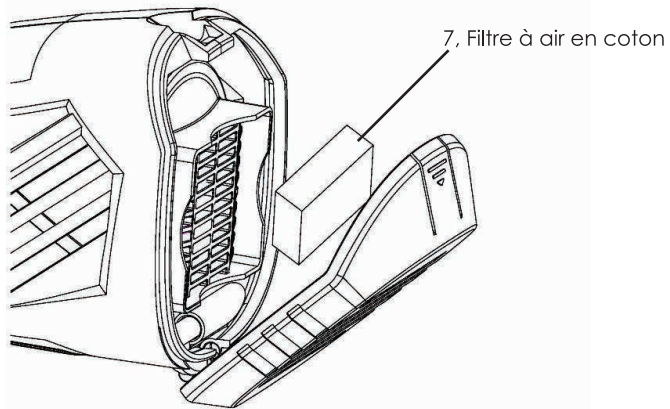


Fig.9

Corriger le défaut

Des problèmes	Causes	Solutions
Pas de peinture pulvérisée par la buse	Buse bouchée Blocage du tube d'alimentation Réglage du volume de matériau, tourner à gauche (-) trop loin Tube lâche Pas de pression accumulée dans le récipient	Propre propre Propre propre Tourner à droite (+) Insérer le tube d'alimentation Resserrer l'arrosoir
Peindre les gouttes de la buse	Buse libre Usure de la buse Usure du joint de buse Peinture dans le chapeau d'air, buse hors de l'accumulation	Serrer l'embouchure Remplacer la buse Remplacer la buse Nettoyer la buse
Atomisation rugueuse	La viscosité de la peinture est trop élevée La peinture en aérosol est trop grande Tournez le bouton de réglage du débit (+) La contamination de la buse Basse pression La peinture dans le récipient est épuisée Filtre à air en coton très sale	Dilution Tournez le bouton de réglage du débit vers la gauche (-) Nettoyer ou remplacer Serrer le conteneur
Pulsation de jet	La peinture dans le récipient est épuisée Filtre à air en coton très sale	Ajouter de la peinture Changer le filtre

Le produit pulvérisé provoque un effet de goutte	Trop d'applications de peinture	Tournez la vis de réglage du débit vers la gauche (-)
Trop de peinture	L'objet Distance est trop loin Trop d'applications de peinture	Réduire la distance pour tourner la vis de réglage du débit vers la gauche (-)
Pulvériser dans le tuyau de ventilation	Diaphragme sale Dommages au diaphragme	Nettoyer le diaphragme Remplacer le diaphragme

Protection de l'environnement



Les produits et accessoires doivent être recyclés de manière écologique. Ne jetez pas le produit avec vos ordures ménagères. Veuillez prendre le produit à un point de collecte local ou obtenir des informations auprès d'un détaillant spécialisé pour soutenir la protection de l'environnement.



Remarque! Les joints d'étanchéité utilisés sur le pistolet peinture ont une certaine capacité à empêcher les solvants organiques. Ne laissez pas le pistolet peinture dans un solvant organique pendant une période prolongée.



Ne placez pas l'extrémité arrière du pistolet (partie chargée) dans de l'eau ou un solvant. S'il vous plaît frotter avec un chiffon humide.



Remarque! N'utilisez pas la machine s'il n'y a pas de la filtre, car la saleté serait aspirée dans la machine.

Garantie et assistance

Ginour offre à tous ces clients une garantie de 24 mois à compter de la date de son achat. Si le produit tombe en panne à cause de défauts du fabricant, veuillez nous contacter par email: support@ginour.com pour lancer une demande de garantie. Nous vous indiquerons comment retourner le produit pour réparation / remplacement.

Déclaration

Nous ne pouvons fournir un service après vente que pour les produits achetés directement auprès des Ginour ou des distributeurs agréés Ginour. Si vous avez acheté chez un autre vendeur, veuillez les contacter pour tout échange ou demande.

Consejos generales de seguridad



Advertencia: cuando utilice herramientas eléctricas, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad (incluidas las siguientes) para reducir incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. Lea todas las instrucciones y guarde estas instrucciones antes de operar este producto.

Operación segura:

- 1) Mantenga el ambiente de trabajo ordenado
 - Un ambiente desordenado puede causar lesiones.
- 2) Considere el ambiente de trabajo.
 - No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia. No use herramientas eléctricas en áreas húmedas. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. No use herramientas eléctricas en lugares donde haya riesgo de incendio o explosión.
- 3) Alerta a choque eléctrico.
 - Evite el contacto con el suelo o el contacto superficial con el suelo (como tuberías, radiadores, refrigeradores)
- 4) Mantente alejado de los niños.
 - No permita que los visitantes toquen la herramienta ni expandan el apartamento. Todos los visitantes deben mantenerse alejados del área..
- 5) Herramienta inactiva de almacenamiento.
 - Cuando no estén en uso, las herramientas deben almacenarse en un lugar seco, alto o cerrado para niños.
- 6) No use herramientas salvajemente
 - Completará su trabajo mejor y más seguro a la velocidad esperada.
- 7) Usa el modo correcto.
 - No fuerce los gadgets ni los accesorios para realizar trabajos pesados. No utilice la herramienta para fines no intencionados, por ejemplo, no use una sierra circular para cortar ramas o madera.
- 8) Use ropa adecuada.
 - No use ropa suelta o joyas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas que trabajan. Al aire libre, se recomiendan guantes de goma y antideslizantes. Use gorras para el cabello para proteger el cabello.
- 9) Equipo de eliminación de polvo de conexión.
 - Si se proporcionan dispositivos para conectar las instalaciones de recolección y recolección de polvo, asegúrese de que estos dispositivos estén conectados y se utilicen adecuadamente..
- 10) No abuse del cable de alimentación.
 - No transporte la herramienta a través del cable, ni la jale con fuerza por la salida, y mantenga el cable alejado del calor, aceite y bordes filosos.
- 11) Trabajo seguro.
 - Trabaja con clips o estantes. Es más seguro que usar sus manos, puede liberar sus manos para operar herramientas.
- 12) No exceder.
 - Mantenga siempre la base y el equilibrio adecuados
- 13) Mantenimiento cuidadoso.
 - Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias para un mejor y más seguro rendimiento. Siga las instrucciones para lubricar y reemplazar accesorios, revise el cable de la herramienta con regularidad, repárelo en un centro de servicio autorizado e inspeccione regularmente después de daños. Verifique el cable de extensión regularmente y reemplácelo si está dañado. Mantenga las manos secas, limpias y libres de aceite y grasa.
- 14) Desconecte el poder.
 - Cuando no esté en uso, desconecte la energía antes de reparar y reemplazar accesorios como cuchillas, taladros y herramientas.
- 15) Retire la llave de ajuste y la llave.
 - Adquiera el hábito de revisar, retire las llaves de ajuste y la llave de ajuste de la herramienta antes de abrir.
- 16) Evite el inicio inadvertido.
 - No toque la fuente de alimentación mientras inserta su dedo en el interruptor. Asegúrese de que el interruptor esté cerrado cuando se inserta.
- 17) Use un cable de extensión para exteriores.
 - Cuando use la herramienta en el exterior, use solo un cable de extensión para uso en exteriores.

18) Mantente alerta.

– Presta atención a lo que estás haciendo y usa el sentido común. No utilice herramientas cuando esté fatigado.

19) Verificar si hay partes dañadas.

– Para utilizar mejor la herramienta, el seguro u otras partes dañadas se deben examinar cuidadosamente para determinar si está funcionando y realizando su función prevista. Verifique la alineación de las partes móviles, el movimiento libre de las partes móviles, el daño de las piezas, la instalación y cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. A menos que se indique lo contrario en este manual de instrucciones, el seguro u otras piezas dañadas se pueden reparar o reemplazar en un centro de servicio autorizado. El interruptor defectuoso es reemplazado por una agencia de servicio autorizada. No use esta herramienta si el interruptor no está encendido o apagado.

20) Advertencia.

–Cualquier accesorio utilizado en este manual de instrucciones puede causar lesiones personales.

21) Por favor encuentre una persona calificada para reparar su máquina.

– La herramienta eléctrica cumple con los requisitos de seguridad relevantes. El mantenimiento solo puede ser realizado por personal calificado que utilice repuestos originales, de lo contrario puede representar un riesgo considerable para el usuario.

Instrucciones de seguridad de la pistola

- En puntos de inflamación de 21 ° C (32 ° C británicos) o más, solo puede pulverizar pinturas como pinturas, barnices, esmaltes, etc. sin precaución adicional. (La clasificación del material de recubrimiento alemán se clasifica en las clases de peligro A II y A III, véase material de estaño.)
- Este equipo no debe utilizarse en lugares de trabajo cubiertos por las normas de protección contra explosiones.
- Durante el proceso de pulverización, no debe haber fuentes de ignición, como barbacoas al aire libre cercanas, encendido de humo de cigarrillos, cigarrillos y pipas, chispas, cables brillantes, superficies de alta temperatura, etc.
- No rocíe sustancias de potencial de riesgo desconocido.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de usar la pistola.No utilice pistolas pulverizadoras para pulverizar sustancias inflamables. Las pistolas pulverizadoras no se deben limpiar con disolventes inflamables con rayos a menos de 21 °C.
- Preste atención a los posibles peligros de rociar materiales, y preste atención al texto e información en el contenedor o las instrucciones dadas por el fabricante de la sustancia.

Consejo: use máscara de respiración y gafas de seguridad cuando pulverice.

Advertencia - ¡Peligro de lesiones!

Nunca apunte la pistola hacia usted, hacia otras personas o animales.



- Cuando utilice herramientas en interiores y exteriores, asegúrese de que la pistola no inhala los vapores de disolvente.
- Cuando trabaje al aire libre, preste atención a la dirección del viento. El viento puede soplar pintura más lejos y causar daño. Ventilar mientras trabaja en el interior.
- No permita que los niños toquen la máquina.
- ¡No abra la máquina usted mismo para reparar la parte eléctrica!
- No dejes la pistola plana.



Riesgo residual

Incluso si las herramientas eléctricas se usan como se especifica, es imposible eliminar todos los factores de riesgo residuales. La estructura y el diseño de herramientas eléctricas pueden crear los siguientes peligros:

1. Si vous ne portez pas de masque antipoussière efficace, cela pourrait causer des dommages aux poumons.
2. Si vous ne portez pas de protection auditive valide, vous risquez d'endommager votre ouïe.
3. Si l'outil électrique est utilisé trop longtemps ou s'il n'est pas correctement géré et correctement entretenu, il causera des dommages dus aux vibrations et endommagera la santé.

¡Advertencia! La herramienta eléctrica produce un campo electromagnético en el trabajo. El campo magnético puede interferir con implantes médicos activos o pasivos bajo ciertas condiciones. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos que las personas con implantes médicos consulten a médicos y fabricantes de implantes médicos antes de operar la máquina.

Technical Data

TPK-PT003	
Viscosidad máxima	70DIN-s (tiempo con la gota de líquido en el vaso de viscosidad. Unidad: segundo)
Voltaje del producto	220-240 V /120V
Potencia de entrada nominal	400W /2.2A
Flujo de boquilla de 1.0	200ml/min
Flujo de boquilla de 1.8	400ml/min
Flujo de boquilla de 2.6	800ml/min
Flujo de boquilla de 3.0	800ml/min
Grado de aislamiento	□
Volumen del contenedor	1300mL
Presión sonora L_{PA}	76.13 dB(A)
	K=3 dB
Potencia sonora L_{WA}	87.13 dB(A)
	K=3 dB
Vibración	2.5 m/s ² , K=1.5 m/s ²
Peso neto	1.3KG

Figura De Función


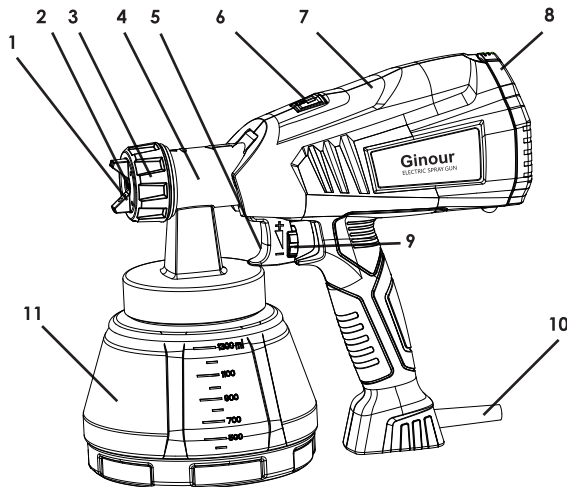


Fig.1

Descripción (Fig. 1)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) Tobera de desplazamiento | 2) Boquilla |
| 3) Sombrero elástico | 4) Frente de pistola |
| 5) Disparador | 6) Botón de liberación rápida |
| 7) Regulación del tráfico | 8) Cubierta de la caja |
| 9) Regulación del tráfico | 10) Cable principal |
| 11) Regadera | |

Accesorio

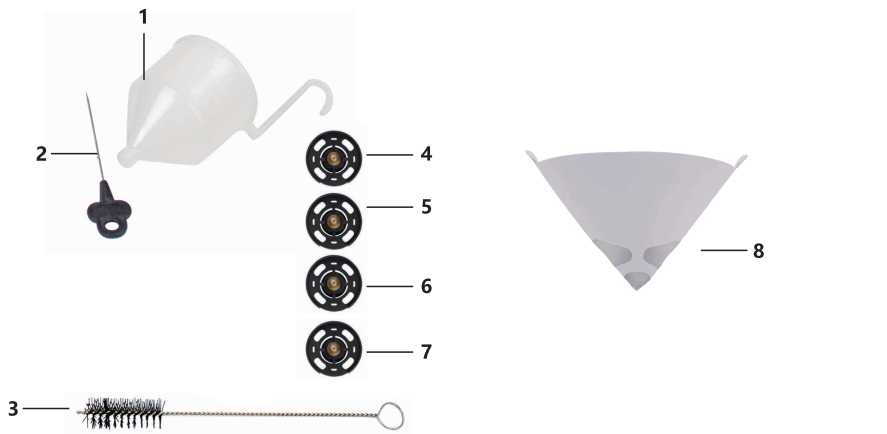

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1) Vaso medidor de viscosidad | 2) Aguja de limpieza | 3) Cepillo de limpieza | 4) Boquilla de 3.0 mm |
| 5) Boquilla de 2.6 mm | 6) Boquilla de 1.0 mm | 7) 1.8 mm Boquilla (en la máquina) | 8) Embudo de papel de filtro |

Solicitud

Adecuado para rociar materiales

Pinturas a base de agua y solventes, barnices, imprimaciones, pinturas de dos componentes, barnices, pinturas automotrices, selladores de manchas y selladores de madera - conservantes

Material de pulverización inadecuado

Pinturas de pared (pinturas de látex), pinturas alcalinas y ácidas. Material de recubrimiento con un punto de inflamación inferior a 21 grados Celsius.

Preparación de materiales de revestimiento

La máquina se puede usar para pulverizar pinturas, barnices y esmaltes diluidos o diluidos sin diluir.

1. Levante la pintura y coloque la cantidad requerida en el recipiente de pintura
2. Si la capacidad de entrega es demasiado baja, agregue gradualmente una dilución de 5-10% hasta que la capacidad de entrega cumpla con sus requisitos, Max. Viscosidad: 70 DIN-s (tiempo de salida: 70 segundos).

Recomendación de refinamiento

Material de pulverización	
Glaseado	Sin diluir
Conservantes de madera, mordientes, aceites, desinfectantes, agentes fitosanitarios	Sin diluir
Contiene solventes y recubrimientos solubles en agua Pintura, imprimación, pintura del vehículo, Glaseado	Dilución 5 - 10%

Comience a usar

Asegúrese de que la tensión de alimentación sea la misma que la indicada en la placa de identificación antes de conectar la fuente de alimentación.


1) Uso del embudo de papel de filtro

Vierta la pintura o la pintura a filtrar en el embudo de papel, filtre lentamente a través del filtro y coloque el filtro vacío o la taza de medir debajo del filtro para llenar el líquido filtrado. El número de filtraciones se puede ajustar relativamente de acuerdo con el producto filtrado para lograr el propósito de eliminar las impurezas.

2) Paso de montaje

- Desensrosque la regadera de la pistola
Alinea la paja. (Fig.2)

Fig.2

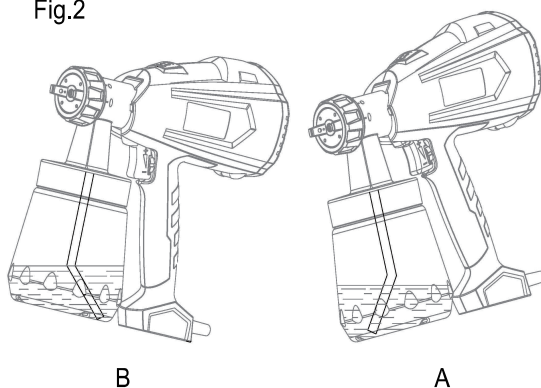

Si la pipeta se coloca correctamente, la pintura dentro del contenedor se puede pulverizar completamente sin apenas residuos.

Rocíe objetos planos: gire la dirección de apertura de la paja. (Fig.2 A)


Rocíe el objeto superior hacia arriba: voltee la paja hacia atrás. (Fig. 2 B)

- Coloque el recipiente en una hoja de papel, vierta la pintura preparada y atornille firmemente el recipiente en la pistola de pulverización.
- Coloque la máquina solo sobre una superficie nivelada y limpia. ¡De lo contrario, la máquina puede volcarse!
- Ajuste la configuración de pulverización en la pistola.

3) Configuración de Spray Jet

Dependiendo de la aplicación y el objetivo, se pueden seleccionar tres configuraciones de chorro diferentes en el arma

Abb.3

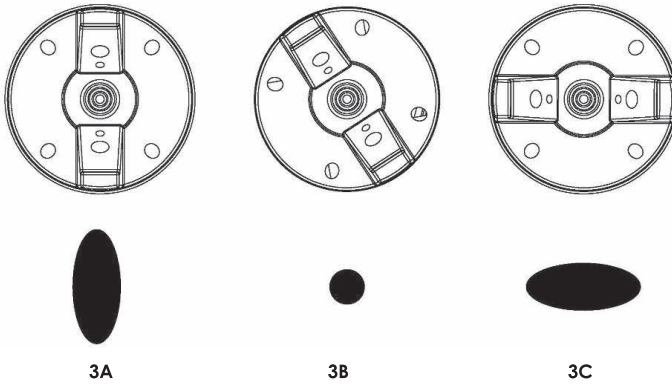


- Fig. 3 A = Modo vertical
- Fig. 3 B = Patrón redondo
- Fig. 3 C = Modo horizontal

La indicación del modo de pulverización se puede encontrar en la parte delantera del pulverizador. La flecha se dirige hacia la parte delantera.

Indicación del modo de pulverización

Tobera de desplazamiento

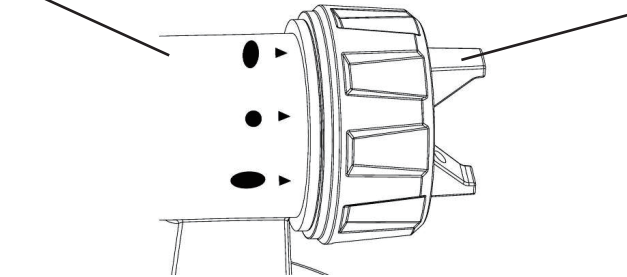

4) Ajuste la configuración de pulverización necesaria (Fig. 4)

Suavemente afloje la tapa elástica (2) , Boquilla de desplazamiento (1) Vaya a la configuración de pulverización deseada. A continuación, apriete la tuerca.

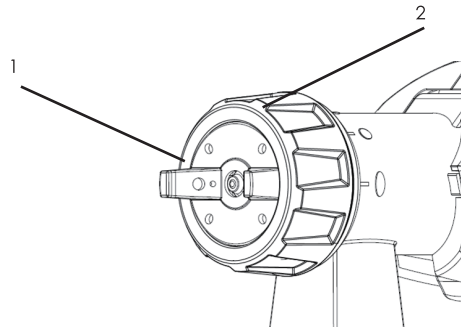


Abb.4

5) Ajustar el flujo de pintura (Fig. 5)

Establezca el flujo girando el regulador en el gatillo de la pistola.

- Reducir el tráfico
- + Aumenta el tráfico

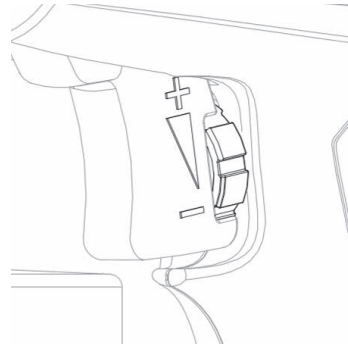


Fig.5

6) Tecnología de pulverización

- El efecto de pulverización depende en gran medida del acabado y la limpieza de la superficie a pulverizar. Por lo tanto, la superficie debe prepararse cuidadosamente y mantenerse limpia.
- Cubra todas las superficies sin pintar.
- Cubrir hilos o partes similares de un objeto de destino.
- Se recomienda probar la pistola en una superficie de cartón o similar para encontrar la configuración correcta.
- Correcto (Fig. 6a) . Asegúrese de sostener el arma hacia el objetivo aproximadamente: 10-30cm
- Incorrecto (Fig. 6b) . Una gran cantidad de acumulación de pulverización, calidad irregular de la superficie.
- De acuerdo con el ajuste del modo de pulverización, mueva la pistola de pulverización horizontalmente o hacia arriba y hacia abajo.
- El movimiento uniforme de la pistola pulverizadora da como resultado una calidad superficial uniforme.

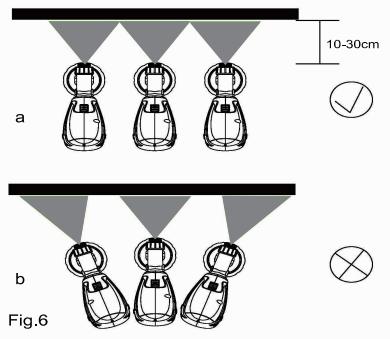


Fig.6

Consejos importantes:

Cuando la boquilla (A) y la tapa de la gasolina (B) (Fig. 7) tengan material de recubrimiento, limpie las dos partes con solvente o agua.

Pausa después del trabajo durante 4 horas

- Apaga la máquina.
- Cuando limpie el barniz con diferentes ingredientes, limpie el equipo inmediatamente.

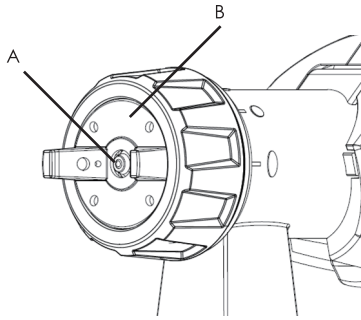



Fig.7

Cancelar operación y limpieza

La limpieza correcta es un requisito previo para una operación sin problemas del equipo de pintura. Si la operación es incorrecta o no está limpia, no se acepta ningún reclamo de garantía.

- 1) Largo tiempo sin trabajo o trabajo completado, desenchufe el cable de alimentación, regadera vacía.
- 2) Pistola de pulverización dividida. Presione el botón de desbloqueo (Fig.8)
- 3) Desenrosque la regadera. El material de recubrimiento restante se vacía de nuevo al tanque.
- 4) Limpie el contenedor y la paja con un cepillo.
- 5) Vierta disolvente o agua en el recipiente. Vuelva a apretar la regadera. Utilice solo disolventes con puntos de inflamación superiores a 21 °C .
- 6) Reensamblar.

Nunca coloque la parte posterior de la pistola bajo el agua ni la sumerja en líquidos. Solo use un paño húmedo para limpiar la caja.

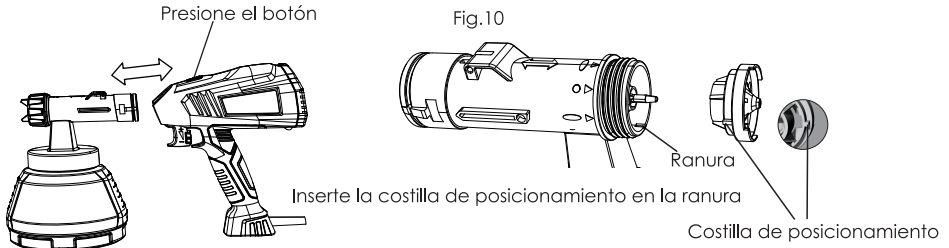

- 7) Inserte el cable de alimentación, encienda la máquina y rocíe con disolvente o agua sobre el contenedor o la tela.
- 8) Repita los pasos anteriores hasta que el disolvente o el agua descargada de la boquilla esté limpia y limpia.
- 9) Apague la máquina y quite el enchufe.
- 10) Limpie la parte exterior de la pistola y el recipiente con un paño empapado en disolvente o agua
- 11) Desatornille la tuerca y quite la tapa de aire y la boquilla. Limpie la tapa de aire y la boquilla con un cepillo y disolvente o agua.

Mantenimiento

Si el filtro de aire está sucio, reemplácelo (Fig. 9, número 7).

¡Advertencia!

Nunca opere la máquina sin un filtro de aire. La suciedad puede inhalarse e interferir con el funcionamiento de la máquina.



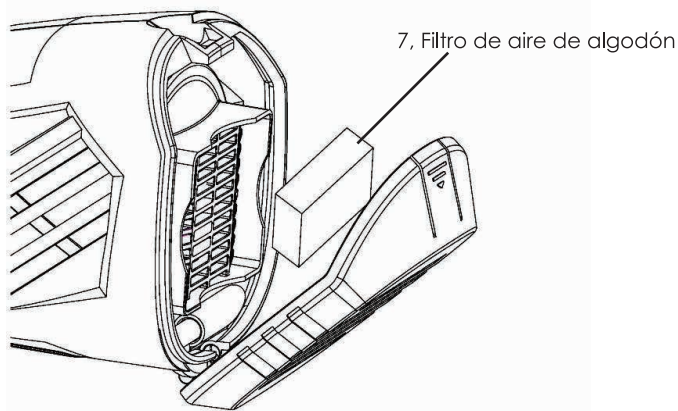


Fig.9

Solucionar falla

Problemas	Causas	Soluciones
No se roció pintura de la boquilla	Boquilla obstruida Bloqueo del tubo de alimentación La configuración del volumen de material gira a la izquierda (-) demasiado Tubo suelto Sin acumulación de presión en el contenedor	Clean Clean Clean Clean Girar a la derecha (+) Inserte el tubo de alimentación Apriete la regadera
La pintura gotea desde la boquilla	Boquilla suelta Desgaste de la boquilla Desgaste del sello de la boquilla Pintura en el cabezal de aire, boquilla fuera de la acumulación	Apriete la boquilla Reemplace la boquilla Reemplace la boquilla Limpie la boquilla
Atomización áspera	La viscosidad de la pintura es muy alta El spray de pintura es demasiado grande Gire la perilla de ajuste de flujo (+) Contaminación de la boquilla Baja presión	Dilución Gire la perilla de ajuste de flujo hacia la izquierda (-) Limpiar o reemplazar Apriete el contenedor
Pulsación de chorro	La pintura en el contenedor se agota Filtro de aire de algodón muy sucio	Añadir pintura Cambiar el filtro

El material de pulverización causa un efecto de caída	Demasiadas aplicaciones de pintura	Gire el tornillo de ajuste de flujo hacia la izquierda (-)
Demasiada pintura pulverizada	La distancia objeto está demasiado lejos Demasiadas aplicaciones de pintura	Reduzca la distancia para girar el tornillo de ajuste de flujo hacia la izquierda (-)
Rocíe en la tubería de ventilación	Diafragma sucio Daño del diafragma	Limpia el diafragma Reemplace el diafragma

Protección del medio ambiente



Los productos y accesorios deben reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente. No tire el producto con la basura doméstica. Lleve el producto a un punto de recogida local u obtenga información de un minorista especializado para respaldar la protección del medio ambiente.



ADVERTENCIA: Los sellos utilizados en la pistola de pintura tienen una cierta capacidad para evitar disolventes orgánicos. No deje la pistola en un disolvente orgánico durante un período prolongado de tiempo.



ADVERTENCIA: No coloque el extremo posterior de la pistola (parte cargada) en agua o disolvente. Frote con un paño húmedo.



ADVERTENCIA: No coloque el extremo posterior de la pistola (parte cargada) en agua o disolvente. Frote con un paño húmedo.

Garantía y soporte

Ginour ofrece a todos nuestros clientes 24 meses de garantía desde la fecha de su compra original. Si el producto falla debido a defectos del fabricante, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: support@ginour.com. Le indicaremos cómo devolver el producto para su reparación o reemplazo.

Declaración

Solo podemos ofrecer servicio postventa para productos comprados directamente por Ginour o el distribuidor autorizado de Ginour. Si compró el producto a un vendedor diferente, deberá contactarlos a ellos para cualquier intercambio o solicitud.

Consigli di sicurezza generali



Avvertenza Quando si usano utensili elettrici, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base (incluse le seguenti) per ridurre incendi, scosse elettriche e lesioni personali. Leggere tutte le istruzioni e conservare queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

Funzionamento sicuro in futuro:

- 1) Mantieni l'ambiente di lavoro in ordine
 - Un ambiente disordinato può causare lesioni.
- 2) Considera l'ambiente di lavoro.
 - Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia. Non utilizzare utensili elettrici in aree umide. Mantenere l'area di lavoro ben illuminata. Non utilizzare utensili elettrici in presenza di rischio di incendio o esplosione.
- 3) Stai attento alle scosse elettriche.
 - Evitare il contatto con il terreno o il contatto con la superficie del terreno (tubi, radiatori, frigoriferi)
- 4) Tenere lontano dalla portata dei bambini.
 - Non consentire ai visitatori di toccare lo strumento o espandere l'appartamento. Tutti i visitatori devono stare lontano dalla zona.
- 5) Strumenti di archiviazione inattiva.
 - Quando non sono in uso, gli strumenti devono essere conservati in aree non accessibili ai bambini che sono asciutti, alti o chiusi.
- 6) Non usare gli strumenti selvaggiamente
 - Completerà il suo lavoro in modo migliore e più sicuro alla velocità prevista.
- 7) Usa la modalità corretta.
 - Non forzare gadget o accessori per svolgere lavori pesanti. Non utilizzare lo strumento per scopi non previsti, ad esempio non utilizzare una sega circolare per tagliare rami o legno.
- 8) Indossare indumenti adatti.
 - Non indossare abiti larghi o gioielli, potrebbero rimanere impigliati nelle parti di lavoro. Quando si è all'aperto, si raccomandano guanti di gomma e scarpe antiscivolo. Indossare un berretto per capelli per proteggere i capelli.
- 9) Attrezzatura per la rimozione della polvere di connessione.
 - Se sono fornite apparecchiature per collegare gli impianti di raccolta e raccolta della polvere, assicurarsi che l'apparecchiatura sia collegata e utilizzata correttamente.
- 10) Non abusare del cavo di alimentazione.
 - Non trasportare l'utensile attraverso il cavo, né tirarlo con forza dalla presa e tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio e bordi taglienti.
- 11) Lavoro sicuro
 - Lavora con clip o scaffali. È più sicuro che usare le mani, può rilasciare le mani per azionare gli strumenti
- 12) Non superare.
 - Mantenere sempre le giuste fondamenta ed equilibrio
- 13) Manutenzione accurata
 - Mantieni gli utensili da taglio affilati e puliti per prestazioni migliori e più sicure. Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori, controllare regolarmente il cavo dell'utensile, ripararlo presso un centro di assistenza autorizzato e ispezionarlo regolarmente dopo averlo danneggiato. Controllare regolarmente la prolunga e sostituirla se danneggiata. Tenere le mani asciutte, pulite e prive di olio e grasso
- 14) Disconnetti il potere.
 - Quando non è in uso, scollegare l'alimentazione prima di eseguire la manutenzione e sostituire accessori come lame, trapani e strumenti
- 15) Rimuovere le chiavi di regolazione e le chiavi.
 - Prendi l'abitudine di controllare, rimuovi la chiave di regolazione e la chiave di regolazione dallo strumento prima di aprire.
- 16) Evitare l'avvio involontario.
 - Non toccare l'alimentatore mentre si inserisce il dito sull'interruttore. Assicurarsi che l'interruttore sia chiuso quando inserito.
- 17) Utilizzare un cavo di prolunga esterno.
 - Quando si utilizza lo strumento all'aperto, utilizzare solo un cavo di prolunga per uso esterno.

18) Stai attento.

– Presta attenzione a ciò che stai facendo e usa il buon senso. Non utilizzare strumenti se affaticati.

19) Controllare le parti danneggiate.

– Per utilizzare meglio lo strumento ulteriormente, l'assicurazione o altre parti danneggiate devono essere esaminate attentamente per determinare che funzioni correttamente e svolga la funzione prevista. Controllare l'allineamento delle parti mobili, il libero movimento delle parti mobili, il danneggiamento delle parti, l'installazione e qualsiasi altra condizione che possa influire sul loro funzionamento. Salvo diversa indicazione in questo manuale di istruzioni, l'assicurazione o altre parti danneggiate possono essere riparate o sostituite presso un centro di assistenza autorizzato. L'interruttore difettoso viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato. Non usare questo strumento se l'interruttore non è acceso o spento.

20) Attenzione.

– Qualsiasi accessorio utilizzato in questo manuale di istruzioni può causare lesioni personali.

21) Si prega di trovare una persona qualificata per riparare la macchina.

– L'utensile elettrico soddisfa i requisiti di sicurezza pertinenti. La manutenzione può essere eseguita solo da personale qualificato utilizzando pezzi di ricambio originali, altrimenti può comportare un rischio considerevole per l'utente.

Istruzioni di sicurezza della pistola

- A punti di infiammabilità di 21 ° C (British 32 ° C) o superiori, è possibile spruzzare solo vernici come pitture, vernici, smalti ecc. Senza ulteriore cautela. (Classificazioni di pericolo A II e A III per la classificazione della parte del materiale di rivestimento tedesco, vedere Materiale stagno)
- Questa apparecchiatura non deve essere utilizzata in luoghi coperti da norme antideflagranti.
- Durante il processo di irrorazione, non devono esserci fonti di ignizione, come il barbecue all'aria aperta nelle vicinanze, l'accensione di fumo di sigaretta, sigari e tubi, scintille, filo incandescente, superfici ad alta temperatura, ecc.
- Non spruzzare sostanze con potenziale di pericolo sconosciuto.
- Prima di utilizzare la pistola, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa. Non utilizzare la pistola a spruzzo per spruzzare sostanze infiammabili. La pistola a spruzzo non deve essere pulita con solventi infiammabili che abbiano una temperatura del lampo inferiore a 21 ° C.
- Prestare attenzione ai pericoli che possono essere causati dalla spruzzatura del materiale e prestare attenzione alle parole e alle informazioni sul contenitore o alle istruzioni fornite dal produttore della sostanza.

Consiglio: indossare maschera respiratoria e occhiali protettivi durante la spruzzatura.

Avvertenza - Pericolo di lesioni!

Non puntare mai la pistola a spruzzo verso se stessi, altre persone o animali



- Quando si utilizzano strumenti in ambienti interni ed esterni, assicurarsi che la pistola non inali i vapori di solvente.
- Prestare attenzione alla direzione del vento quando si lavora all'aperto. Il vento può soffiare via la vernice e causare danni. Ventilare mentre si lavora in ambienti chiusi.
- Non lasciare che i bambini tocchino la macchina.
- Non aprire la macchina da soli e riparare la parte elettrica!
- Non appoggiare la pistola a spruzzo in piano.

Rischio residuo

Anche se gli strumenti elettrici sono utilizzati come specificato, è impossibile eliminare tutti i fattori di rischio residui. La struttura e il design degli elettrostrumenti possono creare i seguenti rischi:

1. Se non si indossa una maschera antipolvere efficace, causerà danni ai polmoni.
2. Se non si indossa un dispositivo di protezione dell'udito efficace, si potrebbe danneggiare l'udito.
3. Se l'elettrostrumento viene utilizzato per un lungo periodo di tempo o se non viene gestito e mantenuto correttamente, causerà danni da vibrazioni e danni alla salute.

Attenzione! L'attrezzo elettrico produce un campo elettromagnetico al lavoro. I campi magnetici possono interferire con impianti medici attivi o passivi in determinate situazioni. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo che le persone con protesi mediche consultino i medici e i produttori di impianti medici prima di utilizzare questa unità.

Technical Data

TPK-PT003	
Massima viscosità	70DIN-s (Il tempo in cui la coppa di viscosità è piena di liquido. Unità: seconda)
Tensione del prodotto	220-240 V /120V
Potenza nominale	400W /2.2A
Φ1.0 flusso di ugelli	200ml/min
Φ1.8 flusso di ugelli	400ml/min
Φ2.6 flusso di ugelli	800ml/min
Φ3.0 flusso di ugelli	800ml/min
Classe di isolamento	□
Volume del contenitore	1300mL
Pressione sonora L_{PA}	76.13 dB(A)
	K=3 dB
Potenza sonora L_{WA}	87.13 dB(A)
	K=3 dB
Vibrazione	2.5 m/s ² , K=1.5 m/s ²
Peso netto	1.3KG

Figura de función


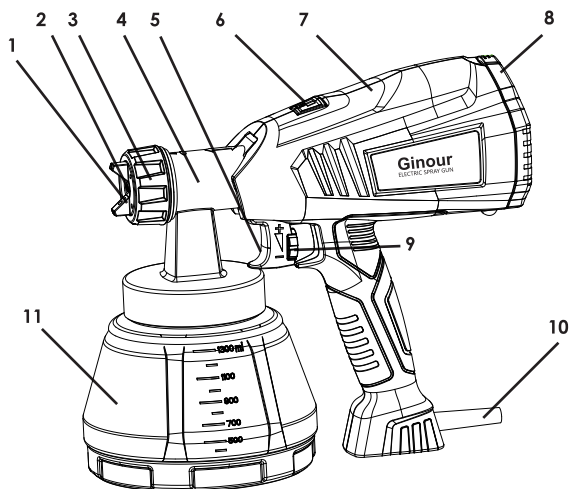


Fig.1

Descrizione (Fig. 1)

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Dislocamento | 2) ugello |
| 3) Cappello elastico | 4) Anteriore della pistola a spruzzo |
| 5) grilletto | 6) Pulsante di rilascio rapido |
| 7) Pistola a spruzzo indietro | 8) Custodia |
| 9) Regolazione del traffico | 10) Filo principale |
| 11) Annaffiatoio | |

Accessorio

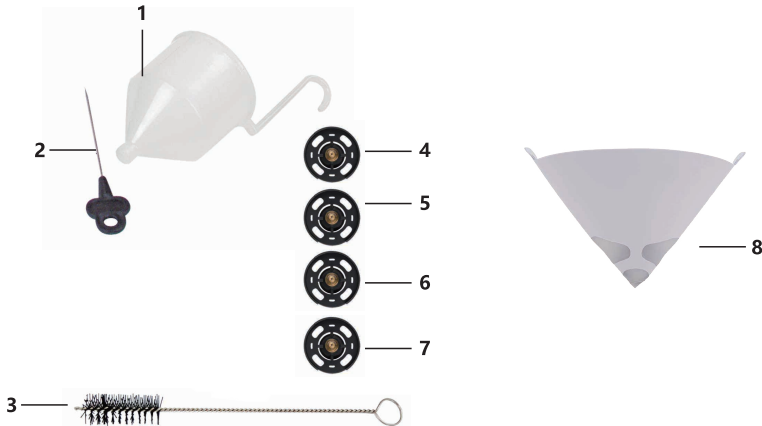

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|------------------------------|
| 1) Misurino di viscosità | 2) Ago per pulizia | 3) Spazzola per pulizia | 4) Ugello da 3,0 mm |
| 5) Ugello da 2,6 mm | 6) Ugello da 1,0 mm | 7) Ugello da 1,8 mm
(sulla macchina) | 8) Imbuto di carta da filtro |

Sollicitud

Adatto per materiali di spruzzatura

Vernici a base acqua e solvente, vernici, primer, vernici bicomponenti, vernici, vernici per auto, sigillanti antimacchia e sigillanti per legno - conservanti

Materiale spray non idoneo

Pitture murali (vernici al lattice), vernici alcaline e acide. Punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi Celsius.

Preparazione di materiali di rivestimento

La macchina può essere utilizzata per spruzzare pitture, vernici e smalti non diluiti o leggermente diluiti.

1. Sollevare la vernice e posizionare la quantità richiesta nel contenitore della vernice
2. Se la capacità di consegna è troppo bassa, aggiungere gradualmente una diluizione del 5 - 10% fino a quando la capacità di consegna soddisfa i requisiti, Max. Viscosità: 70 DIN (tempo di rodaggio: 70 secondi).

Raccomandazione di raffinamento

Materiale spray	
Glaze	Non diluito
Conservanti del legno, mordenti, oli, disinfettanti, agenti fitosanitari	Non diluito
Contiene solventi e rivestimenti idrosolubili Vernice, Primer, Vernice veicolo, Glaze	diluito 5 - 10%

Inizia a usare

Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia uguale al valore indicato sulla targhetta prima di collegare l'alimentatore.


1) Uso dell'imbuto in carta da filtro

Versare la vernice o la vernice da filtrare nell'imbuto di carta, filtrare lentamente attraverso il filtro e posizionare il filtro vuoto o il misurino sotto il filtro per riempire il liquido filtrato. Il numero di filtrazioni può essere regolato relativamente in base al prodotto filtrato per raggiungere lo scopo di rimuovere le impurità.

2) Fase di assemblaggio

- Svitare l'annaffiatore dalla pistola a spruzzo
Allineare la cannuccia (Fig. 2)

Fig.2

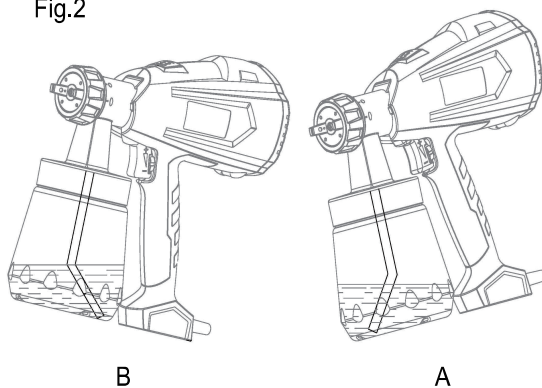

Se la pipetta è posizionata correttamente, la vernice all'interno del contenitore può essere spruzzata completamente senza quasi residui.

Spruzzare l'oggetto appiattito: ruotare l'apertura del tubo di aspirazione prima della direzione. (Fig. 2 A)


Spruzzare l'oggetto superiore verso l'alto: ruotare il tubo di aspirazione all'indietro (Fig. 2 B)

- Posizionare il contenitore su un foglio di carta, versare la vernice preparata e avvitare strettamente il contenitore sulla pistola a spruzzo.
- Posizionare la macchina su una superficie piana e pulita. Altrimenti la macchina potrebbe rovesciarsi!
- Regolare l'impostazione di spruzzatura sulla pistola a spruzzo.

3) Impostazione del getto di spruzzo

A seconda dell'applicazione e del bersaglio, è possibile selezionare tre diverse impostazioni di getto sulla pistola


Abb.3

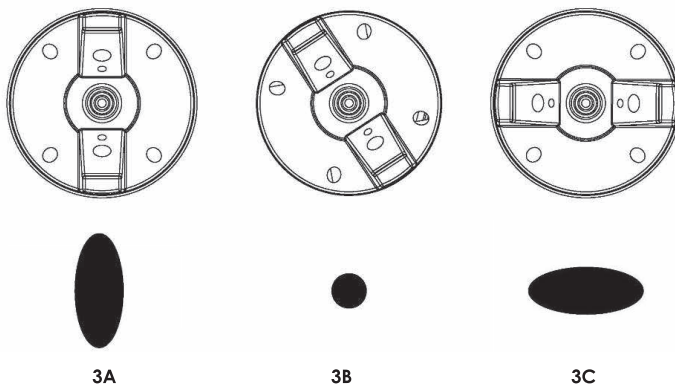

- Fig. 3 A = modalità verticale
- Fig. 3 B = schema circolare
- Fig. 3 C = modalità orizzontale

L'indicazione della modalità spray si trova nella parte anteriore dell'irroratore. La freccia si dirige verso la parte anteriore del tuyere.

Indicazione della modalità Spray

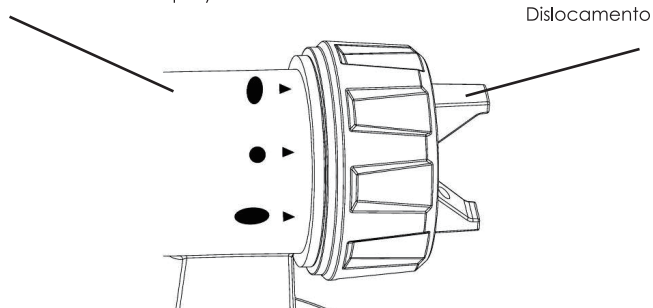

4) Regolare le impostazioni di spruzzatura richieste (Fig. 4)

Allentare delicatamente il cappuccio (2) e ruotare l'ugello di spostamento (1) sulla posizione di spruzzatura desiderata, quindi serrare il dado.

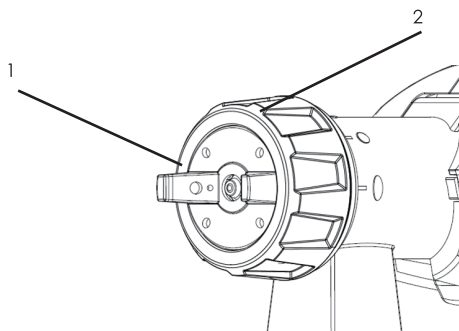


Abb.4

5) Regolare il flusso della vernice (Fig. 5)

Impostare il flusso ruotando il regolatore sul grilletto della pistola.

- Ridurre il traffico
- + Aumentare il traffico


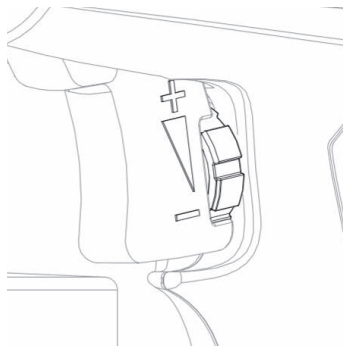


Fig.5

6) Tecnologia spray

- L'effetto spray dipende in gran parte dalla finitura e dalla pulizia della superficie da spruzzare. Pertanto, la superficie deve essere accuratamente preparata e mantenuta priva di polvere.
- Coprire tutte le superfici non verniciate.
- Copre i thread o parti simili di un oggetto di destinazione.
- Si consiglia di testare la pistola a spruzzo su un cartone o su una superficie simile per trovare l'impostazione corretta.
- Corretto (Figura 6a). Assicurarsi di tenere la pistola sul bersaglio circa: 10 - 30 cm
- Errato (Fig. 6b) Molto accumulo di spruzzi, qualità della superficie irregolare
- Spostare uniformemente la pistola orizzontalmente o su e giù a seconda dell'impostazione della configurazione di spruzzatura.
- Il movimento uniforme della pistola a spruzzo consente di ottenere una qualità superficiale uniforme.

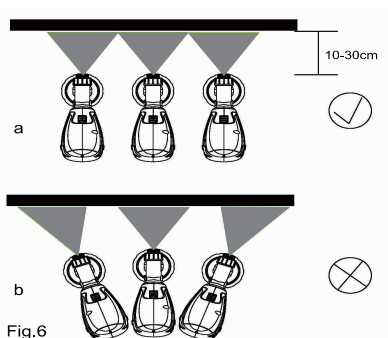

Importante:

Quando l'ugello (A) e il tappo del gas (B) (Fig. 7) sono rivestiti, pulire entrambe le parti con solvente o acqua

Pausa dopo il lavoro per 4 ore

- Spegnerne la macchina.
- Quando si pulisce la vernice con ingredienti diversi, pulire immediatamente l'attrezzatura.



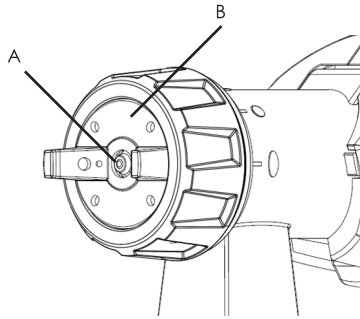


Fig.7

Annula operazione e pulizia

Una pulizia corretta è un prerequisito per il funzionamento senza problemi delle attrezzature di verniciatura. Se l'operazione non è corretta o non è pulita, non verrà accettata alcuna richiesta di intervento in garanzia.

- 1) Se non viene utilizzato per un lungo periodo o il lavoro è completato, scollegare la spina di alimentazione e svuotare l'annaffiatoio
- 2) Pistola a spruzzo divisa. Premi il pulsante di sblocco (Figura 8)

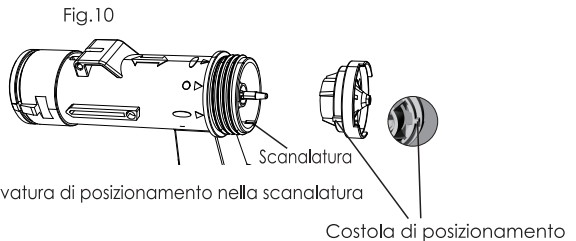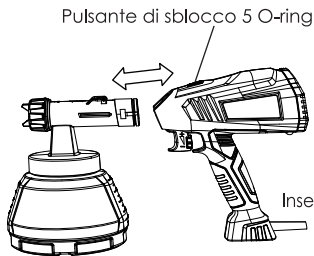

- 3) Svitare annaffiatoio. Svuotare nuovamente il materiale di rivestimento rimanente nel serbatoio.
- 4) Pulire il contenitore e il tubo di aspirazione con un pennello.
- 5) Versare solvente o acqua nel contenitore. Stringere di nuovo l'annaffiatoio. Utilizzare solo solventi con un punto di infiammabilità superiore a 21 ° C.
- 6) Assemblato di nuovo.
- 7) Inserire la spina di alimentazione, accendere la macchina e spruzzare solvente o acqua nel contenitore o panno.
- 8) Ripetere i passaggi precedenti fino a quando il solvente o l'acqua scaricata dall'ugello sia pulita e pulita.
- 9) Spegni la macchina e scollega la spina.
- 10) Pulire l'esterno della pistola e del contenitore con un panno imbevuto di solvente o acqua
- 11) Svitare il dado e rimuovere il cappello dell'aria e l'ugello. Pulire il cappello dell'aria e l'ugello con una spazzola e un solvente o acqua

mantenere

Se il filtro dell'aria è sporco, sostituirlo (Fig. 9, N. 7).



AVVERTENZA: non azionare la macchina senza un filtro dell'aria, poiché la sporcizia potrebbe essere aspirata e interferire con il funzionamento della macchina.

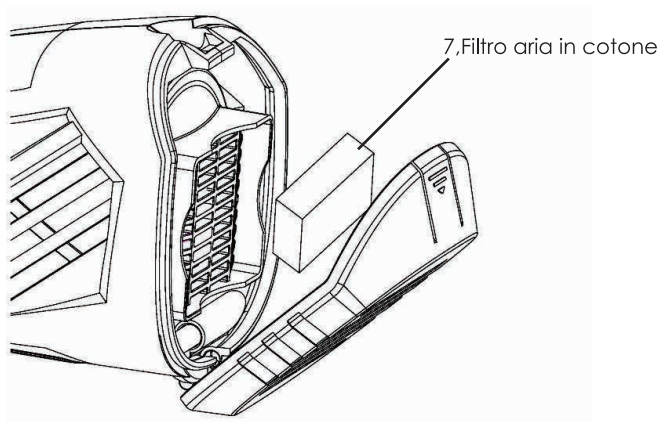


Fig.9

Risolto un problema

problema	ragione	soluzioni
Nessuna vernice spruzzata dall'ugello	Ugello otturato Bloccare il tubo di alimentazione L'impostazione del volume del materiale gira a sinistra (-) troppo lontano Tubo allentato Nessuna pressione accumulata nel contenitore	Pulisci pulito Pulisci pulito Ruota a destra (+) Inserire il tubo di alimentazione Stringere l'annaffiatoio
Dipinge gocce dall'ugello	Ugello sciolto Usura dell'ugello Usura della guarnizione dell'ugello Dipinge nel cappuccio dell'aria, l'ugello fuori dall'accumulo	Stringere il boccaglio Sostituire l'ugello Sostituire l'ugello Pulire l'ugello
Atomizzazione ruvida	La viscosità della vernice è troppo alta La vernice spray è troppo grande Ruotare la manopola di regolazione del flusso (+) Contaminazione degli ugelli Bassa pressione	diluito Ruotare la manopola di regolazione del flusso verso sinistra (-) Pulire o sostituire Stringere il contenitore
Pulsazione del getto	La vernice nel contenitore è esaurita Filtro aria in cotone pesantemente sporco	Aggiungi vernice Cambia il filtro

Il materiale spray causa un effetto simile a una goccia	Troppe applicazioni di pittura	Ruotare la vite di regolazione del flusso verso sinistra (-)
Troppo spray di vernice	L'oggetto distanza è troppo lontano Troppe applicazioni di pittura	Ridurre la distanza per ruotare la vite di regolazione del flusso verso sinistra (-)
Spruzzare nel tubo di ventilazione	Diaframma sporco Danno del diaframma	Pulire il diaframma Sostituire il diaframma

Protezione ambientale



I prodotti e gli accessori dovrebbero essere riciclati in modo ecocompatibile. Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici. Si prega di portare il prodotto presso un punto di raccolta locale o di ottenere informazioni da un rivenditore specializzato per sostenere la protezione ambientale.



AVVERTIMENTO! Le guarnizioni utilizzate sulla pistola hanno una certa capacità di prevenire i solventi organici. Non lasciare la pistola in un solvente organico per un lungo periodo di tempo.



AVVERTIMENTO! Non posizionare l'estremità posteriore della pistola (parte carica) in acqua o solvente. Si prega di strofinare con un panno umido.



Attenzione! Non utilizzare la macchina senza filtro e il prodotto verrà aspirato nella macchina.

Garanzia e Supporto

Ginour fornisce a tutti i nostri clienti 24 mesi di garanzia dalla data di acquisto. Se il prodotto non funziona a causa di difetti di produzione, per favore contattare via email: support@ginour.com per avviare un reclamo di garanzia. Noi ti indirizzeremo su come restituire il prodotto per riparazione/sostituzione.

Dichiarazione

Possiamo fornire il servizio post vendita solo per prodotti acquistati direttamente da Ginour o da distributor autorizzati Ginour. Se hai comprato da un differente venditore, per favore contatta loro per il cambio o altra richiesta.

Ginour Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Email:support@ginour.com

Add:RM5B001,China South city No.2 Trading Center,Pinghu Street,longgang District,Shenzhen City guangdong Province,CN518111

COMPANY:STIGER INC

ADDRESS:17411 EAST VALLEY BLVD.,CORNER OF VALLEY BLVD. AND HURLEY ST.
CITY OF INDUSTRY, CA 91744

EC	REP
----	-----

 Company: WOCTER GMBH

Address:Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg

UK	REP
----	-----

 Company: SUNYDEAL LIMITED

Address:Flat 27 Queensgate House, 1 Hereford Road, London, England,E3 2FN



Made in China

尺寸：宽X高 145*210 mm

印刷工艺：单黑

材质：250铜版纸

此页无需印刷