


31.5 型 UHD 60Hz
LED 液晶モニター

取扱説明書

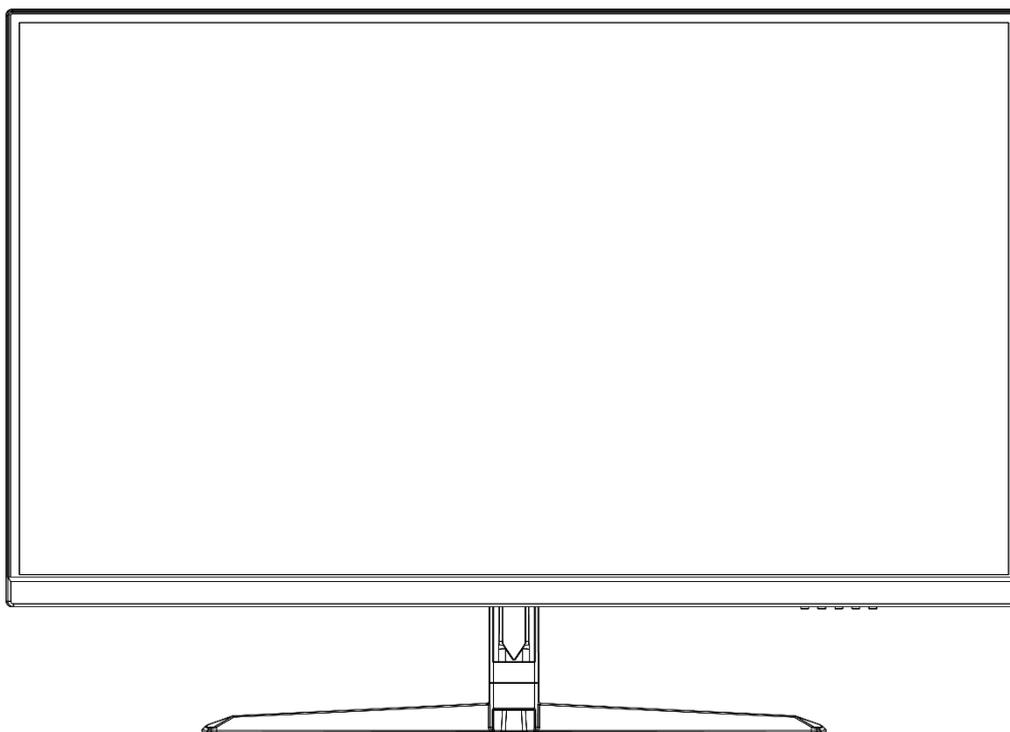

重要： ご使用になる前に必ずこの取り扱い説明書をお読みになり
安全のため正しくお使いください。
お読み頂きましたら、かならず保管してください。

もくじ

安全にご使用いただくために.....	2
注意.....	2
お手入れと注意点について.....	3
ようこそ！.....	3
クイックスタートガイド.....	4
付属品.....	5
インターフェース.....	5
ディスプレイボタンの説明.....	6
画面（OSD）メニュー.....	7
故障かなと思ったら.....	8
主な仕様.....	9
JN 総合お客様サポート.....	10

安全にご使用いただくために

ご使用になる前に、付属している全ての取り扱い説明書を必ずよくお読みください。

⚠警告

- モニターは安定した平面に置いてください。火事や感電の危険の予防のために、高温低温、多湿を避け、埃が溜まらないようにしてください。モニターに水が入ったり、濡れたりする場所で使用しないでください。
- モニター内部には電圧の高い部分があり、万が一接触してしまいますと重傷を負う危険や、火災の原因になる恐れがありますので、モニターのキャビネットは決して開けないでください。
- 電源供給部が破損してしまった場合は、当社サービスセンターあるいは販売店にお問い合わせください。決してご自分での点検や修理を試みないでください。
- ご使用の前に、ケーブルが全て正しく接続されていること、電源コードが損傷していないことをご確認ください。万が一何らかの損傷または不明な点を発見した場合は、直ちに販売店までご連絡ください。
- キャビネット上部または背面にある細長い隙間および開口部は本製品に必要な通風孔です。これらの穴を塞がないでください。適切に通気が施されていない状態で、本製品をヒーター等の熱源の近くまたは上に置くことのないようご注意ください。
- モニターのキャビネット開口部には、異物を入れたり液体をこぼしたりしないでください。破損や故障の原因となります。
- モニターの稼動の際は、本製品のラベルに記載されたタイプの電源を必ずご使用ください。ご家庭の電源タイプが不明な場合は、お住まいの地域の電力会社までお問い合わせください。
- OA タップや延長コードに過度の電流負荷をかけないでください。過重電流は感電を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。
- 電力サージによる損傷からモニターを守るため、長期にわたって使用しない場合または雷雨時には装置の電源コードを抜いておいてください。
- 本製品の 満足のいく操作性を確保するために、P Cでのご利用の際には、AC100-240V の範囲内の記載がある適切に構成されたソケットを搭載したP Cでのみ、本製品をご利用ください。
- モニターに技術的な問題や不明点が発生した場合は、正規のサービス技師または販売店にお問い合わせください。
- 安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから行ってください。
- 本製品は24時間連続使用することを前提として設計されておりません。24時間連続して使用しないでください。尚、長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
- 付属の電源コードは本製品専用です。その他の機器に使用しないでください。

⚠注意

- モニターのお手入れには、アルコールやアセトン入りのクリーナーや洗剤は使用しないでください。必ず液晶モニター専用クリーナーをご使用ください。液体状のクリーナーを画面に直接吹き付けることはしないでください。万が一、クリーナー液がたれてモニター内部に入り込むと、感電や火災を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。液晶パネルは傷つきやすいので固いものでこすったりしないでください。
- モニターを持ち上げたり移動させたりする時は、あらかじめ電源スイッチを切り、全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。モニター設置の際は、正しい方法で持ち上げてください。モニターを持ち上げたり運んだりする際は、本体の縁部分をつかむようにしてください。決してモニターをスタンドやコードで持ち上げないでください。

目を大切にしてご使用ください

- 暗い部屋での使用、長時間連続での使用は目が疲れます。
- 1 時間に 5~10 分の休憩をし、適度に明るい部屋でご使用ください。

お手入れと注意点について

- 本製品のクリーニングを行う前に、電源スイッチを切ってから全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。

お手入れ方法

- 液晶パネル部分：ティッシュペーパーなどを使用しないで、液晶パネル専用の清潔な柔らかい布でやさしく拭いてください。取り難い汚れには液晶パネル専用の中性クリーナーでわずかに湿らせた柔らかい布をご使用ください。
- キャビネット：中性クリーナーで湿らせた柔らかい布で拭いてください。

下記に記載された症状は、モニターの正常な状態です

- ご使用初期において、バックライトの性質により画面にちらつきが起こることがあります。この症状が出た場合には、一度電源を切り再度入れ直してご確認ください。
- デスクトップパターンや表示する色や明るさによっては、輝度にむらがあるように感じることがあります。
- 常時点灯または点灯していない画素が数点ある場合があります。
- 同じ画像を長時間表示すると、別の画像に変えた後でも前の画像の残像が残る場合があります。この場合、ゆっくり画面は回復していきます。または数時間電源をオフにすると直ります。
- お使いのコンピュータによっては画像がずれる場合があります。OSD（画面）メニューから画面位置を調整してください。
- 画面がフラッシュしたり真っ黒になったり、あるいは動作しなくなってしまう場合には、決してご自分で修理をせずサービスセンターまたは販売店にご連絡の上、修理を依頼してください。

ようこそ！


JAPANNEXT の 31.5 型液晶モニターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。搭載のパネルは UHD（3840x2160）の解像度に対応しています。本来の性能が発揮できるように UHD の解像度を使用することをおすすめします。UHD 未満の解像度では、本来の性能は発揮できません。

クイックスタートガイド

モニターベースの組み立て

注意 * パネルは慎重に扱ってください。液晶面を指などで上から押してしまうとパネルが損傷する恐れがございますので、十分注意して作業してください。

1. 平らで安定した台の上にやわらかい布を敷き、その上に本体の画面を下にして置きます。
2. モニター背面のスタンド取付け部分にスタンド上部のフックの方から挿し込みます。
3. スタンド支柱に脚を付属のネジを使って取付けます

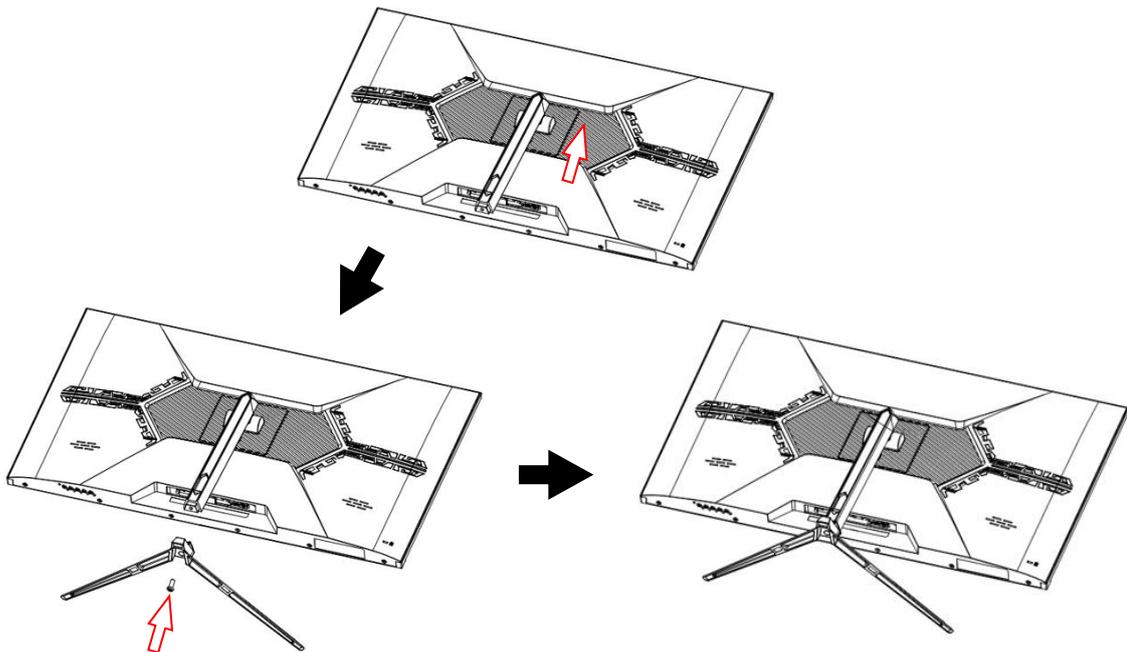

4. モニターとスタンドがしっかり固定されていることを確認してからゆっくり立ち上げます。
※チルト調整対応しています。画面を手前に傾けてのご使用の際は本体が倒れないようにご注意ください。
※モニターアームや壁掛け金物を使用する際は、支柱部分を取外し付属のスペーサーを使用しての取り付けをお願いします。

コンピュータとの接続

1. モニターおよびコンピュータの電源が OFF になっていることを確認してからケーブルを繋いでください。
2. モニターに電源ケーブルや対応しているケーブル(HDMI, DP) を取り付けます。
コンピュータにもケーブル(HDMI, DP) を取り付けます。
3. モニターおよびコンピュータの電源を ON にします。

警告 * 安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください(アースリンクが付いている場合のみ)。
また、アース接続を外す場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

注意 * 不具合が発生する場合がありますので、HDMI, DP ケーブルは同時に接続しないでください。1台のコンピュータに一本だけ接続してください。

付属品





マニュアル | 保証書 | HDMI ケーブル | AC アダプター | スタンド用ネジ x 1



VESA スペーサー

* 付属の電源アダプター、コードは本製品専用です。その他の機器に使用しないでください。

インターフェース

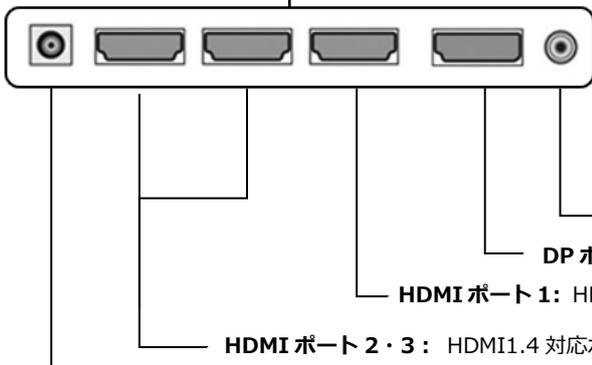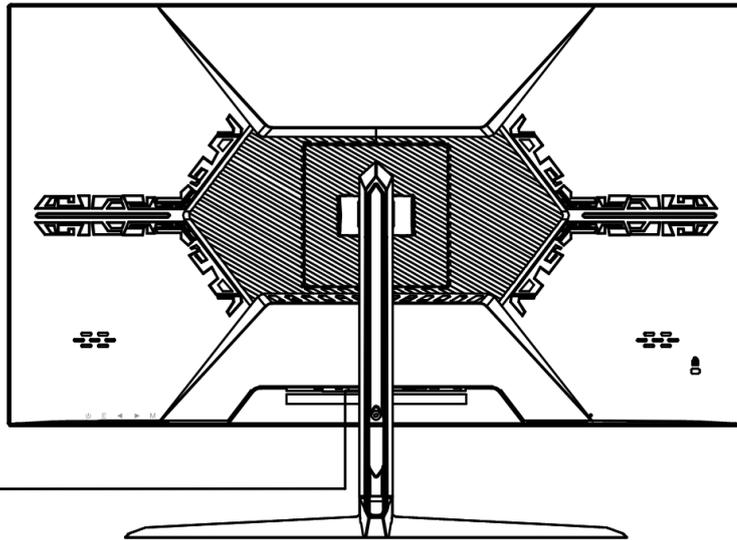

オーディオポート：イヤホンやスピーカーを接続してご利用下さい。


DP ポート：DP 対応ポートとなります。

HDMI ポート 1：HDMI2.0 対応ポートとなります。

HDMI ポート 2・3：HDMI1.4 対応ポートとなります。

電源：電源アダプターを接続してご利用下さい。

ディスプレイボタンの説明

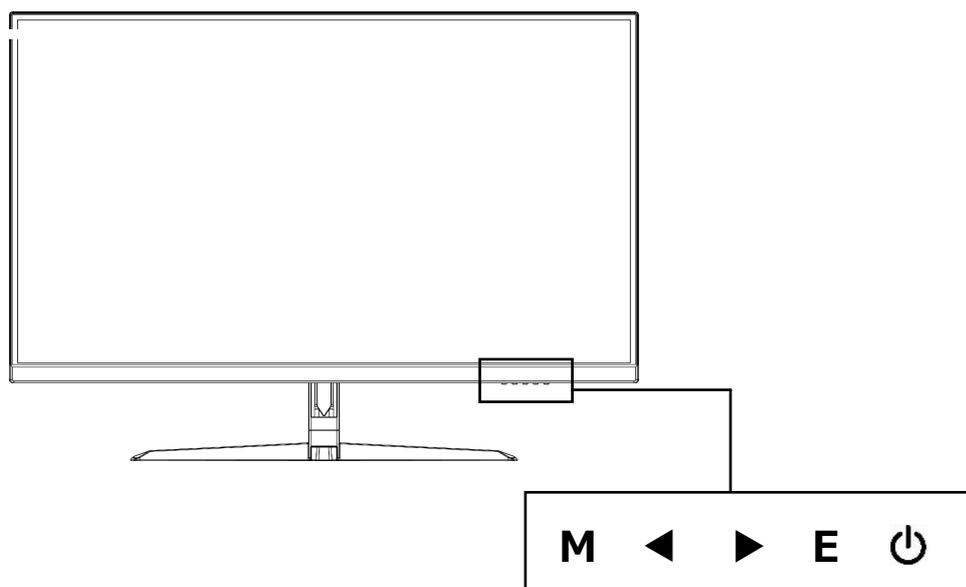

■ 画面（OSD）メニューを開いていない時

M	画面（OSD）メニューを開く
◀	ソース入力選択画面を開く
▶	音量の設定を表示（ホットキー）
E	クロスヘア(照準) M, ▶, E のいずれかを押すと表示が消えます
⏻	電源のオン/オフ

■ 画面（OSD）メニューの表示中の操作

M	メニュー項目を選択、決定
◀	メニューを下に移動、または選択項目の数値を下げる
▶	メニューを上移動、または選択項目の数値を上げる
E	メニューを戻る、または閉じる
⏻	電源のオン/オフ

画面 (OSD) メニュー

メニュー	ファンクション	調整数値	コメント	
入力	DP		入力ソースの選択	
	HDMI1(2.0)			
	HDMI2(1.4)			
	HDMI3(1.4)			
明るさ・コントラスト	明るさ	0-100	明るさの調整	
	コントラスト	0-100	コントラストの調整	
	DCR	On/Off	DCR の設定	
色設定	ガンマ	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	ガンマ値の設定	
	ピクチャーモード	スタンダード		ピクチャーモードの選択 ※スタンダード以外を選択すると、 明るさやコントラストなど、一部の 設定が変更できなくなります
		省エネ		
		ムービー		
		ゲーム		
		FPS		
		RTS		
	色温度	ノーマル		色温度の設定
		暖色		
		寒色		
	USER		赤/緑/青を 0-100 の範囲で調整可能	
	Low Blue Light	OFF/LOW BLUE LIGHT1/ LOW BLUE LIGHT2/ LOW BLUE LIGHT3	ブルーライト軽減の設定	
	色相	0-100	色相の調整	
	彩度	0-100	彩度の調整	
画質設定	シャープネス	0-100	シャープネスの調整	
	応答速度	OFF/High/Middle/Low	応答速度(OD)の設定	
	ノイズリダクション	OFF/High/Middle/Low	ノイズ軽減の設定	
	超解像度	OFF/High/Middle/Low	超解像度の設定	
	Dynamic Luminous Control	On/Off	Dynamic Luminous Control の設定	
ディスプレイ設定	アスペクト比	ワイドスクリーン/4:3/1:1/Auto	アスペクト比の設定	
オーディオ設定	ミュート	オン/オフ	ミュートのオン/オフ	
	音量	0-100	音量の調整	
OSD	言語	日本語/English など	言語の選択	
	OSD 水平位置	0-100	OSD の水平位置を調整	
	OSD 垂直位置	0-100	OSD の垂直位置を調整	
	OSD 透明度	0-100	OSD の透明度を調整	
	OSD タイマー	5-100	OSD の表示時間を設定	
	OSD 回転	Normal/90/180/270	OSD を回転させる	
その他の設定	FreeSync	On/Off	FreeSync のオン/オフ	
	リセット		設定を工場出荷時にリセット	

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
 ※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

故障かなと思ったら

症状	チェックポイント
電源 LED が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> • モニターの電源ボタンを押して、電源が ON になっていますか？ • 電源コードがモニター及びコンセントに正しく接続されているかどうか確認してください。
電源 LED が点灯しているのに画像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> • ブランクスクリーンセーバーが起動していませんか？マウスやキーボードを動かしてください • 輝度やコントラストが最小になっていないかを確認してください。 • 信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。 • 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。 • コンピュータの電源が入っていますか？他にモニターがございましたら接続してみて、コンピュータが正しく作動しているかどうか確認してください。 • コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
画像が乱れている、または映像に波模様が現れる	<ul style="list-style-type: none"> • 信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。 • 電気障害を引き起こしている可能性のある電気機器をモニターから離してください。 • 電圧は正常ですか？→タコ足配線はおやめください。 • コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
映像の位置が片寄っている 映像のサイズが合わない	<ul style="list-style-type: none"> • コンピュータの解像度が合っていますか。 • コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
画面が明るすぎる／暗すぎる	<ul style="list-style-type: none"> • 画面（OSD）メニューから明るさとコントラスト設定を調整してください。
映像がぼやけている、または不鮮明である	<ul style="list-style-type: none"> • PC でディスプレイの解像度をモニターの推奨される画面のネイティブ解像度と同じモードに設定してください。 • コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？ • 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。
映像色彩がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> • 信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。 • 画面（OSD）メニュー(色温度)で赤/青/緑の色設定を調整してください。 • 画面（OSD）メニューから設定をリセットしてください。 • コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
UHD を表示できません	<ul style="list-style-type: none"> • 本製品は DP、HDMI 含め最大 3840x2160 (UHD)の解像度をサポートします。但し、グラフィックスカードによって 3840x2160 に対応していないものもあります。ご利用のコンピュータのハードウェア制限については、最寄りの代理店またはメーカーにご確認ください。
異音がする	<ul style="list-style-type: none"> • ケーブルが正しく接続されていますか？

主な仕様

液晶パネル	パネル種類	IPS 系
	サイズ	31.5
	バックライト	E-LED
	輝度	350cd/m2
	コントラスト比	1000:1
	リフレッシュレート	60Hz
	コントラスト(DCR)	YES
	画素ピッチ	約 0.182mm
	解像度	3840x2160
	アスペクト比	16:9
	応答速度	Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)
	視野角	H:178°V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	10.7 億色 sRGB100% / DCP-P3 90%
機能	FreeSync	YES(DP,HDMI1)
	フリッカーフリー (ちらつき軽減)	軽減
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES2.2(DP,HDMI1)
	HDR10	NO
信号入力	DP1	1.2 3840x2160 @60Hz
	HDMI1	2.0 3840x2160 @60Hz
	HDMI2	1.4 3840x2160 @30Hz
	HDMI3	1.4 3840x2160 @30Hz
音声	イヤホン	YES
	スピーカー	NO
Power	消費電力	最大≤48W 通常≤32W 省エネ≤25W スタンバイ≤0.5W
環境条件	使用温度条件	5℃ ~ 40℃
	使用湿度条件	20% ~ 85%
外形/重量/機能	外形寸法(スタンド無し)	高 424mmx 幅 716mmx 奥行 55mm
	外形寸法(スタンド付)	高 513mmx 幅 716mmx 奥行 204mm
	梱包寸法	高 498mmx 幅 780mmx 奥行 150mm
	製品重量(kg)	約 6.7Kg
	梱包総重量(kg)	約 7.7Kg
	チルト機能	-5+15°
	高さ調整	NO
	スイーベル	NO
	ケンジントン	NO
	AC パワーレンジ	AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A
	電源ライト	オン:青 スタンバイ:赤
	VESA/マウント (mm 表記する)	100x100mm M4*8mm

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

JAPANNEXT 総合お客様サポート

TEL: 050-5433-5533

受付時間 9:30~17:00 (定休日: 土日祝祭日)

mail: support@japannext.net

お問合せフォーム

<https://jp.japannext.com/pages/contact>

QRコードを読み取るとお問合せフォームへ簡単にアクセスできます。



株式会社 JAPANNEXT CS 部

〒298-0134 千葉県いすみ市行川 506-5